

ELITECH
HD PROFESSIONAL

ПАСПОРТ

МУЛЬТИСИСТЕМА СВАРОЧНАЯ ИНВЕРТОРНАЯ
ELITECH

WM 300 SYN



ПАШПАРТ
МУЛЬТЫСІСТЭМА ЗВАРАЧНАЯ ИНВЕРТАРНАЯ ELITECH

ПАСПОРТЫ
ИНВЕРТОРЛЫҚ ДӘНЕКЕРЛЕУ МУЛЬТИЖҮЙЕСІ ELITECH

ԱՆՁՆՎԱԳԻՐ
ԵՊԱԿՑՈՒԱՆ ԻՆՎԵՐՏՈՐԸՆ ՍՈՒԼՏԻՎԱԿԱԿԱՐԳ ԷԼԻՏԵԿ

EAC

RU

Паспорт изделия

3 - 27 Стр.

BY

Пашпарт вырабы

29 - 53 Странка

KZ

Өнім паспорты

55 - 79 Бет

AM

Ապրանքի անձնագիր

81 - 107 Еջ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции Elitech! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данным паспортом и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в паспорте информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска паспорта.

Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение	4
2. Правила техники безопасности	4
3. Технические характеристики	6
4. Комплектация	6
5. Устройство сварочного аппарата	7
6. Подготовка аппарата к работе	13
7. Работа с аппаратом	16
8. Техническое обслуживание	21
9. Возможные неисправности и методы их устранения	22
10. Транспортировка и хранение.....	24
11. Утилизация	24
12. Срок службы	25
13. Данные о производителе, импортере, сертификате/декларации и дате производства.....	25
14. Гарантийные обязательства.....	25

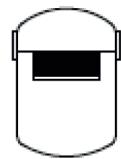
1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сварочная мультисистема (далее по тексту – сварочный аппарат) предназначена для сварки стали (углеродистой и нержавеющей) на постоянном токе методом полуавтоматической сварки (MIG/MAG) проволокой в среде защитного газа и проволокой с покрытием (FLUX), методом аргонно-дуговой сварки неплавящимся фольфрамовым электродом в среде инертного защитного газа (argon), а также методом электродуговой сварки (MMA) штучным покрытым электродом.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Сварочные работы могут быть опасны как для самого сварщика, так и для людей, находящихся рядом в зоне сварки, при условии неправильного использования сварочного оборудования. Данный вид работ должен строго соответствовать технике безопасности.

Рабочий должен быть хорошо знаком с нормами безопасности при использовании сварочного инвертора и рисками, связанными с процессом электродуговой сварки.

<p>Удар электричеством может привести к серьезным повреждениям или даже к летальному исходу.</p> <ul style="list-style-type: none">Выполните электрическую установку и заземление в соответствии с действующим законодательством и правилами технической безопасности. Избегать непосредственного контакта влажными перчатками или голыми руками рабочих частей аппарата.	
<p>Дым и газ, вырабатываемые при сварке, вредны для здоровья.</p> <ul style="list-style-type: none">В процессе сварки образуются газы и аэрозоли, представляющие опасность для здоровья. Избегайте вдыхания этих газов и аэрозолей.Обеспечьте достаточную вентиляцию рабочего места, либо же используйте специальное вытяжное оборудование для удаления дыма и/или газа образовавшихся в процессе сварки. <p>Внимание! Газ аргон опасен для здоровья. Работу в помещении выполняйте с принудительной вентиляцией и используйте средства защиты органов дыхания.</p>	
<p>Световое излучение при дуговой сварке может повредить глаза и нанести ожоги.</p> <ul style="list-style-type: none">Пользуйтесь защитной маской с фильтром подходящей выполняемому процессу степени затемнения для защиты глаз от брызг и излучения дуги при выполнении или наблюдении за сварочными работами.Позаботьтесь о соответствующей защите находящихся поблизости людей путем установки плотных огнеупорных экранов и/или предупредите их о необходимости самостоятельно укрыться от излучения.	

<p>Неправильное использование аппарата может привести к пожару или взрыву.</p> <ul style="list-style-type: none"> Сварочные искры могут стать причиной пожара. Необходимо удалять легковоспламеняющиеся предметы и материалы от рабочего места. Необходимо иметь в наличии огнетушитель. Не выполняйте подогрев, резку или сварку цистерн, бочек или иных емкостей до тех пор ,пока не предприняты шаги, предотвращающие возможность выбросов возгораемых или токсичных газов, возникающих от веществ, находившихся внутри емкости. 	
<p>Нагревающиеся части аппарата могут стать причиной сильных ожогов.</p> <ul style="list-style-type: none"> Сварка сопровождается интенсивным выделением тепла. Прикосновение к раскаленным поверхностям вызывает сильный ожог. Во время работы следует пользоваться перчатками и подручными инструментами. При длительной работе необходимо периодически охлаждать аппарат. 	
<p>Двигающиеся части сварочного аппарата могут привести к повреждениям.</p> <ul style="list-style-type: none"> Не допускайте попадания рук в зону действия вентилятора. Все защитные экраны и кожухи, установленные изготовителем, должны находиться на своих местах и в надлежащем техническом состоянии. При работе с вентиляторами и другим подобным оборудованием остерегайтесь повреждения рук и попадания в зону работы этих устройств волос, одежду и инструмента и т.п. 	
<p>При возникновении серьезных неполадок.</p> <ul style="list-style-type: none"> Обратитесь к соответствующему разделу данного пособия Обратитесь в региональный отдел, сервис за профессиональной консультацией. 	

Критерии предельного состояния

Внимание! При возникновении посторонних шумов при работе изделия, повреждений изоляции электрокабеля, механических повреждений корпуса необходимо немедленно выключить изделие и обратиться в авторизированный сервисный центр для устранения неисправностей.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ	WM 300 SYN
Напряжение сети, В	380 ±10%
Потребляемая мощность (макс.), кВт	8,9 (MIG) 6,8 (TIG) 8,6 (MMA)
Диапазон сварочного тока, А	50-300 (MIG) 10-300 (TIG) 10-250 (MMA)
Цикл работы, А / %	300/60 (MIG) 300/60 (TIG) 250/60 (MMA)
Напряжение холостого хода, В	55
Диаметр сварочной проволоки, мм	0,8/0,9/1,0/1,2
Диаметр электродов (MMA), мм	1,6-6
Диаметр электродов (TIG), мм	1,0 - 4
КПД, %	85
Класс защиты	IP21S
Класс изоляции	H
Кабельный разъем	Dx50
Масса, кг	29

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Сварочный аппарат – 1шт.
2. Сварочная горелка MIG/MAG – 1шт.
3. Сварочный кабель с электрододержателем – 1шт.
4. Сварочный кабель с зажимом на массу – 1шт.
5. Паспорт изделия – 1шт.

5. УСТРОЙСТВО СВАРОЧНОГО АППАРАТА



Рис. 1

1 – панель управления
2 – разъем горелки MIG/MAG
3 – разъем сварочного кабеля «+»

4 – разъем сварочного кабеля «-»
5 – вентиляционные отверстия
6 – ручка

Задняя панель

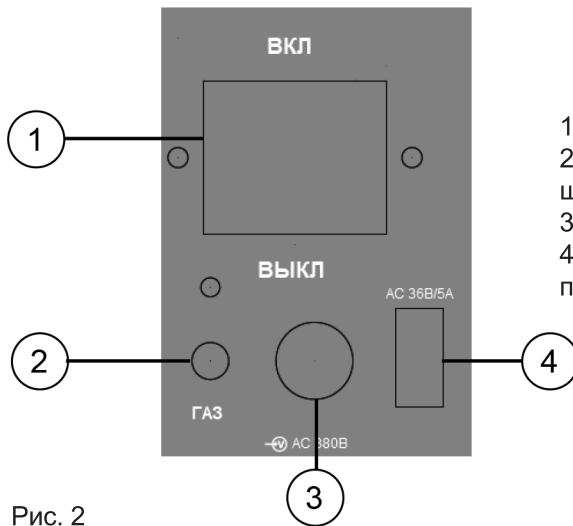


Рис. 2

1 – выключатель питания
2 – штуцер для подключения газового шланга от баллона
3 – электрокабель питания
4 – разъем для подключения газового подогревателя

Панель управления

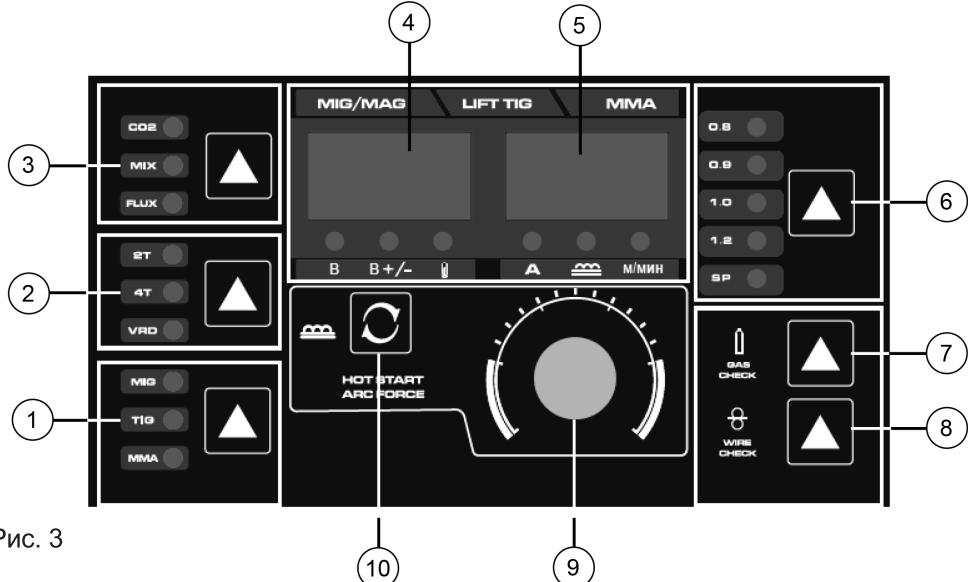


Рис. 3

1. Кнопка выбора метода сварки (MIG/MAG, TIG, MMA)

Для переключения метода сварки нажмите на кнопку выбора метода сварки. Каждое нажатие на кнопку переключает аппарат на следующий метод. Напротив выбранного метода горит светодиодный индикатор.



Рис. 4

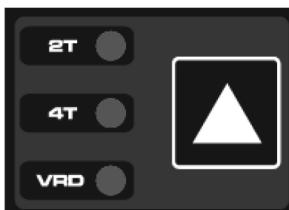
MIG – полуавтоматическая сварка (MIG/MAG) проволокой в среде защитного газа.

TIG – аргонно-дуговая сварка неплавящимся фольгированным электродом в среде инертного защитного газа (argon)

MMA – режим ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом.

2. Кнопка выбора режима 2T/4T (сварка MIG/MAG) и режима VRD (сварка MMA)

Для переключения режима сварки нажмите на кнопку выбора режима сварки. Каждое нажатие на кнопку переключает аппарат на следующий режим. Напротив выбранного метода сварки горит светодиодный индикатор.



Режим 2T/4T активен только при сварке методом MIG/MAG.

Функция «VRD» снижение напряжения холостого хода до безопасного значения (19-21В). Данная функция активна только в режиме сварки MMA.

Рис. 5

3. Кнопка выбора состава сварочного газа при сварке методом MIG/MAG (CO2, MIX, FLUX)

Для переключения состава газа в режиме сварки MIG/MAG нажмите на кнопку



выбора. Каждое нажатие на кнопку переключает на следующий режим. Напротив выбранного режима горит светоизодный индикатор.

CO2 – углекислый газ

MIX – смесь аргона и углекислого газа 80%Ar + 20% CO²


FLUX – полуавтоматическая сварка порошковой

проводкой без газа.

Рис. 6

4. Цифровой дисплей напряжения сварки

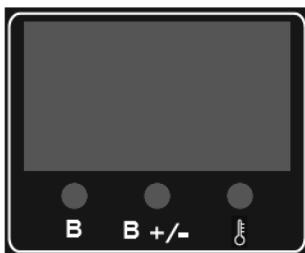Данный цифровой дисплей отображает напряжение сварки методом MIG/MAG.



Индикатор «B» горит при настройке напряжения сварки.

Индикатор «B +/-» горит при настройке напряжения сварки в ручном режиме SP.

Индикатор перегрева « » указывает на наличие слишком высокой температуры внутри сварочного аппарата и нахождение аппарата в режиме защиты от перегрева.

Рис. 7

5. Цифровой дисплей. Отображает ток сварки, индуктивность, скорость подачи проволоки




Данный цифровой дисплей отображает ток сварки, ток горячего старта, ток форсажа дуги, скорость протяжки проволоки и индуктивность.

Светодиодные индикаторы указывают на текущий регулируемый параметр

Регулировка индуктивности и скорости протяжки проволоки активна только в режиме MIG/MAG сварки.

Рис. 8

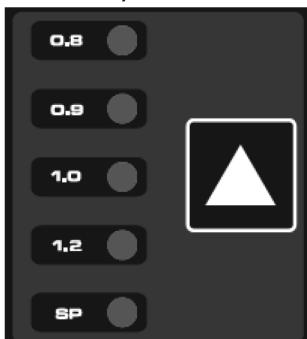6. Кнопка выбора диаметра сварочной проволоки и ручного режима (сварка MIG\MAG)



Для выбора диаметра проволоки или ручного режима в режиме сварки MIG/MAG нажмите на кнопку выбора. Каждое нажатие на кнопку переключает на следующий режим. Напротив выбранного режима горит свето-диодный индикатор.
SP – ручной режим настройки сварки MIG/MAG.

Рис. 9

7. Кнопка газ-контроль



Рис. 10

8. Кнопка протяжки проволоки

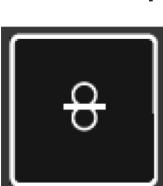


Рис. 11

Кнопка протяжки проволоки активна только в режиме сварки MIG/MAG. Данная кнопка предназначена для быстрой протяжки проволоки в канал горелки. Для начала протяжки нажмите и отпустите кнопку протяжки. Для останова протяжки повторно нажмите на кнопку протяжки.

9. Многофункциональный регулятор



Данный регулятор имеет двойной функционал: поворот и нажатие.

Для регулировки значения выбранного параметра поворачивайте регулятор вправо или влево.

Для выбора режима регулировки напряжения сварки MIG/MAG в ручном режиме SP нажмайте на регулятор.

Рис. 12

10. Кнопка выбора параметров (индуктивность, горячий старт и форсаж дуги)

В режиме сварки MIG/MAG нажмите на кнопку для выбора регулируемого параметра индуктивность. На цифровом дисплее (рис. 8) загорится соответствующий индикатор.

В режиме сварки MMA нажмите на кнопку для выбора регулируемого параметра горячий старт (HOT START) или форсаж дуги (ARC FORCE). Каждое нажатие на кнопку переключает следующий параметр.

Рис. 13

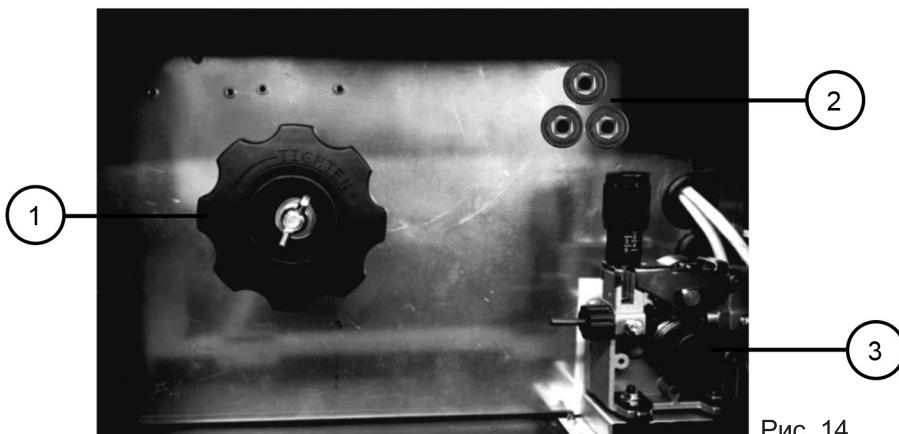
Отсек механизма подачи проволоки

Рис. 14

1 – адаптер катушки с проволокой

2 – клеммы для смены полярности

3 – механизм протяжки проволоки

Смена полярности

Клеммы для смены полярности (переключения режимов «MIG/MAG с газом/FLUX без газа») – используются для изменения режима работы аппарата: «сварка с газом» или «сварка без газа».

На заводе клеммы установлены для работы аппарата с газом стандартной проволокой (перемычка установлена на плюсовую клемму). Кабель с зажимом массы подключается к минусовой клемме на панели аппарата (рис. 15а).

Для работы без газа с применением порошковой (FLUX) проволоки необходимо поменять режим работы аппарата на «сварка без газа». Для этого необходимо перемычку перекинуть на минусовую клемму. Кабель с зажимом массы подключается к плюсовой клемме на панели аппарата (рис. 15б).

С газом

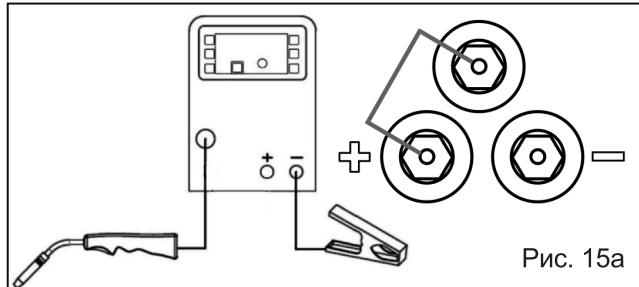


Рис. 15а

Без газа (FLUX)

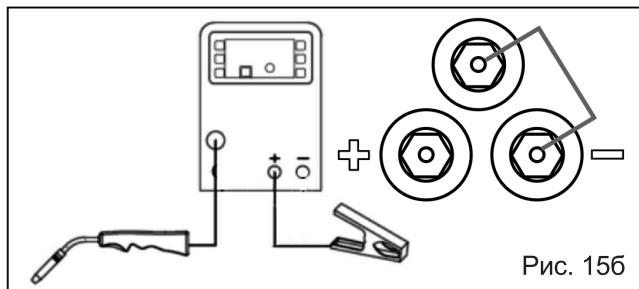


Рис. 15б

Механизм подачи проволоки

Регулятор давления прижимного ролика – с помощью него регулируют давление прижимного ролика на ведущий ролик, по которому проходит проволока. Если давление будет недостаточным, то проволока будет проскальзывать. Слишком большое давление прижимного ролика может деформировать проволоку. В обоих случаях нарушиться необходимая скорость подачи проволоки, что приведет к дестабилизации процесса сварки.

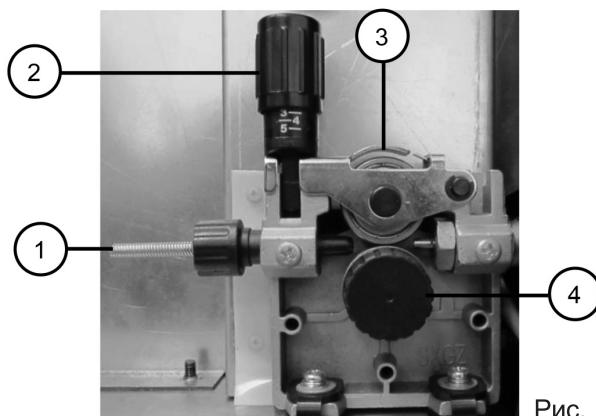


Рис. 16

- 1 – канал для проволоки
- 2 – регулятор давления прижимного ролика
- 3 – прижимной ролик
- 4 – подающий ролик

Примечание! На рисунке 16 показаны основные детали механизма подачи проволоки. Внешний вид и конструкция механизма подачи проволоки в Вашем аппарате может отличаться.

6. ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ

Подготовка аппарата к работе методом MIG/MAG

1. Вставьте разъем горелки в разъем (поз. 2, рис. 1) на панели сварочного аппарата и зафиксируйте его.

2. Подключите кабель с зажимом массы к минусовому разъему аппарата (поз. 4, рис. 1) и зафиксируйте зажим массы к заготовке.

Внимание! При использовании порошковой проволоки методом сварки FLUX кабель с зажимом массы подключается к плюсовому разъему аппарата (поз. 3, рис. 1), а в отсеке подачи проволоки меняется полярность.

3. Подсоедините газовый шланг к штуцеру (поз. 3, рис. 2) на задней панели аппарата, а другой его конец к газовому баллону через редуктор.

4. На панели управления выберите тип сварки MIG (рис. 4).

5. Откройте отсек механизма подачи проволоки. Открутите пластмассовую гайку-фиксатор на адаптере катушки и установите катушку с проволокой на адаптер катушки (поз.1, рис. 14). Зафиксируйте катушку на адаптере гайкой.

6. Разблокируйте прижимной ролик механизма подачи проволоки, потянув на себя регулятор давления. Поднимите кулису с прижимным роликом в верхнее положение.

7. Отрежьте изогнутый кончик проволоки и вставьте проволоку во входной канал подающего механизма (поз. 1, рис. 16) и через ролик в выходное отверстие подающего механизма примерно на 15 см.

8. Убедитесь, что канавка подающего ролика соответствует диаметру проволоки. Прижмите проволоку прижимным роликом.

Внимание! Поддающий ролик имеет две канавки под разный диаметр проволоки. Если диаметр проволока не соответствует канавке ролика, то открутите винт фиксирующий ролик и переверните ведущий ролик другой стороной.

9. Отрегулируйте среднее давление прижимного ролика, закручивая или откручивая ручку регулятора давления прижимного ролика.

10. Снимите с горелки сопло и контактный наконечник. Для откручивания контактного наконечника используйте ключ. Откручивается контактный наконечник против часовой стрелки (рис. 17).

11. Подключите аппарат к электросети и включите аппарат выключателем (поз. 1, рис. 2) на задней панели аппарата.

12. Нажмите кнопку протяжки проволоки (поз. 8, рис. 3) на панели аппарата пока из наконечника горелки не покажется проволока (рис. 18).

Внимание! Скорость протяжки проволоки кнопкой протяжки высокая. Не направляйте сопло горелки на себя и окружающих при протяжке проволоки.

13. Подберите контактный наконечник соответствующий диаметру проволоки и заверните на горелке контактный наконечник и наденьте сопло (рис. 19).



Контактный наконечник



Курок горелки



Сопло горелки

Рис. 17

Рис. 18

Рис. 19

14. Откройте газовый баллон и отрегулируйте на редукторе расход газа. При необходимости проверьте подачу газа кнопкой «Газ-контроль» (поз. 7, рис. 3)

15. Кнопкой (поз. 3, рис. 3) выберите тип используемого газа.


16. Кнопкой (поз. 6, рис. 3) выберите диаметр используемой проволоки или выберите режим ручной настройки параметров сварки (SP).

Примечание! При выборе диаметра проволоки аппарат работает в синергетическом режиме. При изменение напряжения сварки скорость подачи проволоки регулируется автоматически. При выборе режима ручной настройки (SP) напряжение сварки и скорость подачи проволоки регулируются независимо друг от друга.

17. Кнопкой (поз. 2, рис. 3) выберите режим работы горелки 2Т/4Т.

18. Кнопкой (поз. 10, рис. 3) выберите параметр индуктивность регулятором (поз. 9, рис. 3) установите значение данного параметра.

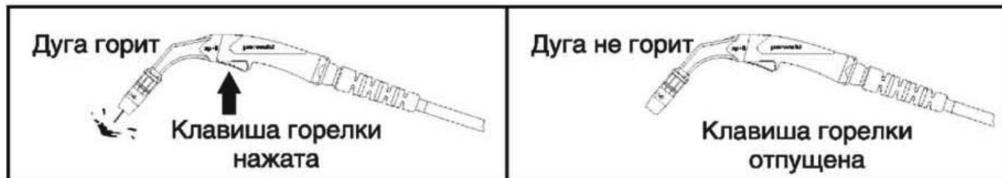Схема 2-х тактного и 4-х тактного режима горелки 2-х тактный режим



4-х тактный режим



Рис. 20

Выбор подающего ролика

Подающий ролик служит для передачи и превращения крутящего момента мотора подающего механизма в поступательное движение проволоки (рис. 21). Ролик имеет две канавки под соответствующий диаметр проволоки. Подающий ролик возможно установить в двух положениях. Размер канавки или диаметр проволоки, на которую рассчитана канавка, указан на боковой стороне ролика.



Рис. 21

Подготовка аппарата к сварке методом MMA

Сварка MMA выполняется как на прямой (зажим на массу подключается к «+» клемме), так и на обратной (зажим на массу подключается к «-» клемме) полярности в зависимости от используемого электрода.

1. Подключите сварочные кабели к разъемам аппарата (поз. 3 и 4, рис. 1).
2. Подключите аппарат к электросети и включите аппарат выключателем (поз. 1, рис. 2) на задней панели аппарата.
3. Кнопкой (поз. 1, рис. 3) установите режим сварки MMA.
4. При необходимости кнопкой (поз. 2, рис. 3) выберите режим VRD пониженное напряжение холостого хода. Например, если сварочные работы выполняются в при повышенной влажности окружающего воздуха.
5. Регулятором (поз. 9, рис. 3) настройте необходимый ток сварки.
6. Кнопкой (поз. 10, рис. 3) выберите соответствующие параметры горячий старт (HOT START) и форсаж дуги (ARC FORCE) и регулятором (поз. 9, рис. 3) настройте ток данных параметров.

Подготовка аппарата к сварке методом TIG

Сварка TIG выполняется на прямой полярности (зажим на массу подключается к «+» клемме).

В качестве инертного защитного газа применяется аргон.

В качестве присадочного материала используется присадочные прутки. Материал прутка зависит от вида свариваемого металла (сталь, нержавеющая сталь и т.п.). Присадочный пруток подается вручную в сварочную ванну.

Для подготовки аппарата к сварке методом TIG необходимы дополнительные аксессуары (в комплектацию к аппарату не входит):

- сварочная горелка для сварки TIG с ручным управлением подачи газа.
- газовый баллон с аргоном.
- редуктор на газовый баллон с манометрами.
- шланг от редуктора баллона к газовому шлангу горелки с соединительным

фитингом шлангов между собой (внутренний диаметр газового шланга горелки 5мм).

Подключение аппарата для сварки методом TIG выполняется в той же последовательности что и для сварки методом MMA, только сварочные кабеля подсоединяются к выходным клеммам прямой полярностью. Горелка TIG подключается к клемме «-», кабель с зажимом на массу подключается к клемме «+».

Для подготовки аппарата к сварке методом TIG кнопкой (поз. 1, рис. 3) установите режим сварки TIG.

Регулятором (поз. 9, рис. 3) настройте необходимый ток сварки.

Газовый шланг от баллона подключается напрямую к горелке TIG.

7. РАБОТА С АППАРАТОМ

Рабочее место:

- Сварочное оборудование должно располагаться вдали от коррозионных и горючих газов и материалов, при влажности не более 80%.
- Избегайте работы на открытом воздухе при выпадении осадков, если только зона работы не укрыта от дождя, снега и т.д. Температура окружающей среды должна быть в пределах от - 10 до + 40.
- Минимальное расстояние между сварочным аппаратом и стеной - 30 см.
- Поддерживайте вентиляцию при работе в помещении.
- Не ставьте сварочный аппарат на «голую» землю при работе на улице.

Внимание! Излучение сварочной дуги опасно для незащищенного глаза. Перед началом процесса сварки не забудьте надеть сварочный шлем и предупредить окружающих о начале сварки. Обычно сварщик оповещает окружающих командой «Глаза», что значит нужно надеть сварочный шлем, либо отвернуться от места сварки и не смотреть на сварочную дугу.

В случае получения ожогов глаза от сварочной дуги обратитесь к врачу.

Сварка MIG/MAG – дуговая сварка плавящимся металлическим электродом (проволокой) сплошного сечения.

Применяется для сварки разных видов металлов, разных толщин. Идеально подходит для сварки тонколистового металла. Отличительной особенностью данного вида сварки является высокая скорость процесса сварки.

Рекомендуемые настройки аппарата для сварки MIG

Для выбора необходимого диаметра сварочной проволоки в зависимости от толщины металла можно воспользоваться рекомендуемыми в таблице 2 параметрами.

Таблица 2

Толщина металла, мм	Рекомендуемый диаметр проволоки, мм						
	Диаметр проволоки сплошного сечения, мм				Диаметр проволоки с флюсом, мм		
	0.6	0.8	0.9	1.0	0.8	0.9	1.2
0.6							
0.75							
0.9							
1.0							
1.2							
1.9							
3.0							
5.0							
6.0							
8.0							
10.0							
12.0							

Для качественной сварки металла толщиной 5 мм. и более необходимо снимать фаску с торцевой кромки деталей в месте их стыковки или производить сварку в несколько проходов.

Значения сварочного тока и напряжения непосредственно влияют на стабильность, качество и эффективность сварки. Чтобы достигнуть хорошего качества сварочного шва значения тока и напряжения должны быть оптимальными. В обычных условиях, установку параметров сварки следует производить в соответствии с диаметром проволоки, катетом шва, глубиной проплавления металла и требованиями к качеству конечного продукта. Руководствуйтесь нижеприведенными параметрами.

Параметры для сварки встык

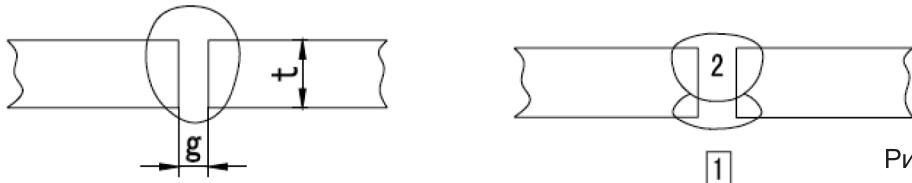


Рис. 22

Таблица 3

Толщина листа (t), мм	Зазор (g), мм	Диаметр проволоки, мм	Сварочный ток, А	Рабочее напряжение, В	Расход газа, л/мин
0,8	0	0.8-0.9	60-70	16-16.5	10
1.0	0	0.8-0.9	75-85	17-17.5	10-15
1.2	0	1.0	70-80	17-18	10
1.6	0	1.0	80-100	18-19	10-15
2.0	0-0.5	1.0	100-110	19-20	10-15
2.3	0.5-1.0	1.0/1.2	110-130	19-20	10-15
3.2	1.0-1.2	1.0/1.2	130-150	19-21	10-15
4.5	1.2-1.5	1.2	150-170	21-23	10-15


Параметры для сварки плоских угловых швов

Рис. 23

Таблица 4

Толщина листа (t), мм	Катет шва (l), мм	Диаметр проволоки, мм	Сварочный ток, А	Рабочее напряжение, В	Расход газа, л/мин
1.0	2.5-3.0	0.8-0.9	70-80	17-18	10-15
1.2	2.5-3.0	1.0	70-100	18-19	10-15
1.6	2.5-3.0	1.0/1.2	90-120	18-20	10-15
2.0	3.0-3.5	1.0/1.2	100-130	19-20	10-20
2.3	2.5-3.0	1.0/1.2	120-140	19-21	10-20
3.2	3.0-4.0	1.0/1.2	130-170	19-21	10-20
4.5	4.0-4.5	1.2	190-230	22-24	10-20

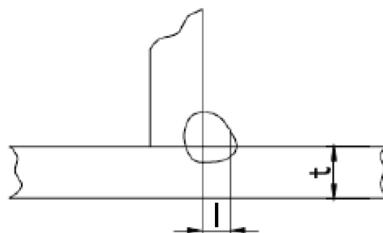Параметры для сварки угловых швов в вертикальном положении

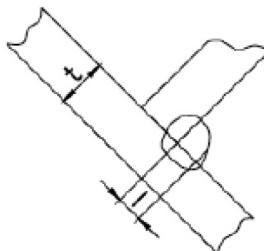


Рис. 24

Таблица 5

Толщина листа (t), мм	Катет шва (l), мм	Диаметр проволоки, мм	Сварочный ток, А	Рабочее напряжение, В	Расход газа, л/мин
1.2	2.5-3.0	1.0	70-100	18-19	10-15
1.6	2.5-3.0	1.0/1.2	90-120	18-20	10-15
2.0	3.0-3.5	1.0/1.2	100-130	19-20	10-20
2.3	3.0-3.5	1.0/1.2	120-140	19-21	10-20
3.2	3.0-4.0	1.0/1.2	130-170	21-23	10-20
4.5	4.0-4.5	1.2	200-250	23-26	10-20

Параметры для сварки внахлест

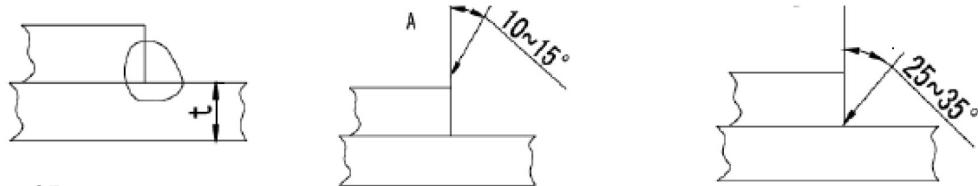


Рис. 25

Таблица 6

Толщина листа (t), мм	Позиция сварки	Диаметр проволоки, мм	Сварочный ток, А	Рабочее напряжение, В	Расход газа, л/мин
0.8	А	0.8/0.9	60-70	16-17	10-15
1.2	А	1.0	80-100	18-19	10-15
1.6	А	1.0/1.2	100-120	18-20	10-15
2.0	А/Б	1.0/1.2	100-130	18-20	15-20
2.3	Б	1.0/1.2	120-140	19-21	15-20
3.2	Б	1.0/1.2	130-160	19-22	15-20
4.5	Б	1.2	150-200	21-24	15-20

Сварка MMA

Сварка MMA – ручная электродуговая сварка штучным покрытым электродом.

Для ориентировочного подбора параметров режима сварки MMA, в зависимости от толщины свариваемого металла и диаметра электродов, можно пользоваться рекомендуемыми в таблице 7 параметрами и указаниями на упаковке электродов.

Рекомендуемые настройки аппарата для сварки MIG

Таблица 7

Диаметр электрода, мм	Толщина свариваемого металла, мм	Сварочный ток, А
1,6	1-2	25-50
2	2-3	40-70
3	3-4	70-130
4	4-6	120-170
5	6-8	150-250
5-6	10-24	220-320

Сварка TIG

TIG – аргонно-дуговая сварка неплавящимся фольфрамовым электродом в среде инертного защитного газа (аргона).

Сварка TIG выполняется на прямой полярности (зажим на массу подключается к «+» клемме).

В качестве инертного защитного газа применяется аргон.

В качестве присадочного материала используется проволока. Вид проволоки зависит от вида свариваемого металла (сталь, нержавеющая сталь и т.п.). Присадочная проволока подается вручную в сварочную ванну.

Тип горелки для сварки TIG – с ручным управлением подачи газа (с вентилем).

Для защиты сварочной ванны при сварке методом TIG используется инертный газ аргон.

Для ориентировочного подбора режима сварки TIG можно пользоваться рекомендуемыми в таблице 8 параметрами.

Рекомендуемые параметры настройки аппарата для сварки TIG

Таблица 8

Толщина металла, мм	Форма разделки	Кол-во слоев сварки	Диаметр вольфрам. электрода, мм	Диаметр проволоки, мм	Сварочный ток, А	Расход газа, л/мин
0,5	I	1	1,0	1,0	30-50	8-10
1,0		1	1,6	1,0-2,0	40-60	8-10
1,5		1	2,4	1,0-2,0	60-80	10-12
2,0		1	2,4-3,2	1,0-2,0	80-110	12-14
2,5		1	2,4-3,2	2,0	110-120	12-14
3,0	Y	1-2	2,4-3,2	2,0-3,0	120-140	12-14
4,0		2	2,4-3,2	2,0-3,0	130-150	14-16
5,0		2-3	3,2	3,0	130-150	14-16
6,0		2-3	4,0	3,0-4,0	140-180	14-16
7,0		2-3	4,0	3,0-4,0	140-180	14-16
8,0		3-4	4,0	3,0-4,0	140-180	14-16
10,0	W	4-6	4,0	3,0-4,0	160-200	14-16
20,0		12	4,0	4,0	200-240	12-14
22,0		12	4,0	4,0-5,0	230-250	15-18
25,0		15-16	4,0	3,0-4,0	200-220	16-18
30,0		17-18	4,0	3,0-4,0	200-220	16-18

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание! Не снимайте кожух аппарата, это приведет к снятию аппарата с гарантии.

1. Не держите руки, волосы, инструменты и т.д. вблизи движущихся частей сварочного аппарата (например, вентилятора или механизма подачи проволоки) во избежание повреждений пользователя и аппарата.

2. Чистите пыль периодически сухим и чистым сжатым воздухом. Давление сжатого воздуха должно быть не более 2 атмосфер, во избежание повреждений небольших частей сварочного аппарата.

3. Избегайте попадания влаги внутрь аппарата. Если это случилось, высушите и проверьте изоляцию при помощи необходимого оборудования. Только убедившись, что аппарат находится в рабочем состоянии, начинайте работу.

4. Периодически проверяйте состояние изоляционного покрытия всех кабелей. В случае обнаружения неисправностей – замените проводку.

5. Регулярно проверяйте соединение газового шланга со штуцером (при сварке методом MIG/MAG и TIG).

При утечке газа обновите соединение шланга со штуцером.

6. Если сварочный аппарат не используется длительное время – поместите аппарат в оригинальную упаковку или оградите от попадания влаги и пыли.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 9

Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Сварочный аппарат подключен к электросети, но цифровые табло не горят, нет выходного тока, и вентилятор не работает.	1. Отсутствует необходимое входное напряжение. 2. Отсутствует ток в сетевой розетке. 3. Сварочный аппарат неисправен.	1. Проверьте напряжение в сети. 2. Проверьте наличие тока в сети. 3. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
В процессе работы прекратилась подача тока на сварочные кабели, горит индикатор сети, горит индикатор перегрева, вентилятор работает.	Аппарат перегрелся и находится в состоянии защиты от перегрева.	Дайте аппарату остыть 10-15 минут. Аппарат автоматически вернется в рабочее состояние.
Сварка методом MIG/MAG		
Повышенное образование брызг металла.	Высокая скорость подачи проволоки.	Уменьшите скорость подачи проволоки.
	Слишком высокое напряжение сварки	Уменьшите ток сварки.
	Выбрана неправильная полярность.	Поменяйте полярность клемм.
	Медленная скорость ведения горелки.	Увеличите скорость ведения горелки.
	Грязный металл заготовки.	Очистите металл заготовки от грязи.
	Грязная/жирная проволока.	Используйте чистую проволоку.
	Отсутствует защитный газ в месте сварки.	Проверьте наличие газа в баллоне. Проверьте газопровод на утечки. Проверьте, правильно ли отрегулирован редуктор на баллоне. Заштитите сварочную ванну от ветра.
	Аппарат установлен в режим FLUX сварки.	Поменяйте полярность в отсеке подачи проволоки. Выберите подачу газа CO2 или MIX.

Пористость шва, образование кратеров.	Неправильный состав газа	Убедитесь, что газ выбран правильно.
	Неправильно отрегулирован расход газа, слишком много газа	Проверьте, правильно ли отрегулирован редуктор на баллоне.
	Влажный металл заготовки	Просушите металл заготовки
	Грязный металл заготовки.	Очистите металл заготовки от грязи.
	Грязная/жирная проволока.	Используйте чистую проволоку.
	Засорилось сопло горелки	Прочистите или замените сопло горелки.
	Поврежден газовый диффузор	Замените газовый диффузор.
Затухание дуги во время сварки	Слишком большое расстояние от горелки до сварочной ванны.	Уменьшите расстояние от горелки до сварочной ванны (5-10 мм).
	Низкое сварочное напряжение.	Увеличьте ток (напряжение) сварки.
	Слишком высокая скорость подачи проволоки.	Уменьшите скорость подачи проволоки.
Недостаточный провар металла сварочной ванны.	Грязный металл заготовки.	Очистите металл заготовки от грязи.
	Недостаточно высокая температура сварочной ванны.	Увеличьте сварочный ток и отрегулируйте скорость подачи проволоки.
Прожигание металла заготовки в месте сварки.	Слишком высокая температура сварочной ванны.	Уменьшите напряжение сварки и скорость подачи проволоки.
Проволока не подается.	Неправильно заправлена проволока через механизм подачи.	Проверьте/перезаправьте проволоку.
Нестабильная/прерывистая подача проволоки.	Неправильно установлен/выбран ролик.	Установите ролик с размером канавки, соответствующей диаметру проволоки.
	Неправильно выбрана скорость подачи проволоки.	Отрегулируйте скорость подачи проволоки.
	Слишком медленная скорость ведения горелки.	Увеличьте скорость ведения горелки.
	Неправильный размер наконечника.	Установите размер наконечника, соответствующий диаметру проволоки.
	Перегнутый или поврежденный рукав горелки.	Проверьте или замените рукав горелки.
	Слишком большое давление на проволоку в механизме подачи.	Ослабьте давление на проволоку в механизме подачи.
	Запутывание проволоки на катушке.	Проверьте намотку проволоки на катушке.
	Загрязненная катушка или проволока.	Очистите или замените катушку/проводку.

Сварка методом TIG		
Образование брызг металла, некачественный шов, аппарат не варит.	1. Закончился/не поступает газ. 2. Недостаточный объем подаваемого газа. 3. Переключатель режимов находится в положении MMA или MIG. 4. Неправильно подобран сварочный ток.	1. Замените баллон с газом, проверьте газовый шланг на наличие повреждений и перегибов. Убедитесь, что вентиль на баллоне открыт. 2. Увеличьте расход газа (см. табл. 2). 3. Переведите переключатель режимов в положение TIG. 4. Отрегулируйте сварочный ток (см. табл. 8).
Сварка методом MMA		
В процессе сварки методом MMA образуется некачественный шов, электрод запирает.	1. Электрод влажный. 2. Электрод рассчитан на определенную полярность. 3. Неправильно подобран сварочный ток.	1. Просушите электрод. 2. Поменяйте полярность. 3. Отрегулируйте сварочный ток (см. табл. 7).

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка

Компрессор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50 °C и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°C) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Хранение

Компрессор должен храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40°C и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°C).

11. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте изделие и его компоненты вместе с бытовым мусором. Утилизируйте изделие согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

12. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к профессиональному классу. Срок службы 10 лет.

13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ, СЕРТИФИКАТЕ/ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Данные о производителе, импортере, официальном представителе, информация о сертификате или декларации, а также информация о дате производства, находится в приложении №1 к паспорту изделия.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с момента продажи Потребителю.

Срок службы изделия и комплектующих устанавливается производителем и указан в Паспорте изделия.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатное устранение неисправностей, которые явились следствием производственных дефектов. Ремонт и экспертиза товара, при обнаружении недостатка, производится только в авторизованных сервисных центрах, актуальный перечень которых можно найти на сайте <https://elitech-tools.ru/sections/service>

Гарантийный ремонт производится по предъявлению документа приобретения и гарантийного талона, а при отсутствии - срок начала гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

Заменяемые по гарантии детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки изделия, а также при отсутствии или частичном отсутствии или повреждении маркировочного шильдика и/или серийного номера изделия;

- эксплуатации изделия с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, сильный нагрев, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари, нехарактерный выхлоп);

- механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций и т.д.);

- повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур или иных внешних факторов, при коррозии металлических частей;

- повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в изделие инородных предметов и жидкостей, материалов и веществ, засорение вентиляционных каналов (отверстий), масляных каналов, а также повреждения, наступившие вследствие перегрева, неправильного хранения, ненадлежащего ухода;

- естественного износа упорных, труящихся, передаточных деталей и материалов;
- вмешательства в работу или повреждения счётчика моточасов.
- перегрузки или неправильной эксплуатации. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся (но не ограничиваясь): появление цветов побежалости, одновременный выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например ротора и статора, выход из строя шестерни редуктора и якоря, первичной обмотки трансформатора, деформация или оплавление деталей, узлов изделия, или проводов электродвигателя под действием высокой температуры, а также вследствие несоответствия параметров электросети указанному в таблице номиналов для данного изделия;
- выхода из строя сменных приспособлений (звездочек, цепей, шин, форсунок, дисков, ножей кусторезов, газонокосилок и триммеров, лески и триммерных головок, защитных кожухов, аккумуляторов, свечей зажигания, топливных и воздушных фильтров, ремней, пилок, звездочек, цанг, сварочных наконечников, шлангов, пистолетов и насадок для моек высокого давления, элементов натяжения и крепления (болтов, гаек, фланцев), воздушных фильтров и т.п.), а также неисправности изделия, вызванные этими видами износа;
- несоблюдения требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшему выход из строя поршневой группы (залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и задиров на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);
- недостаточного количества масла или не соответствием типа масла в картере у компрессоров, 4-х тактных двигателей (наличие царапин и задиров на шатуне, коленвале, даже при наличии датчика уровня масла);
- выхода из строя расходных и быстроизнашивающихся деталей, сменных приспособлений и комплектующих (стартеры, приводные шестерни, направляющие ролики, приводные ремни, колеса, резиновые амортизаторы, уплотнители, сальники, лента тормоза, защитные кожухи, поджигающие электроды, термопары, сцепления, смазка, угольные щетки, ведущие звездочки, сварочная горелка (сопла, наконечники и направляющие каналы), стволы, клапана моек высокого давления, и т. п.), а также на неисправности изделия, вызванные этими видами износа;
- вмешательства с повреждением шлицев крепежных элементов, пломб, защитных стикеров и т.п.;

Гарантия не распространяется:

- На изделие, в конструкцию которого были внесены изменения и дополнения;
- На изделия бытового назначения, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных, промышленных целях (согласно назначению в руководстве по эксплуатации);
- На профилактическое и техническое обслуживание изделия (смазку, промывку, чистку, регулировку и т.д.);
- Неисправности изделия, возникшие вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными;

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____

Модель: _____

Артикул модели: _____

Дата выпуска: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Штамп торговой организации:



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Штамп сервисного центра



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Штамп сервисного центра



Подпись клиента _____

ШАНОЎНЫ ПАКУПНІК!

Дзякуем Вам за выбар прадукцыі ELITECH! Мы рэкамендуем вам уважліва азнаёміцца з дадзеным пашпартам і старанна выконваць прадпісанні па мерах бяспекі, эксплуатацыі і тэхнічнаму абслугоўванню абсталявання.

Якая змяшчаецца ў пашпарце інфармацыя заснавана на тэхнічных характеристыках, наяўных на момант выпуску пашпарта.

Сапраўдны пашпарт змяшчае інфармацыю, неабходную і дастатковую для надзейнай і бяспечнай эксплуатацыі вырабы.

У сувязі з пастаяннай працай па ўдасканаленні вырабы вытворца пакідае за сабой права на змяненне яго канструкцыі, не ўліывае на надзейнасць і бяспеку эксплуатацыі, без дадатковага паведамлення.

ЗМЕСТ

1. Прызначэнне	30
2. Правілы тэхнікі бяспекі	30
3. Тэхнічныя характеристыкі	32
4. Камплектацыя	32
5. Уладаванне зварачнага апарату	33
6. Падрыхтоўка апарату да працы	39
7. Праца з апаратам	42
8. Тэхнічнае абслугоўванне	47
9. Магчымыя няспраўнасці і метады іх ліквідацыі	48
10. Транспорціроўка і захоўванне	50
11. Утылізацыя	50
12. Тэрміны эксплуатацыі	50
13. Дадзеныя вытворцы, імпартёра, сертыфіката/дэкларацыі і дата выпуску	50
14. Гарантыйныя абавязацельствы	51

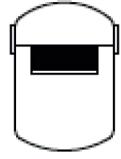
1. ПРЫЗНАЧЭННЕ

Зварачная мультысістэма (далей па тэксце – зварачны апарат) прызначана для зваркі сталі (вугляродзістай і нержавеючай) на пастаянным току метадам паўаутаматычнай зваркі (MIG/MAG) дротам у асяроддзі ахойнага газу і дротам з пакрыццём (FLUX), метадам аргонна-дугавой зваркі няплаўкім электродам у асяроддзі інэртнага ахойнага газу (аргон), а таксама метадам электрадугавой зваркі (MMA) штучным пакрытым электродам.

2. ПРАВІЛЫ ТЭХНІКІ БЯСПЕКІ

Зварачныя працы могуць быць небяспечныя як для самога зваршчыка, так і для людзей, якія знаходзяцца побач у зоне зваркі, пры ўмове няправільнага выкарыстання зварачнага абсталявання. Дадзены выгляд работ павінен строга адпавядаць тэхніцы бяспекі.

Рабочы павінен быць добра знаёмы з нормамі бяспекі пры выкарыстанні зварачнага інвертара і рызыкамі, звязанымі з працэсам электрадугавой зваркі.

<p>Удар электрычнасцю можа прывесці да сур'ёзных пашкоджанняў ці нават да смяротнага зыху.</p> <ul style="list-style-type: none">Выканайце электрычную ўстаноўку і зазямленне ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам і правіламі тэхнічнай бяспекі. Пазбягаць не-пасрэднага контакту вільготнымі пальчаткамі ці голымі рукамі працоўных частак апарату.	
<p>Дым і газы, якія выпрацоўваюцца пры зварцы, шкодныя для здароўя.</p> <ul style="list-style-type: none">У працэсе зваркі ўтвараюцца газы і аэразолі, якія ўяўляюць небяспеку для здароўя. Пазбягайце ўдыхання гэтых газаў і аэразоляў.Забяспечце дастатковую вентыляцыю працоўнага месца, або выкарыстоўвайце спецыяльнае выцяжное абсталяванне для выдалення дыму і або газу, якія ўтварыліся ў працэсе зваркі. <p>Увага! Газ аргон небяспечны для здароўя. Працу ў памяшканні выконайце з прымусовай вентыляцыяй і выкарыстоўвайце сродкі абароны органаў дыхання.</p>	
<p>Светлавое выпраменяньне пры дугавой зварцы можа пашкодзіць очы і нанесці апекі.</p> <ul style="list-style-type: none">Карыстайцяся ахойнай маской з фільтрам падыходнай выкананаму працэсу ступені зацімнення для абароны вачэй ад пырскі і выпраменяньні дугі пры выкананні ці назіранні за зварачнымі працамі.Паклапаціцяся пра адпаведную абарону людзей, якія знаходзяцца паблізу, шляхам усталёўкі шчыльных вонгетрывальных экранаў і/ці папярэдзьце іх або неабходнасці самастойна схавацца ад выпраменяньння.	

<p>Няправільнае выкарыстанне зварачнага інвертара можа прывесці да пажару або выбуху.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Зварачныя іскры могуць стаць прычынай пажару. Неабходна выдаліць лёгкайзгаральныя прадметы і матэрыялы ад працоўнага месца. • Неабходна мець у наядунасці вогнетушыцель. • Не выконвайце падагрэў, рэзанне або зварку цыстэрнаў, бочак ці іншых ёмістасцяў да таго часу, пакуль не зроблены кроکі, якія прадухіляюць магчымасць выкідаў узгарання таксічных газаў, якія ўзнікаюць ад рэчываў, якія знаходзяцца ўнутры ёмістасці. 	
<p>Часткі апарату, якія награваюцца, могуць стаць прычынай моцных апёкаў.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Зварка суправаджаеца інтэнсіўным вылучэннем цяпла. • Дакрананне да распаленых паверхняў выклікае моцны апёк. Падчас працы варта карыстацца пальчаткамі і падручнымі прыладамі. • Пры працяглай працы неабходна перыядычна астуджаць апарат. 	
<p>Рухаючыяся часткі зварачнага апарату могуць прывесці да пашкоджання.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Не дапускайце траплення рук у зону дзеяння вентылятара. • Усе ахоўныя экраны і кожухі, усталяваныя вытворцам, павінны знаходзіцца на сваіх месцах і ў належным тэхнічным стане. Пры працы з вентылятарамі і іншым падобным абсталяваннем сцеражыцесь пашкоджанням рук і траплення ў зону працы гэтых прылад валасоў, адзежы, інструмента і т.п. 	
<p>Пры ўзнікненні сур'ёзных непаладак.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Зварніцеся да адпаведнага раздзела дадзенага кіраўніцтва • Зварніцеся ў рэгіянальны аддзел, сэрвіс за прафесійной кансультацыяй. 	

Крытэрыі гранічнага стану

Увага! Пры ўзнікненні старонніх шумоў пры працы выраба, пашкоджання ўзяліцьі электракабеля, механічных пашкоджанняў корпуса неабходна неадкладна выключыць выраб і зварнуцца ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр для ўхілення няспраўнасцяў.

3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

Табліца 1

ПАРАМЕТРЫ / МАДЭЛІ	WM 300 SYN
Напружанне сеткі, В	380 ±10%
Спажываная магутнасць (макс.), кВт	8,9 (MIG) 6,8 (TIG) 8,6 (MMA)
Дыяпазон зварачнага току, А	50-300 (MIG) 10-300 (TIG) 10-250 (MMA)
Цыкл працы, А / %	300/60 (MIG) 300/60 (TIG) 250/60 (MMA)
Напружанне халастога ходу, В	55
Дыяметр зварачнага дроту, мм	0,8/0,9/1,0/1,2
Дыяметр электродай (MMA), мм	1,6-6
Дыяметр электродай (TIG), мм	1,0 - 4
ККД, %	85
Клас абароны	IP21S
Клас ізоляцыі	H
Кабельны раздым	Dx50
Маса, кг	29

4. КАМПЛЕКТАЦЫЯ

1. Зварачны апарат – 1шт.
2. Зварачная гарэлка MIG/MAG – 1шт.
3. Зварачны кабель з электродатрымальнікам – 1шт.
4. Зварачны кабель з заціскам масы – 1шт.
5. Парапт выраба – 1шт.

5. УЛАДКАВАННЕ АПАРАТУ




Рыс. 1

1 – панель кіравання
2 – раз'ём гарэлкі MIG/MAG
3 – раз'ём зварачнага кабеля «+»

4 – раз'ём зварачнага кабеля «-»
5 – вентыляцыйныя адтуліны
6 – ручка

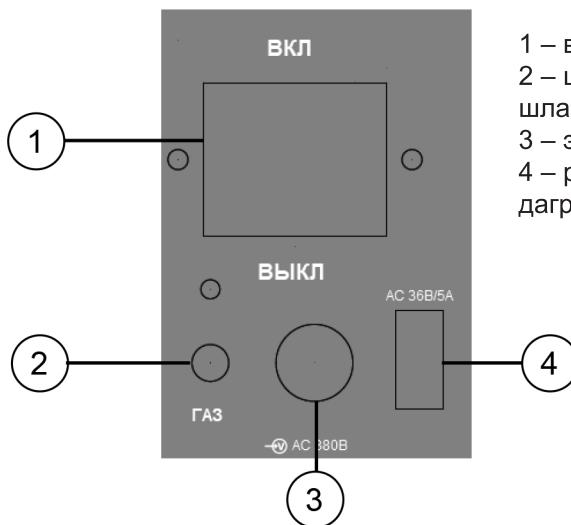
Задняя панель



1 – выключальнік харчавання
2 – штуцэр для падлучэння газавага шланга ад балона
3 – электракабель харчавання
4 – раздым для падлучэння газавага падгравальніка

Рыс. 2

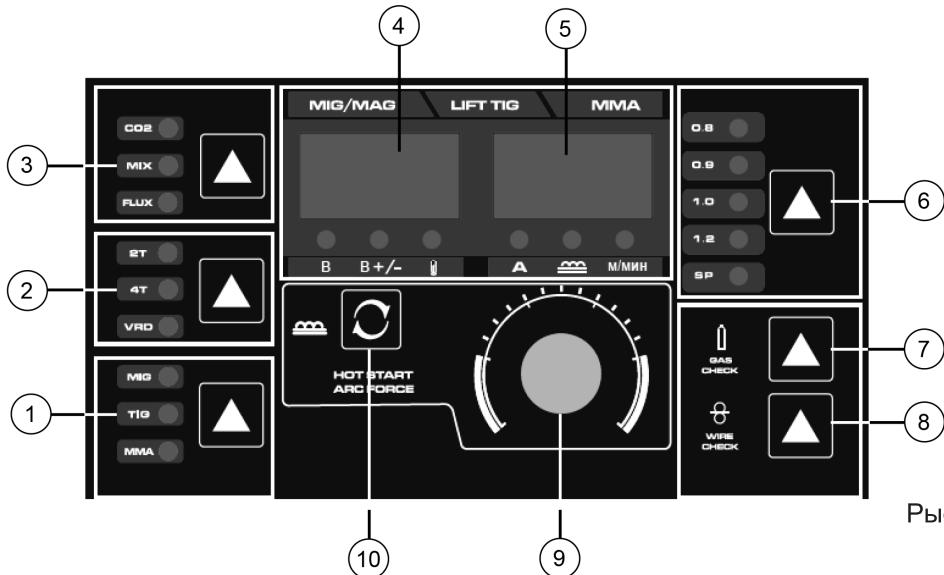Панель кіравання



Рыс. 3

1. Кнопка выбару метаду зваркі (MIG/MAG, TIG, MMA)


Для пераключэння метаду зваркі націсніце на кнопкы выбару метаду зваркі. Кожны націск на кнопкы перамыкае апарат на наступны метад. Наадварот абранага метаду зваркі гарыць святлодыёдны індикатор.



Рыс. 4

2. Кнопка выбару рэжыму 2T/4T (зварка MIG/MAG) і рэжыму VRD (зварка MMA)

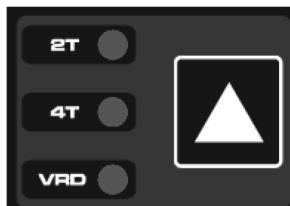Для пераключэння рэжыму зваркі націсніце на кнопкы выбару рэжыму зваркі. Кожны націск на кнопкы перамыкае апарат на наступны рэжым. Наадварот абранага метаду зваркі гарыць святлодыёдны індикатор.



Рэжым 2T/4T актыўны толькі пры зварцы метадам MIG/MAG.

Функцыя «VRD» зніжэнне напружання халастога ходу да бяспечнага значэння (19-21В). Дадзеная функцыя актыўная толькі ў рэжыме зваркі MMA.

Рыс. 5

3. Кнопка выбару складу зварочнага газу пры зварцы метадам MIG/MAG (CO2, MIX, FLUX)

Для пераключэння складу газу ў рэжыме зваркі MIG/MAG націсніце на кнопкую выбару. Кожны націск на кнопкую перамыкае на наступны рэжым. Наадварот абранага рэжыму гарыць святлодыёдны індыкатар.




Рыс. 6

4. Лічбавы дысплей напружання зваркі

Дадзены лічбавы дысплей адлюстроўвае напругу зваркі метадам MIG/MAG.

Індыкатар «В» гарыць пры наладзе напругі зваркі. Індыкатар «В+/-» гарыць пры наладзе напругі зваркі ў ручным рэжыме SP.

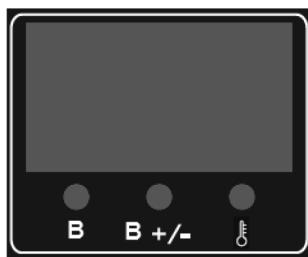Індыкатар перагрэву «» паказвае на наяўнасць занадта высокай тэмпературы ўнутры зварочнага апарата і знаходжанне апарата ў рэжыме абароны ад перагрэву.



Рыс. 7

5. Лічбавы дысплей. Адлюстроўвае ток зваркі, індуктыўнасць, хуткасць падачы дроту

Дадзены лічбавы дысплей адлюстроўвае ток зваркі, ток гарачага старту, ток фарсажу дугі, хуткасць працяжкі дрота і індуктыўнасць.


Святлодыёдныя індыкатары паказваюць на бягучы рэгуляваны параметр.

Рэгуляванне індуктыўнасці і хуткасці працяжкі дрота актыўны толькі ў рэжыме MIG/MAG зваркі.



Рыс. 8

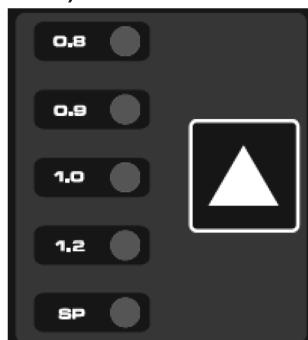6. Кнопка выбару дыяметра зварачнага дроту і ручнога рэжыму (зварка MIG/MAG)



Для выбару дыяметра дроту ці ручнога рэжыму ў рэжыме зваркі MIG/MAG націсніце на кнопкі выбару. Кожны націск на кнопкі перамыкае на наступны рэжым.

Наадварот абраңага рэжыму гарыць святлодыёдны індыкатар.

SP – ручны рэжым наладкі зваркі MIG/MAG.

Рыс. 9


7. Кнопка газ-кантроль



Кнопка газ-кантроль актыўная толькі ў рэжыме зваркі MIG/MAG. Дадзеная кнопкa прызначаная для праверкі падачы газу перад зваркай.

Рыс. 10

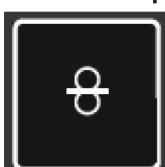
8. Кнопка працяжкі дроту



Кнопка працяжкі дрота актыўная толькі ў рэжыме зваркі MIG/MAG. Дадзеная кнопкa прызначаная для хуткай працяжкі дроту ў канал гарэлкі. Для пачатку працяжкі націсніце і адпусціце кнопкa працяжкі. Для супыну працяжкі паўторна націсніце на кнопкa працяжкі.

Рыс. 11

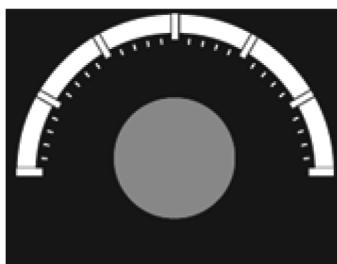9. Шматфункциянальны рэгулятар



Дадзены рэгулятар мае падвойны функциянал: паварот і націск.

Для рэгулювання значэння абраңага параметра паварочвайце рэгулятар направа ці налева.

Для выбару рэжыму рэгулювання напругі зваркі MIG/MAG у ручным рэжыме SP націскайце на рэгулятар.

Рыс. 12

10. Кнопка выбару параметраў (індуктыўнасць, гарачы старт і фарсаж дугі)




У рэжыме зваркі MIG/MAG націсніце на кнопкі для выбару рэгуляванага параметра індуктыўнасць. На лічбавым дысплеі (рыс. 8) загарыца адпаведны індыкатар.

У рэжыме зваркі MMA націсніце на кнопкі для выбару рэгуляванага параметра гарачы старт (HOT START) або фарсаж дугі (ARC FORCE). Кожны націск на кнопкі перамыкае на наступны параметр.

Рыс. 13

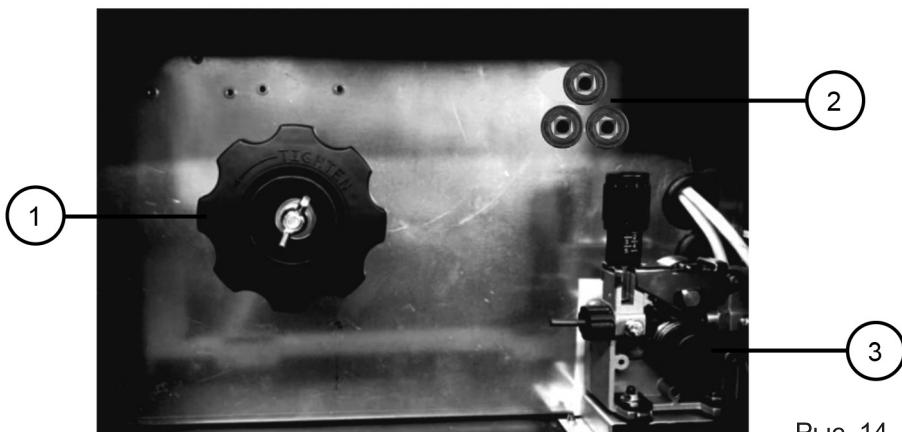Адсек механізму падачы дроту



Рыс. 14

- 1 - адаптар катушкі з дротам
- 2 - клемы для змены палярнасці
- 3 - механізм працяжкі дроту

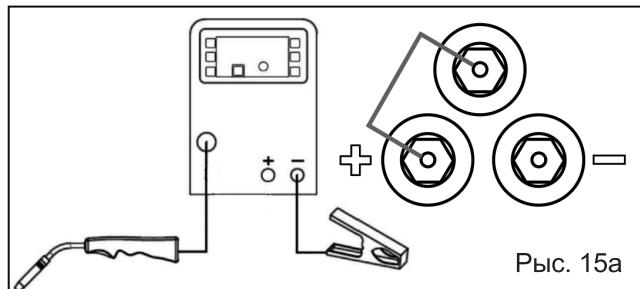
Змена палярнасці

Клеммы для змены палярнасці (пераключэнні рэжымаў «MIG/MAG з газам/ FLUX без газу») - выкарыстоўваюцца для змены рэжыму працы апарата: «зварка з газам» ці «зварка без газу».

На заводзе клеммы ўстаноўлены для працы апарата з газам стандартным дротам (перамычка ўстаноўлена на плюсовую клемму). Кабель з заціскам масы падключяецца да мінусовай клеммы на панэлі апарата (рыс. 15а).


Для працы без газу з ужываннем парашковай (FLUX) дроту неабходна памяняць рэжым працы апарата на «зварка без газу». Для гэтага неабходна перамычку перакінуць на мінусовую клемму. Кабель з заціскам масы падлучаецца да плюсовай клеммы на панэлі апарата. (рыс. 15б)

3 газам



Рыс. 15а

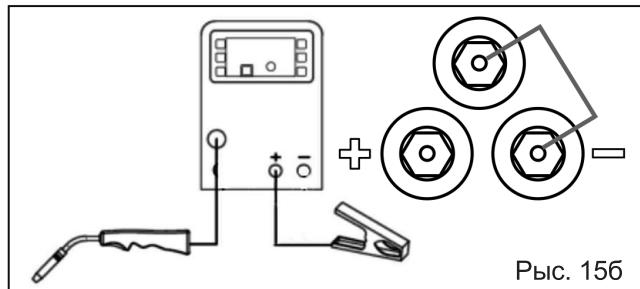
Без газу (FLUX)



Рыс. 15б

Механізм падачы дроту

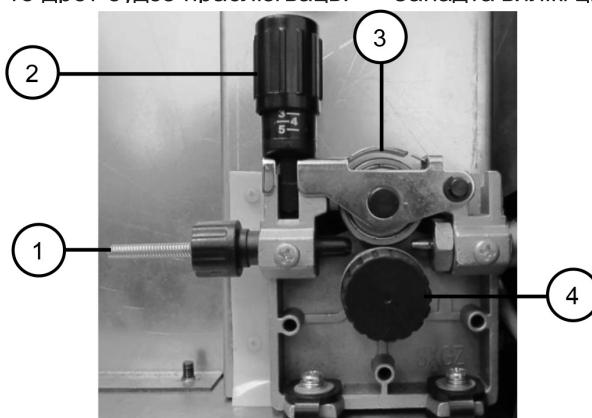Рэгулятар ціску прыціскнога роліка - з дапамогай яго рэгулююць ціск прыціскнога роліка на вядучы ролік, па якім праходзіць дрот. Калі ціск будзе недастатковым, то дрот будзе праслізгваць. Занадта вялікі ціск прыціскнога роліка можа дэфармаваць дрот. У абодвух выпадках парушыцца неабходная хуткасць падачы дроту, што прывядзе да дэстабілізацыі працэсу зваркі.



1 – канал для дроту
2 – рэгулятар ціску прыціскнога роліка
3 – прыціскны ролік
4 – ролік які падае

Рыс. 16

Заўвага! На рымунку 16 паказаны асноўныя дэталі механізма падачы дроту. Знешні выгляд і канструкцыя механізму падачы дроту ў Вашым апараце можа адрознівацца.

6. ПАДРЫХТОЎКА АПАРАТУ ДА ПРАЦЫ

Падрыхтоўка апарату да працы метадам MIG/MAG

1. Устаўце раз'ём гарэлкі ў раздым (паз. 2, Рыс. 1) на панэлі зварачнага апарату і зафіксуйце яго.

2. Падлучыце кабель з заціскам масы да мінусовага раз'ёма апарату (паз. 4, рыс. 1) і зафіксуйце заціск масы да загатоўкі.

Увага! Пры выкарыстанні парашковага дроту метадам зваркі FLUX кабель з заціскам масы падключаецца да плюсовага раздыма апарату (паз. 3, рыс. 1), а ў адсеку падачы дроту змяняецца паллярнасць.

3. Падлучыце газавы шланг да штуцера (паз. 3, рыс. 2) на задній панэлі апарату, а другі яго канец да газавага балона праз рэдуктар.

4. На панэлі кіравання абярыце тып зваркі MIG (рыс. 4).

5. Адкрыйце адсек механізма падачы дроту. Адкруціце пластмасавую гайку-фіксатар на адаптары катушцы і ўсталюеце катушку з дротам на адаптары катушцы (паз.1, рыс. 14). Зафіксуйце катушку на адаптары гайкай.

6. Разблакуйце прыціскны ролік механізму падачы дроту, пацягнуўшы на сябе рэгулятар ціску. Падніміце кулісу з прыціскным ролікам у верхняе становішча.

7. Адрэжце выгнуты кончык дроту і ўстаўце дрот ва ўваходны канал падаючага механізма (паз. 1, рыс. 16) і праз ролік у выхадную адтуліну падаючага механізма прыкладна на 15 см.

8. Пераканайтесь, што канаўка падаючага роліка адпавядае дыяметру дроту.

Прыцісніце дрот прыціскным ролікам.

Увага! Ролік які падае мае дзве канаўкі пад розны дыяметр дроту. Калі дыяметр дроту не адпавядае канаўцы роліка, то адкруціце вінт які фіксуе ролік і перавярніце вядучы ролік іншым бокам.

9. Адрэгулюйце сярэдні ціск прыціскнога роліка, закручваючы або адкручваючы ручку рэгулятара ціску прыціскнога роліка.

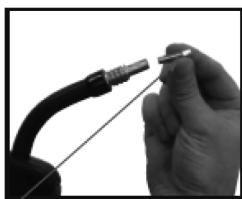
10. Зніміце з гарэлкі сопла і контактны наканечнік. Для адкручвання контактнага наканечніка выкарыстоўвайце ключ. Адкручваецца контактны наканечнік супраць гадзіннікавай стрэлкі (рыс. 17).

11. Падлучыце апарат да электрасеткі і ўключыце апарат выключальнікам (паз. 1, рыс. 2) на задній панэлі апарату.

12. Націсніце кнопкі працяжкі дроту (паз. 8, рыс. 3) на панэлі апарату пакуль з наканечніка гарэлкі не здасца дрот (рыс. 18).

Увага! Хуткасць працяжкі дроту кнопкай працяжкі высокая. Не накіроўвайце сопла гарэлкі на сябе і навакольных пры працяжцы дроту.

13. Падбярыце контактны наканечнік адпаведны дыяметру дроту і загарніце на гарэлцы контактны наканечнік і надзеньце сопла (рыс. 19).



Кантактны наканечнік

Рыс. 17



Курок гарэлкі

Рыс. 18



Сопла гарэлкі

Рыс. 19

14. Адкрыйце газавы балон і адрэгулуйце на рэдуктары расход газу. Пры не-абходнасці праверце падачу газу кнопкай «Газ-кантроль» (паз. 7, рыс. 3)

15. Кнопкай (паз. 3, рыс. 3) абыярыце тып газу, які выкарыстоўваецца.

16. Кнопкай (паз. 6, рыс. 3) абыярыце дыяметр выкарыстоўванага дроту або абыярыце рэжым ручной налады параметраў зваркі (SP).

Задзела! Пры выбары дыяметра дроту апарат працуе ў сінэргетычны рэжым. Пры змене напругі зваркі хуткасць падачы дроту рэгулюеца аўтаматычна. Пры выбары рэжыму ручной наладкі (SP) напруга зваркі і хуткасць падачы дрота рэгулююцца незалежна друг ад друга.

17. Кнопкай (паз. 2, рыс. 3) абыярыце рэжым працы гарэлкі 2T/4T.

18. Кнопкай (паз. 10, рыс. 3) абыярыце параметр індуктыўнасць рэгулятарам (паз. 9, рыс. 3) усталюеце значэнне дадзенага параметру.

Схема 2-х тактнага і 4-х тактнага рэжыму гарэлкі

2-х тактны рэжым



4-х тактны рэжым



Выбар роліка які падае

Ролік які падае служыць для перадачы і ператварэнні крутоўнага моманту матора механізму які падае ў паступальны рух дрота (рыс. 21). Ролік мае дзве канайкі пад адпавядаючы дыяметр дроту. Ролік які падае магчымы ўсталяваць у двух палажэннях. Памер канайкі або дыяметр дроту, на якую разлічана канайка, паказаны на баку роліка.



Рыс. 21

Падрыхтоўка апарата да зварцы метадам MMA

Зварка MMA выконваецца як на прамой (заціск на масу падлучаецца да «+» клемы), так і на зваротнай (заціск на масу падключаетца да «-» клемы) палярнасці ў залежнасці ад выкарыстоўванага электрода.

1. Падлучыце зварачныя кабелі да раздымоў апарата (паз. 3 і 4, рыс. 1).
2. Падлучыце апарат да электрасеткі і ўключыце апарат выключальнікам (паз. 1, рыс. 2) на задній панэлі апарата.
3. Кнопкай (паз. 1, рыс. 3) устанавіце рэжым зваркі MMA.
4. Пры неабходнасці кнопкай (паз. 2, рыс. 3) абярыце рэжым VRD паніжаную напругу халастога ходу. Напрыклад, калі зварачныя працы выконваюцца ў пры падвышанай вільготнасці навакольнага паветра.
5. Рэгулятарам (паз. 9, рыс. 3) наладьце неабходны ток зваркі.
6. Кнопкай (паз. 10, рыс. 3) абярыце адпаведныя параметры гарачы старт (HOT START) і фарсаж дугі (ARC FORCE) і рэгулятарам (паз. 9, рыс. 3) наладьце ток дадзеных параметраў.

Падрыхтоўка апарата да зваркі метадам TIG

Зварка TIG выконваецца на прамой палярнасці (заціск на масу падлучаецца да «+» клемы).

У якасці інертнага ахойнага газу прымяняецца аргон.

У якасці прысадачнага матэрыялу выкарыстоўваецца прысадачныя пруткі.

Матэрыял прутка залежыць ад выглядзу зварванага металу (сталь, нержавелая сталь і т.п.). Присадачны пруток падаецца ўручную ў зварочную ванну.

Для падрыхтоўкі апарата да зваркі метадам TIG неабходны дадатковыя аксэсuarы (у камплектацыю да апарата не ўваходзіць):

- зварачны гарэлка для зваркі TIG з ручным кіраваннем падачы газу.
- газавы балон з аргонам.
- рэдуктар на газавы балон з манометрамі.
- шланг ад рэдуктара балона да газавага шлангу гарэлкі з злучальным фітын-

гам шлангаў мяжу сабой (унутраны дыяметр газавага шланга гарэлкі 5мм).

Падлучэнне апарату для зваркі метадам TIG выконваецца ў той жа паслядоў-
насці што і для зваркі метадам MMA, толькі зварачныя кабеля падключаюцца да
выходных клем прамой палірнасцю. Гарэлка TIG падключаема да клемы «-»,
кабель з заціскам на масу падключаеца да клемы «+».

Для падрыхтоўкі апарату да зваркі метадам TIG кнопкай (паз. 1, рыс. 3) уста-
люеце рэжым зваркі TIG.

Рэгулятарам (паз. 9, рыс. 3) наладзьце неабходны ток зваркі.

Газавы шланг ад балона падключаеца напрамую да гарэлкі TIG.

7. ПРАЦА З АПАРАТАМ

Працоўнае месца:

1. Зварачнае абсталяванне павінна размяшчацца ўдалечыні ад каразійных і
гаручых газаў і матэрыялаў, пры вільготнасці не больш за 80%.

2. Пазбягайце працы на адкрытым паветры пры выпадзенні ападкаў, калі толь-
кі зона працы не накрытая ад дажджу, снегу і г.д. Тэмпература навакольнага ася-
роддзя павінна быць у межах ад - 10 да +40.

3. Мінімальная адлегласць паміж зварачным апаратам і сцяной - 30 см.

4. Падтрымлівайце вентыляцыю падчас працы ў памяшканні.

5. Не стаўце зварачны апарат на «голую» зямлю пры працы на вуліцы.

Увага! Выпраменьванне зварачнай дугі небяспечна для неабароненага вока.

Перад пачаткам працэсу зваркі не забудзьцеся надзець зварачны шлем і па-
пярэдзіць навакольных аб пачатку зваркі. Звычайна зваршчык апавяшчае нава-
кольных камандай “вочы”, што значыць трэба надзець зварачны шлем, альбо ад-
варнуцца ад месца зваркі і не глядзець на зварачную дугу.

У выпадку атрымання апёкаў вока ад зварачнай дугі звярніцесь да лекара.

Зварка MIG/MAG - дугавая зварка плаўкім металічным электродам (дротам)
сузэльнага перасеку.

Ужываецца для зваркі розных відаў металаў, розных таўшчынъ. Ідэальна па-
дыходзіць для зваркі тонкалістовага металу. Адметнай асаблівасцю гэтага віду
зваркі з'яўляецца высокая хуткасць працэсу зваркі.

Рэкамендуемыя наладкі апарату для зваркі MIG

Для выбару неабходнага дыяметра зварачнага дроту ў залежнасці ад таўшчыні
металу можна скарыстацца рэкамендуемымі ў табліцы 2 параметрамі.


Табліца 2

Таўшчыня металу, мм	Рэкамендуемы дыяметр дроту, мм						
	Дыяметр дроту суцэльнага сячэння, мм				Дыяметр дроту з флюсам, мм		
	0.6	0.8	0.9	1.0	0.8	0.9	1.2
0.6							
0.75							
0.9							
1.0							
1.2							
1.9							
3.0							
5.0							
6.0							
8.0							
10.0							
12.0							

Для якаснай зваркі металу таўшчынёй 5 мм. і больш неабходна здымачь фаску з тарцовай кромкі дэталяў у месцы іх стыкоўкі ці вырабляць зварку ў некалькі праходаў.

Значэнні зварачнага току і напругі непасрэдна ўплываюць на стабільнасць, якасць і эфектыўнасць зваркі. Каб дасягнуць добрай якасці зварачнага шва значэння току і напругі павінны быць аптымальнымі. У звычайных умовах, усталёўку параметраў зваркі варта вырабляць у адпаведнасці з дыяметрам дрота, катэтам шва, глыбінёй праплаўлення металу і патрабаваннямі да якасці канчатковага прадукта. Кіруйцеся ніжэйпрыведзенымі параметрамі.

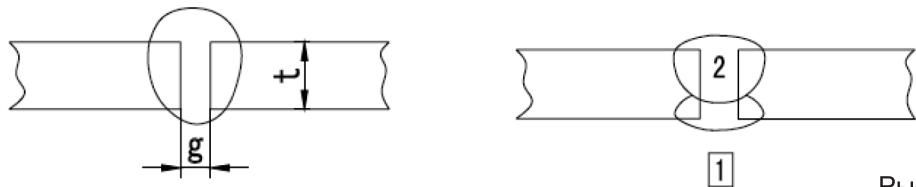
Параметры для зваркі ўстык



Рыс. 22

Табліца 3

Таўшчыня піста (t), мм	Зазор (g), мм	Дыяметр дроту, мм	Зварачны ток, А	Працоўнае напружанне, В	Расход газу, л/мін
0,8	0	0.8-0.9	60-70	16-16.5	10
1.0	0	0.8-0.9	75-85	17-17.5	10-15
1.2	0	1.0	70-80	17-18	10
1.6	0	1.0	80-100	18-19	10-15
2.0	0-0.5	1.0	100-110	19-20	10-15
2.3	0.5-1.0	1.0/1.2	110-130	19-20	10-15
3.2	1.0-1.2	1.0/1.2	130-150	19-21	10-15
4.5	1.2-1.5	1.2	150-170	21-23	10-15

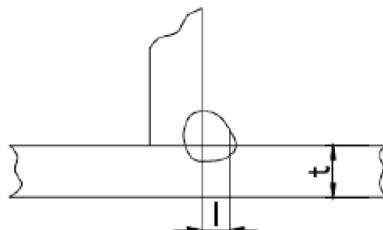
Параметры для зваркі плоскіх вуглавых швоў

Рыс. 23

Табліца 4

Таўшчыня піста (t), мм	Катэт шва (l), мм	Дыяметр дроту, мм	Зварачны ток, А	Працоўнае напружанне, В	Расход газу, л/мін
1.0	2.5-3.0	0.8-0.9	70-80	17-18	10-15
1.2	2.5-3.0	1.0	70-100	18-19	10-15
1.6	2.5-3.0	1.0/1.2	90-120	18-20	10-15
2.0	3.0-3.5	1.0/1.2	100-130	19-20	10-20
2.3	2.5-3.0	1.0/1.2	120-140	19-21	10-20
3.2	3.0-4.0	1.0/1.2	130-170	19-21	10-20
4.5	4.0-4.5	1.2	190-230	22-24	10-20

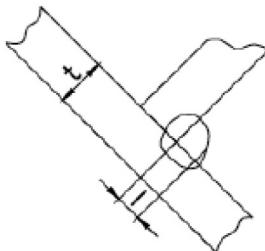Параметры для зваркі вуглавых швоў у вертыкальным становішчы




Рыс. 24

Табліца 5

Таўшчыня ліста (t), мм	Катэт шва (l), мм	Дыяметр дроту, мм	Зварачны ток, А	Працоўнае напружанне, В	Расход газу, л, мін
1.2	2.5-3.0	1.0	70-100	18-19	10-15
1.6	2.5-3.0	1.0/1.2	90-120	18-20	10-15
2.0	3.0-3.5	1.0/1.2	100-130	19-20	10-20
2.3	3.0-3.5	1.0/1.2	120-140	19-21	10-20
3.2	3.0-4.0	1.0/1.2	130-170	21-23	10-20
4.5	4.0-4.5	1.2	200-250	23-26	10-20

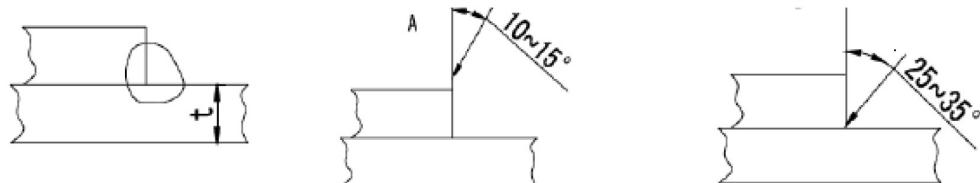Параметры для зваркі ўнахлёст



Рыс. 25

Табліца 6

Таўшчыня ліста (t), мм	Пазіцыя зваркі	Дыяметр дроту, мм	Зварачны ток, А	Працоўнае напружанне, В	Расход газу, л, мін
0.8	А	0.8/0.9	60-70	16-17	10-15
1.2	А	1.0	80-100	18-19	10-15
1.6	А	1.0/1.2	100-120	18-20	10-15
2.0	А/Б	1.0/1.2	100-130	18-20	15-20
2.3	Б	1.0/1.2	120-140	19-21	15-20
3.2	Б	1.0/1.2	130-160	19-22	15-20
4.5	Б	1.2	150-200	21-24	15-20

Зварка MMA

Зварка MMA-ручная электродугавая зварка штучным пакрытым электродам.

Для арыентыровачнага падбору параметраў рэжыму зваркі MMA, у залежнасці ад таўшчыні зварваемага металу і дыяметра электродаў, можна карыстацца рэкамендуемымі ў табліцы 7 параметрамі і ўказаннямі на ўпакоўцы электродаў.

Рэкамендуемыя наладкі апарата для зваркі MIG

Табліца 7

Дыяметр электрода, мм	Таўшчыня металу, які зварваецца, мм	Зварачны ток, А
1,6	1-2	25-50
2	2-3	40-70
3	3-4	70-130
4	4-6	120-170
5	6-8	150-250
5-6	10-24	220-320

Зварка TIG

TIG - аргонна-дугавая зварка тугаплаўкім фальфрамавым электродам у асяроддзі інэртнага ахойнага газу (аргону).

Зварка TIG выконваецца на прамой палярнасці (заціск на масу падлучаеца да «+» клемы).

У якасці інэртнага ахойнага газу прымяняецца аргон.

У якасці прысадачнага матэрыялу выкарыстоўваецца дрот. Выгляд дроту залежыць ад выгляду зварванага металу (сталь, нержавелая сталь і т.п.). Прыйсадачны дрот падаецца ўручную ў зварочную ванну.

Тып гарэлкі для зваркі TIG - з ручным кіраваннем падачы газу (з вентылем).

Для абароны зварачнай ванны пры зварцы метадам TIG выкарыстоўваецца інэртны газ аргон.

Для арыентыровачнага падбору рэжыму зваркі TIG можна карыстацца рэкамендуемымі ў табліцы 8 параметрамі.

Рэкамендуемыя параметры наладкі апарату для зваркі TIG

Табліца 8

Таўшчыня металу, мм	Форма раздзелкі	Коль-ць пластоў зваркі	Дыяметр вальфрам. электрода, мм	Дыяметр дроту, мм	Зварачны ток, А	Расход газу, л/мін
0,5	I	1	1,0	1,0	30-50	8-10
1,0		1	1,6	1,0-2,0	40-60	8-10
1,5		1	2,4	1,0-2,0	60-80	10-12
2,0		1	2,4-3,2	1,0-2,0	80-110	12-14
2,5		1	2,4-3,2	2,0	110-120	12-14
3,0	Y	1-2	2,4-3,2	2,0-3,0	120-140	12-14
4,0		2	2,4-3,2	2,0-3,0	130-150	14-16
5,0		2-3	3,2	3,0	130-150	14-16
6,0		2-3	4,0	3,0-4,0	140-180	14-16
7,0		2-3	4,0	3,0-4,0	140-180	14-16
8,0		3-4	4,0	3,0-4,0	140-180	14-16
10,0	W	4-6	4,0	3,0-4,0	160-200	14-16
20,0		12	4,0	4,0	200-240	12-14
22,0		12	4,0	4,0-5,0	230-250	15-18
25,0		15-16	4,0	3,0-4,0	200-220	16-18
30,0		17-18	4,0	3,0-4,0	200-220	16-18

8. ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ

Увага! Не здымайце кожух апарату, гэта прывядзе да зняцця апарату з гарантый.

1. Не трymайце рукі, валасы, інструменты і г. д. паблізу рухаючыхся частак зварачнага апарату (напрыклад, вентылятара ці механізму падачы дроту) у пазбяганне пашкоджання карыстальніка і апарату.

2. Чысціце пыл перыядычна сухім і чыстым сціснутым паветрам. Ціск сціснутага паветра павінен быць не больш за 2 атмасфер, каб пазбегнуць пашкоджання невыхлікіх частак зварачнага апарату.

3. Пазбягайце траплення вільгаці ўнутр апарату. Калі гэта здарылася, высушыце і праверце ізалацію пры дапамозе неабходнага абсталявання. Толькі пераканаўшыся, што апарат знаходзіцца ў працоўным стане, пачынайце працу.

4. Перыядычна правярайце стан ізалацыйнага пакрыцця ўсіх кабеляў. У выпадку выяўлення няспраўнасцяў – заменіце праводку.

5. Рэгулярна правярайце злучэнне газавага шланга са штуцэрам (пры зварцы мэтадам MIG/MAG і TIG). Пры уцечцы газу абновіце злучэнне шланга са штуцэрам.

6. Калі зварачны апарат не выкарыстоўваецца доўгі час - змесціце апарат у арыгінальную ўпакоўку або захавайце.

9. МАГЧЫМЫЯ НЯСПРАЎНАСЦІ И МЕТАДЫ ІХ ЛІКВІДАЦЫИ

Табліца 9

Няспраўнасць	Магчымыя прычыны	Метад ухілення
Зварачны апарат падлучаны да электрасеткі, але лічбавыя табло не гарыць, няма выходнага току, і вентылятар не	1. Адсутнічае неабходнае ўваходнае напружанне. 2. Адсутнічае ток у сеткавай розетцы. 3. Зварачны апарат няспраўны.	1. Праверце напружанне ў сетцы. 2. Праверце наяўнасць току ў сетцы. 3. Звярніцеся ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр.
У працэсе працы спынілася падача току на зварачныя кабелі, гарыць індыкатар сеткі, гарыць індыкатар перагрэву, вентылятар працуе.	Апарат перагрэўся і знаходзіцца ў стане абароны ад перагрэву.	Дайце апарату астыць 10-15 хвілін. Апарат аўтаматычна вернеца ў працоўны стан.
Зварка метадам MIG/MAG		
Павышаная утварэнне пырскай металу.	Высокая хуткасць падачы дроту.	Паменшыце хуткасць падачы дроту (ток зваркі).
	Занадта высокое напружанне зваркі.	Паменшыце напружанне зваркі.
	Выбрана няправільная палірнасць.	Памяняйце палірнасць клем.
	Павольная хуткасць вядзення гарэлкі.	Павялічце хуткасць вядзення гарэлкі.
	Брудны метал нарыйтоўкі.	Ачысціце метал нарыйтоўкі ад бруду.
	Брудны/тлусты дрот.	Выкарыстоўвайце чысты дрот.
	Адсутнічае ахойны газ у месцы зваркі.	Праверце наяўнасць газу ў балоне. Праверце газаправод на ўцечкі. Праверце, ці правільна адрегулювалісь рэдуктар на балоне. Абараніце зварачную ванну ад ветра.
	Апарат усталяваны ў рэжым FLUX зваркі.	Памяняйце палірнасць у адсеку падачы дроту. Абрыце падачу газу CO ₂ або MIX.
Сіставатасць шва, Утварэнне кратэраў.	Няправільны склад газу.	Пераканайцеся, што газ абраны правільна.
	Няправільна адрегулювалісь расход газу.	Праверце, ці правільна адрегулювалісь рэдуктар на баллоне.
	Вільготны метал нарыйтоўкі.	Прасушыце метал нарыйтоўкі
	Брудны метал нарыйтоўкі.	Ачысціце метал нарыйтоўкі ад бруду.
	Брудны/тлусты дрот.	Выкарыстоўвайце чысты дрот.
	Засмечілася сопла гарэлкі.	Прачысціце або заменіце сопла гарэлкі.
	Пашкоджаны газавы дыфузар.	Заменіце газавы дыфузар.

Згасанне дугі падчас зваркі	Занадта вялікая адлегласць ад гарэлкі да зварачнай ванны.	Паменшыце адлегласць ад гарэлкі да зварачнай ванны (5-10 мм).
	Нізкае зварочнае напружанне.	Павялічце ток (напружанне) зваркі.
	Занадта высокая хуткасць падачы дроту.	Паменшыце хуткасць падачы дроту (ток зваркі).
Недастатковы правар металу зварачнай ванны.	Брудны метал нарыхтоўкі.	Ачысціце метал нарыхтоўкі ад бруду.
	Недастаткова высокая тэмпература зварачнай ванны.	Павялічце зварачны ток і адрэгуюціце хуткасць падачы дроту.
Прапальванне металу нарыхтоўкі ў месцы зваркі.	Занадта высокая тэмпература зварачнай ванны.	Паменшыце напружанне зваркі і хуткасць падачы дроту.
Дрот не падаецца.	Няправільна запраўленая дрот праз механізм падачы.	Праверце / перезапраўце дрот.
Нестабільны/ перарывістая падача дроту.	Няправільна ўсталяваны / выбраны ролік які падае.	Усталюйце ролік з памерам канаўкі, якая адпавядае дыяметру дроту.
	Няправільна абраная хуткасць падачы дроту.	Адрэгуюйце хуткасць падачы дроту.
	Занадта павольная хуткасць вядзення гарэлкі.	Павялічце хуткасць вядзення гарэлкі.
	Няправільны памер наканечніка.	Усталюйце памер наканечніка, які адпавядае дыяметру дроту.
	Перагнуты або пашкоджаны рукаў гарэлкі.	Праверце або заменіце рукаў гарэлкі.
	Занадта вялікі ціск на дрот у механізме падачы.	Прыслабце ціск на дрот у механізме падачы.
	Заблытванне дроту на катушцы.	Праверце намотку дроту на катушцы.
	Забруджаная катушка або дрот.	Ачысціце або заменіце катушку / дрот.
Зварка метадам TIG		
Утварэнне пырсак металу, няякаснае шво, апарат не варыць	1. Скончыўся/не паступае газ. 2. Недастатковы аб'ём газу, які падаецца. 3. Перамыкач рэжыму MMA ці MIG . 4. Няправільна падабраны зварачны ток.	1. Заменіце балон з газам, праверце газавы шланг на наяўнасць пашкоджання і перагібаў. Пераканайцесь, што вентиль на балоне адчынены. 2. Павялічце расход газу (гл. табл. 2). 3. Перавядзіце перамыкач рэжыму TIG . 4. Адрэгуюйце зварачны ток (гл. табл. 8).
Зварка метадам MMA		
Падчас зваркі метадам MMA утвараецца няякаснае шво, электрод заліпае.	1. Электрод вільготны. 2. Электрод разлічаны на пэўную паліянрасць. 3. Няправільна падабраны зварачны ток.	1. Прасушыце электрод. 2. Памяняйце паліянрасць. 3. Адрэгуюйце зварачны ток (гл. табл. 7).

10. ТРАНСПАРЦІРОЎКА І ЗАХОЎВАННЕ

Транспарціроўка

Электраінструмент у пакаванні вытворцы можна транспартаца ўсімі відамі крытага транспорту пры тэмпературы паветра ад мінус 50 да плюс 50 °C і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы плюс 25°C) У адпаведнасці з правіламі перевозкі грузаў, якія дзейнічаюць на дадзеным выглядзе транспорту.

Захоўванне

Электраінструмент павінен захоўвацца ў ўпакоўцы вытворцы ў ацепленым вентыляваным памяшканні пры тэмпературы ад плюс 5 да плюс 40°C і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы плюс 25°C).

11. УТЫЛІЗАЦЫЯ

Не выкідвойце выраб і яго кампаненты разам з бытавым смеццем. Утылізуюць выраб згодна з дзеючымі правіламі па ўтылізацыі прамысловых адходаў.

12. ТЭРМІН СЛУЖБЫ

Выраб ставіцца да прафесійнага класа. Тэрмін службы 10 гадоў.

13. ДАДЗЕНЫЯ АБ ВЫТВОРЦУ, ІМПАРЦЁРЫ І СЕРТЫФІКАЦЕ

Дадзеныя аб вытворцу, імпарцёры, афіцыйным прадстаўніку, інфармацыя аб сертыфікаце або дэкларацыі, а таксама інфармацыя пра дату вытворчасці, знаходзіцца ў дадатку №1 да пашпарце вырабы.

14. ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ

Гарантыйны тэрмін на выраб складае 24 месяцы з моманту продажу Спажыўцу.

Тэрмін службы вырабы і камплектуючых усталёўваеца вытворцам і паказаны ў пашпарце вырабы.

На працягу гарантыйнага тэрміну пакупнік мае права на бясплатнае выпраўленне няспраўнасцяў, якія сталі наступствам вытворчых дэфектаў. Рамонт і экспертызу тавару, пры выяўленні заганы, робяць толькі ў аўтарызаваных сэрвісных цэнтрах, актуальны пералік якіх можна знайсці на сайце <https://elitech-tools.ru/sections/service>

Гарантыйны рамонт выконваюць пасля прад'яўлення дакумента набыцця і гарантыйнага талона, а пры адсутнасці - тэрмін пачатку гарантыі адлічваюць са дня выпуску вырабу.

Замененыя па гарантыі дэталі пераходзяць ва ўласнасць майстэрні.

Гарантыйнае абслугоўванне не распаўсюджваеца на вырабы, дэфекты якіх узніклі з прычыны:

- парушэнні ўмоў і правілаў эксплуатацыі, захоўвання і/або транспартавання вырабу, а таксама пры адсутнасці або частковай адсутнасці, або пашкоджанні маркіравальнай шыльдачкі і/або серыйнага нумара вырабу;

- эксплуатацыі вырабу з прыкметамі няспраўнасці (падвышаны шум, вібрацыя, моцны нагрэў, нераўнамернае кручэнне, страта магутнасці, зніжэнне абаротаў, моцнае іскрэнне, пах гару, нехарактэрны выхлап);

- механічных пашкоджанняў (расколін, сколаў, увагнутасцяў, дэфармацый і г.д.);

- пашкоджанняў, выкліканых уздзеяннем агрэсіўнага асяродку, высокіх тэмператур ці іншых вонкавых фактараў, пры карозіі металічных частак;

- пашкоджанняў, выкліканых моцным унутраным або знешнім забруджваннем, трапляннем у выраб іншародных прадметаў і вадкасцяў, матэрыялаў і рэчываў, запарушванне вентыляцыйных каналаў (адтулін), алейных каналаў, а таксама пашкоджанні, якія выніклі з прычыны перагрэву, няправільнага захоўвання, неналежнага догляду;

- натуральнага зносу апорных дэталяў, тых, якія труцца, дэталяў перадатковых механізмаў і матэрыялаў,

- ўмяшальніцтва ў працу або пашкоджанні лічыльніка мотагадзін.

- перагрузкі ці няправільной эксплуатацыі. Безумоўнымі прыкметамі перагрузкі вырабу з'яўляюцца (але гэта не вычарпальная прыкметы): праяўленне пабегласці колераў, адначасовае вывядзенне з ладу спалучаных ці паслядоўных дэталяў, напрыклад ротара і статара, вывядзенне з ладу шасцірні рэдуктара і яка, першаснай абмоткі трансфарматара, дэфармацыя ці аплайўленне дэталяў, ці дратоў электрарухавіка пад уздзеяннем высокай тэмпературы, а таксама з прычыны неадпаведнасці параметраў электрасеткі паказанаму ў табліцы наміналаў для дадзенага вырабу;

- выхаду са строю зменных прыстасаванняў (зорачак, ланцугоў, шын, фарсунак,

дыскаў, нажоў кустарэзаў, газонакасілак і трымераў, лёскі і трымерных галовак, ахойных кажухоў, акумулятараў, свечак запальвання, паліўных і паветраных фільтраў, рамянёў, фільтраў зварачных наканечнікаў, штангаў, пісталетаў і насадак для мыец высокага ціску, элементаў нацяжэння і мацаўанні (балтоў, гаек, фланцаў), паветраных фільтраў і да т.п.), а таксама няспраўнасці вырабу, выкліканыя гэтымі відамі зносу;

- невыканання патрабаванняў да складу і якасці паліўной сумесі, што пацягнула вывядзенне з ладу поршневай групы (заляганне поршневага кольца і/або наяўнасць драпін і задранасцяў на ўнутранай паверхні цыліндра і паверхні поршня, разбурэнне або аплаўленне апорных падшыпнікаў шатуна і поршневага пальца);

- недастатковай колькасці алею ці не адпаведнасцю тыпу алею ў картары кампрэсараў, 4-х тактавых рухавікоў (наяўнасць драпін і задранасцяў на шатуне, каленвале, нават пры наяўнасці датчыка ўзроўня алею);

- выйсця з ладу расходных і хутказношвальных дэталяў, зменных прыстасаванняў і камплектуючых (стартары, прывадныя шасцірні, накіравальныя ролікі, прывадныя рамяні, колы, гумовыя амартызатары, ушчыльняльнікі, сальнікі, стужка тормазу, ахойная кажухі падпальных электродав, тэрмапары шчоткі, кіроўная зорачкі, зварачная фаерка (соплы, наканечнікі і накіравальныя каналы), ствалы, клапаны мыец высокага ціску, і т. п.), а гэтак жа на няспраўнасці вырабу, выкліканыя гэтымі відамі зносу;

- умяшанні з пашкоджаннем шліцуў крапежных элементаў, пломбаў, ахойных стыкаў і да т.п.;

Гарантыйя не распаўсюджваецца:

- На выраб, у канструкцыю якога былі ўнесены змяненні і дапаўненні;
- на вырабы бытавога прызначэння, якія выкарыстоўваюцца для прадпрымальніцкай дзеянасці або ў прафесійных, прамысловых мэтах (згодна з прызначэннем у інструкцыі па эксплуатацыі);
- На прафілактычнае і тэхнічнае абслугоўванне вырабу (змазку, прымыванне, чыстку, рэгуляванне і г.д.);
- Няспраўнасці вырабу, якія ўзніклі з прычыны выкарыстання прылады, спадарожных і запасных частак, якія не з'яўляюцца арыгінальнымі;

ГАРАНТЫЙНЫ ТАЛОН

Найменне вырабу: _____

Мадэль: _____

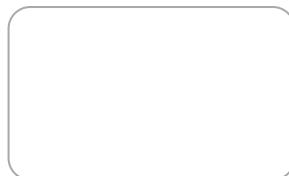
Артыкул мадэлі: _____

Дата выпуску: _____

Серыйны нумар: _____

Дата продажу: _____

Штамп гандлёвой арганізацыі:



АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

ҚҰРМЕТТИ САТЫП АЛУШЫ!

ELITECH өнімдерін таңдағаныңыз үшін рахмет! Біз сізге осы төлкүжатпен мұқият танысып, қауіпсіздік шаралары, жабдықты пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша нұсқауларды мұқият орындауды ұсынамыз.

Төлкүжатта қамтылған ақпарат паспортты шығару сөтіндегі техникалық сипаттамаларға негізделген.

Осы төлкүжат өнімді сенімді және қауіпсіз пайдалану үшін қажетті және жеткілікті ақпаратты қамтиды.

Өнімді жетілдіру жөніндегі тұрақты жұмысқа байланысты өндіруші қосымша ескертүсіз пайдаланудың сенімділігі мен қауіпсіздігіне əсер етпейтін оның конструкциясын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

МАЗМҰНЫ

1. Мақсаты	56
2. Техникалық қауіпсіздік ережелері	56
3. Техникалық сипаттамалары	58
4. Жиынықталуы	58
5. Дәнекерлеу аппаратының құрылымы	59
6. Аппаратты жұмысқадайында	65
7. Аппаратпен жұмыс істей	68
8. Техникалық қызмет көрсету	73
9. Ұлтималақаулар жөнө оларды жоюәдістер	74
10. Тасымалдау және сақтау	76
11. Көдеге жарату	76
12. Қызмет мерзімі	76
13. Өндіруші, импорттаушы, сертификаттар/декларациялар туралы және өндіруші күні туралы мәліметтер	76
14. Кепілдік міндеттемелері	77

1. МАҚСАТЫ

Инверторлық дәнекерлеу мультижүйесі тұрақты токты қолданып жартылай автоматты дәнекерлеу (MIG / MAG) әдісімен қорғау газды сым арқылы және қапталған сым (FLUX) арқылы болатты (көміртекті және тот баспайтын болатты) дәнекерлеуге, және де тұтынылмайтын вольфрам электродымен аргон-доғалық дәнекерлеуге арналған қорғаныс газын (аргон) қолданып дәнекерлеуше, сондай-ақ электрод қолданып қолмен доғалық дәнекерлеу (MMA) әдісімен дәнекерлеу жұмыстарын жүргізуге арналған.

2. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ

Дәнекерлеу жабдықтары дұрыс пайдаланылмаған жағдайда дәнекерлеушінің өзі үшін де, дәнекерлеу аймағындағы адамдар үшін де қауіпті болуы мүмкін. Жұмыстың бұл түрі қауіпсіздік техникасына қатаң сәйкес келуі керек.

Жұмысшы дәнекерлеу инверторын пайдалану кезінде қауіпсіздік ережелерімен және электр доғалық дәнекерлеу барысына байланысты қауіптермен жақсы таныс болуы керек.

<p>Электр тогының соғуы ауыр зақымға немесе тіпті өлімге әкелуі мүмкін.</p> <ul style="list-style-type: none">• Қолданыстағы заңнамага және техникалық қауіпсіздік ережелеріне сәйкес электр қондырығысы мен жерге тұйықтауды орындаңыз. Құрылғының жұмыс белгітерінің дымқыл қолғаптармен немесе жалаң қолдармен тікелей жанасудан аулақ болыңыз.	
<p>Дәнекерлеу кезінде пайда болатын тұтін мен газ денсаулыққа зиянды.</p> <ul style="list-style-type: none">• Дәнекерлеу барысында денсаулыққа қауіп тәндіретін газдар мен аэрозольдер пайда болады. Бұл газдар мен аэrozольдерді тыныс алушан аулақ болыңыз. Дәнекерлеу кезінде тыныс алу мүшелерін газдар бар аймақта жақыннатпаңыз.• Жұмыс орынның жеткілікті желдетілудің қамтамасыз етіңіз немесе дәнекерлеу барысында пайда болған тұтінді және/немесе газды кетіру үшін арнайы сорғыш жабдықты пайдаланыңыз. <p>Назар аударыңыз! Аргон газы денсаулыққа қауіпті. Үй ішіндегі жұмысты мәжбүрлі желдетумен орындаңыз және тыныс алу органдарын қорғау құралдарын қолданыңыз.</p>	
<p>Доғалық дәнекерлеу кезінде жарық сәулесі көзді зақымдауы және қүйдіруі мүмкін.</p> <ul style="list-style-type: none">• Дәнекерлеу жұмыстарын орындау немесе бақылау кезінде көзді шашыратудан және доғаның сәулеленүінен қорғау үшін орындалатын қарангылану дәрежесі барысына сәйкес келетін сүзгісі бар қорғаныс маскасын пайдаланыңыз.• Тығыз отқа тәзімді экрандарды орнату арқылы жақын маңдағы адамдарды тиісті қорғау қамқорлық жасаңыз және / немесе оларды сәулеленуден қорғану қажеттілігі туралы ескеrtініz.	

<p>Дәнекерлеу инверторын дұрыс пайдаланбау өртке немесе жарылысқа әкелуі мүмкін.</p> <ul style="list-style-type: none"> Дәнекерлеу ұшқындары өрт тудыруы мүмкін. Жанғыш заттар мен материалдарды жұмыс орнынан алып тастау керек. Өрт сөндіргіш болуы керек. Цистерналарды, бәшкелерді немесе өзге де сыйымдылықтарды қыздыруды, кесуді немесе дәнекерлеуді ыдыстың ішіндегі заттардан туындастын жанғыш немесе улы газдар шығарылышарының мүмкін-дігін болдырмайтын әрекеттер жасалғанға дейін орындаңыз. 	
<p>Күрылғының қызатын бөліктері қатты қую себебі болуы мүмкін.</p> <ul style="list-style-type: none"> Дәнекерлеу қарқынды жылу шыгарумен бірге жүреді. Ыстық беттерге тиу қатты қойык тудырады. Жұмыс кезінде қолғап пен қоласты құралдарды қолдану керек. Ұзақ уақыт жұмыс істеген кезде қүрылғыны мезгіл мезгіл салқындуту керек. 	
<p>Дәнекерлеу машинасының қозғалмалы бөліктері зақым келтіруі мүмкін.</p> <ul style="list-style-type: none"> Қолдарынызды желдеткіш аймағына кіргізбеніз. Өндіруші орнатқан барлық қорғаныс экрандары мен қаптамалары өз орындарында және тиісті техникалық жағдайда болуы керек. Желдеткіштермен және басқа да осындағы жабдықтармен жұмыс істегендеге, қолдың зақымдануынан және осы қүрылғылардың жұмыс аймағына шаштың, киім мен құралдың және т. б. түсуінен сақ болыңыз. 	
<p>Елеулі ақаулар туындаған кезде.</p> <ul style="list-style-type: none"> Осы Нұсқаулықтың тиісті бөлімін қараңыз Кәсіби көнесті алу үшін аймақтық бөлімге, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. 	

Шекті күй критерийлері

Назар аударыңыз! Электр құралының жұмысы кезінде бөгде шу пайда болған кезде, электр кабелінің оқшаулашының зақымдануы, корпустың механикалық зақымдануы кезінде электр құралын дереу өшіріп, ақауларды жою үшін авторизацияланған қызмет көрсету орталығына жүгіну қажет.

3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

1-кесте

КӨРСЕТКІШТЕР / МОДЕЛЬДЕРІ	WM 300 SYN
Желілік кернеу, В	380 ±10%
Куатты тұтынуы (макс.), кВт	8,9 (MIG) 6,8 (TIG) 8,6 (MMA)
Дәнекерлеу тогының диапазоны, А	50-300 (MIG) 10-300 (TIG) 10-250 (MMA)
Жұмыс циклі, А / %	300/60 (MIG) 300/60 (TIG) 250/60 (MMA)
Бос жүріс кернеуі, В	55
Дәнекерлеу сымының диаметрі, мм	0,8/0,9/1,0/1,2
Электродтардың диаметрі (MMA), мм	1,6-6
Электродтардың диаметрі (TIG), мм	1,0 - 4
ПӘК, %	85
Қорғаныс классы/сыныбы	IP21S
Оқшаулану классы/сыныбы	H
Кабель ағытпасы	Dx50
Салмағы, кг	29

4. ЖИЫНЫҚТАЛУЫ

1. Дәнекерлеу құрылғысы – 1 дана
2. MIG / MAG дәнекерлеу жанағысы – 1 дана
3. Электрод ұстасы бар дәнекерлеу кабелі – 1 дана
4. Масса қысқышы бар дәнекерлеу кабелі – 1 дана
5. Өнім төлкүжаты – 1 дана

5. ДӘНЕКЕРЛЕУ АППАРАТТЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ



1-сурет

1 – басқару тақтасы

2 – MIG/MAG оттық ағытпасы

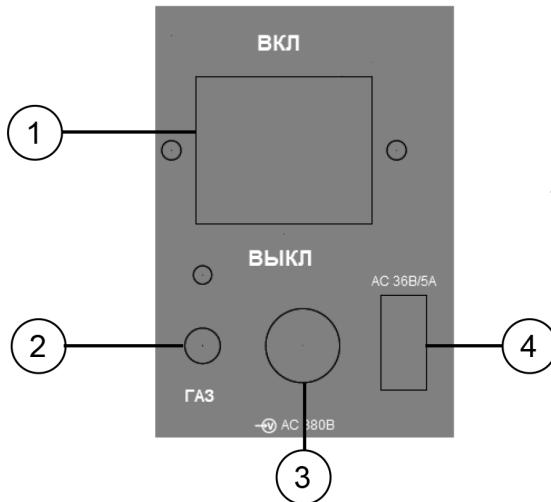
3 – «+» дәнекерлеу кабелінің ағытпасы

4 – «-» дәнекерлеу кабелінің ағытпасы

5 – желдеткіш саңылауалар

6 – тұтқа

Артқы тақта



1 – қуат қосқышы

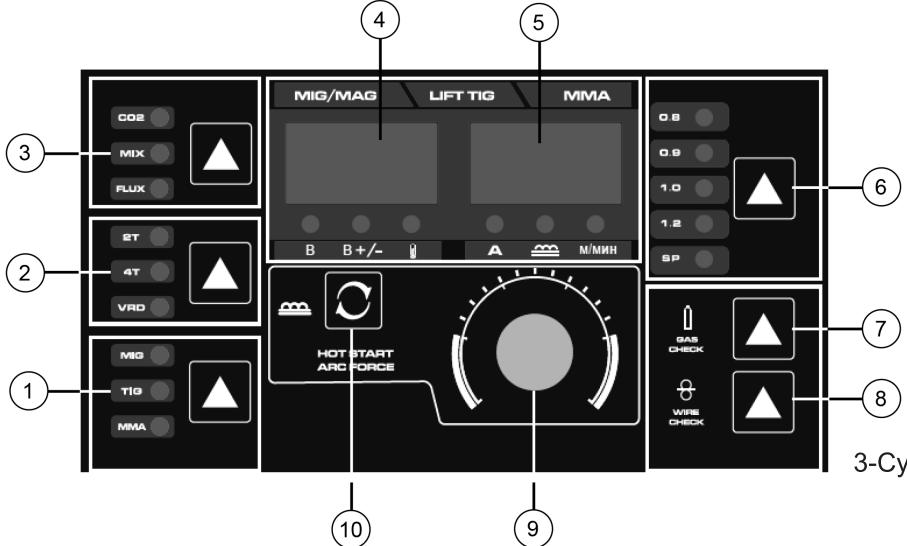
2 – балонның газ шлангін қосатын штуцер

3 – қуат кабелі

4 – газ жылдықты қосатын қосқыш

2-сурет

Басқару тақтасы



3-Сурет

1. Дәнекерлеу әдісін таңдау түймесі (MIG/MAG, TIG, MMA)

Дәнекерлеу әдісін ауыстыру үшін дәнекерлеу әдісін таңдау түймесін басыңыз. Түймені өр басу құрылғыны келесі әдіске ауыстырады. Таңдалған дәнекерлеу әдісіне қарама-қарсы жарықдиодты шам жанады.

MIG - қорғаныс газ ортасында сыммен жартылай автоматты (MIG/MAG) дәнекерлеу .



TIG - инертті қорғаныс газы (аргон) ортасында ерімейтін вольфрам электродымен аргон-доғалық дәнекерлеу

MMA – электродпен қапталған қолмен доғалық дәнекерлеу режимі.

4-Сурет

2. 2T/4T режимін (MIG/MAG дәнекерлеу) және VRD режимін (MMA дәнекерлеу) таңдау түймесі

Дәнекерлеу режимін ауыстыру үшін дәнекерлеу режимін таңдайтын түймесін басыңыз. Түймені басқан сайын аппараттың дәнекерлеу режимі өзгере береді. Түймені басқанда таңдалған дәнекерлеу режимінің жанындағы жарық диод индикаторы жаңып белгі береді.



2T/4T режимін MIG/MAG әдісімен дәнекерлеу кезінде ғана қолданады. Бос жұмыс істеу кернеуінің қауіпсіз мәнге (19-21 В) төмендегу үшін «VRD» функциясы қолданылады. Бұл функция тек MMA дәнекерлеу режимінде жұмыс атқарады.

5-Сурет

3. MIG/MAG әдісімен дәнекерлеу кезінде дәнекерлеу газының құрамын таңдау түймесі (CO₂, MIX, FLUX)

MIG/MAG дәнекерлеу режимінде газ құрамын ауыстыру үшін таңдау түймесін басыңыз. Түймені өр басу келесі режимге ауысады. Таңдалған режимге қарама-қарсы жарықдиодты шам жаңады.



6-Сурет

CO₂ – көмірқышқыл газ
MIX – аргон мен көмірқышқыл газының қоспасы 80% Ar + 20% CO₂
FLUX – газсыз ұнтақты сыммен жартылай автоматты дәнекерлеу.

4. Дәнекерлеу кернеуінің цифрлық дисплейі

Бұл цифрлық дисплейі MIG/MAG дәнекерлеу кернеуін көрсетеді.



7-Сурет

Дәнекерлеу кернеуін реттеген кезде «B» индикаторы жаңады.

Қолмен SP режимінде дәнекерлеу кернеуін реттеу кезінде «B+/-» индикаторы жаңады.

Қызып кету «» индикаторы дәнекерлеу машинасының ішіндегі температуралың тым жоғары екенін және машинаның қызып кетуден қорғау режимінде екенін көрсетеді.

5. Цифрлық дисплей. Бұл Дәнекерлеу тогын, индуктивтілікті, сым беру жылдамдығын көрсетеді



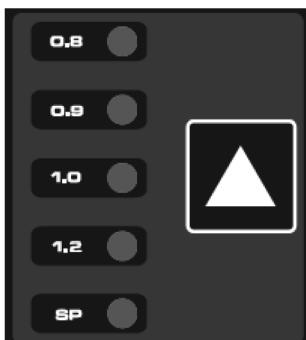
8-Сурет

Бұл цифрлық дисплей дәнекерлеу тогын, ыстық старт тогын, доғалық күш тогын, сым тарту жылдамдығын және индуктивтілікті көрсетеді.

Жарық диодты индикаторлар ағымдағы реттелетін параметрді көрсетеді.

Индуктивтілікті және сым беру жылдамдығын реттеу әрекеті MIG/MAG дәнекерлеу режимінде фана жүзеге аса алады.

6. Дәнекерлеу сымының диаметрін және қол режимін таңдау түймесі (MIG/MAG дәнекерлеу)



MIG/MAG дәнекерлеу режимінде сым диаметрін немесе қол режимін таңдау үшін Таңдау түймесін басыңыз. Түймені өр басқан сайын келесі режимге ауысады. Таңдалған режимнің жаңындағы жарық диод индикаторы жаңып таңдалған режимді көрсетеді.
SP - MIG/MAG дәнекерлеуі өдісін қолмен реттеу режимі.

9-Сурет

7. Газ-Бақылау түймесі



Газ-Бақылау түймесі тек MIG/MAG дәнекерлеу режимінде ғана қолданылады. Осы түйме дәнекерлеу жұмыс алдында газ беріліп тұрғанын тексеру үшін арналған.

10-Сурет

8. Сымды тарту түймесі

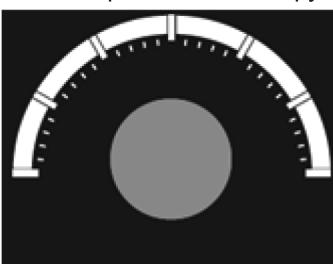


Сымды тарту түймесі тек MIG/MAG дәнекерлеу режимінде ғана қолданылады. Осы түйме арқылы дәнекерлеу сымын от каналына тартып апарады. Сымды тарту үшін осы түймені басып жібере салу керек. Сымды тартуды тоқтату үшін осы түймені тағы бір рет басу керек.

11-Сурет

9. Көп функционалды реттегіш

Осы реттегіште екі функционал бар: айналдыру жне басу.



Таңдалған параметрдің мәнін реттеу үшін тұтқаны оңға немесе солға бұраңыз.

Қолмен реттеу SP режимінде MIG/MAG дәнекерлеу көрнеуін реттеу режимін таңдау үшін тұтқаны басыңыз.

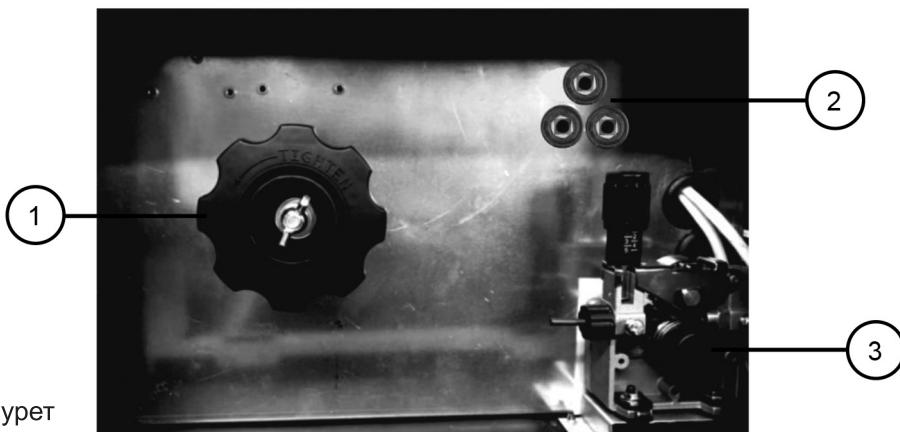
12-Сурет

10. Көрсеткіштерді таңдау түймесі (индуктивтілік, ыстық старт және доға күші)

MIG/MAG дәнекерлеу режимінде жұмыс істеу кезінде индуктивтілікті реттеу үшін түймені басыңыз. Цифрлық дисплейде (8-сурет) қажетті индикатор жанады.

MMA дәнекерлеу режимінде реттелетін параметрді ыстық старт (HOT START) немесе доға күші (ARC FORCE) таңдау үшін түймені басыңыз. Түймені әрбасқан сайын келесі көрсеткішке ауысады.

13-Сурет

Сым беру механизмінің бөлімі

14-Сурет

- 1 - сым катушкасының адаптері
- 2 - полярлықты өзгертуге арналған клеммалар
- 3 - сым тарту механизмі

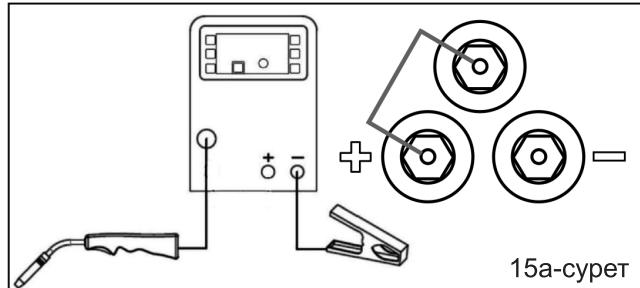
Полярлықты өзгерту

Полярлықты өзгертуге арналған клеммдер (газы бар MIG/MAG/газсыз FLUX режимінде ауысу) – аппараттың жұмыс режимін өзгерту үшін қолданылады: «газбен дәнекерлеу» немесе «газсыз дәнекерлеу».


Зауыттан шығарылғанда осы құрылғы стандартты сымды қолданып газбен жұмыс істеуіге арналған клеммдер орнатылады (тосқауыл плюстік клеммеге орнатылған). Масса қысқышы бар кабель аппарат панеліндегі минус клемміне қосылған (15а-сурет).

Стандартты ұнтақты (FLUX) сымды қолдану арқылы газсыз жұмыс істеу үшін құрылғының жұмыс режимін «газсыз дәнекерлеуге» деген қүйге өзгерту қажет. Мұны істеу үшін тосқауылды минус клеммеге асуыстырып салу керек. Масса қосышы бар кабель аппараттың панеліндегі плюс клемміне қосылады (15б-сурет).

Газбен




Газсыз (FLUX)

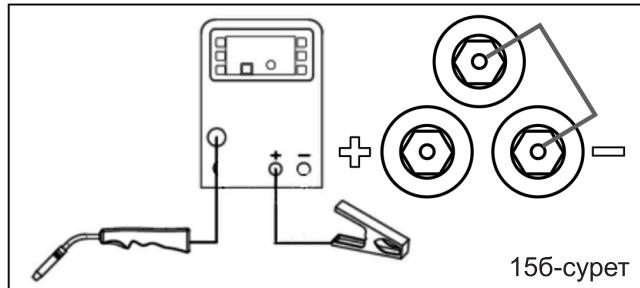

Сым беру механизмы

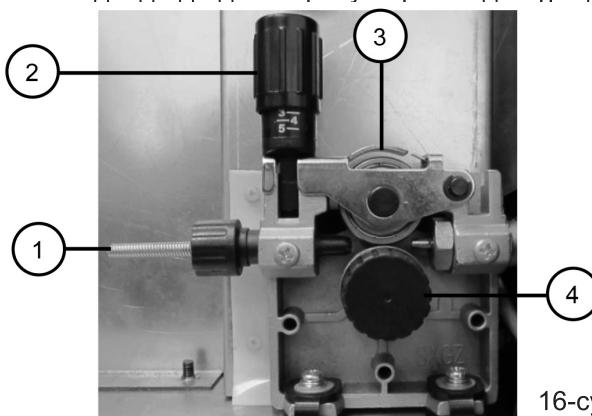Қысым ролигінің қысым реттегіші - оның көмегімен сым өтетін жетекші роликке қысым ролигінің қысымы реттеледі. Егер қысым жеткіліксіз болса, онда сым сырғып кетеді. Қысым ролигінің тым көп қысымы сымды деформациялауы мүмкін. Екі жағдайда да дәнекерлеу барысында тұрақсыздыққа әкелетін сымның қажетті жылдамдығы бұзылады.



16-сүрет

- 1 - сымға аранлған арна
- 2 - қысым ролигінің қысым реттегіші
- 3 - қысқыш ролик
- 4 - жеткізу ролигі

Ескерту! 16-шы суретте сымды тарту механизмның негізгі құрылымдары көрсетілген. Сіздің аппаратыңыңдағы осы механизмның сыртқы келбеті және ішкі құрылышы осыған ұқсамау мүмкін.

6. АППАРАТТЫ ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

Подготовка аппарата к работе методом MIG/MAG

1. Оттық қосқышын қосқышқа салыңыз (2-позиция, 1-сурет) дәнекерлеу машинасының панелінде және оны бекітіңіз.

2. Масса қысқышы бар кабельді құрылғының минус ағытпасына қосыңыз (4-позиция, 1-сурет) және масса қысқышын дайындаға бекітіңіз.

Назар аударыңыз! Flux дәнекерлеу әдісімен ұнтақты сымды пайдаланған кезде масса қысқышы бар кабель құрылғының оң ағытпасына қосылады (3-позиция, 1-сурет), ал сым беру бөлімінде полярлық өзгереді.

3. Газ құбыршегін құрылғының артқы жағындағы келтекосқышқа (3-позиция, 2-сурет), ал екінші ұшын редуктор арқылы газ баллонына жалғаңыз.

4. Басқару тақтасында MIG дәнекерлеу түрін таңдаңыз (4-сурет).

5. Сым беру механизмінің бөлімін ашыңыз. Катушка адаптеріндегі бекіткіш сомынды бұрап алыңыз және сым катушкасын катушка адаптеріне орнатыңыз (1-позиция, 14-сурет). Катушканы адаптерге сомынмен бекітіңіз.

6. Қысым реттегішін тарту арқылы сым беру механизмінің қысым ролигінің құлпын ашыңыз. Қысқыш роликпен кулисаны жоғарғы күйге көтеріңіз.

7. Сымның қысық ұшын кесіп, сымды беру механизмінің кіріс арнасына салыңыз (1-позиция, 16-сурет) және ролик арқылы беру механизмінің Шығыс саңылауына шамамен 15 см-ге салыңыз.

8. Жеткізу ролигінің ойығы сымның диаметріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Сымды қысқыш роликпен басыңыз.

Назар аударыңыз! Жеткізу ролигінде әртүрлі сым диаметріне арналған екі ойық бар. Егер диаметрі сым роликтің ойығына сәйкес келмесе, бұранданы бұрап алып, бекіту ролигі және жетекші роликті екінші жағымен аударып орналастырыңыз.

9. Қысым ролигінің қысым реттегішінің тұтқасын бұрау немесе бұрап алу арқылы қысым ролигінің орташа қысымын реттеңіз.

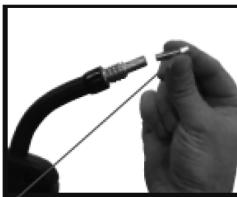
10. Оттықтан шүмекті және байланыс ұшын алыңыз. Байланыс ұшын бұрап алу үшін кілтті пайдаланыңыз. Байланыс ұшын сағат тіліне қарсы бұрап алыңыз (17-сурет).

11. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз және құрылғының артқы жағындағы ажыратқышпен (1-позиция, 2-сурет) құрылғыны қосыңыз.

12. Оттық ұшынан сым пайда болғанша аппарат панеліндегі сымды тарту түймесін (8-позиция, 3-сурет) басыңыз (18-сурет).

Назар аударыңыз! Сымды тарту түймесімен тарту жылдамдығы жоғары. Сымды тарту кезінде оттықтың шүмегін өзінізге және айналаңыздарға бағыттамаңыз.


13. Сымның диаметріне сәйкес келетін байланыс ұшын алыңыз және оттықа байланыс ұшын орап, шүмекті орнатыңыз (19-сурет).



Байланыс ұшы
17-сурет



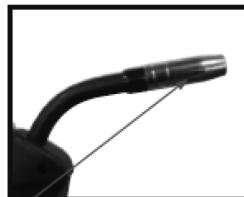Жанаарғы шүріппесі
18-сурет



Жанаарғы шүмегі
19-сурет

14. Газ баллонын ашып, редуктордағы газ ағынын реттеңіз. Қажет болса, газды «газды басқару» батырмасымен тексеріңіз (7-позиция, 3-сурет)

15. Түймемен (3-позиция, 3-сурет) пайдаланылатын газ түрін таңдаңыз.

16. Түймемен (6-позиция, 3-сурет) пайдаланылатын сымның диаметрін таңдаңыз немесе дәнекерлеу параметрлерін қолмен реттеу режимін (SP) таңдаңыз.

Ескерту! Сымның диаметрін таңдағанда, құрылғы синергетикалық режимде жұмыс істейді. Дәнекерлеу кернеуінің өзгеруі кезінде сымның берілу жылдамдығы автоматтарты түрде реттеледі. Қолмен реттеу режимін (SP) таңдағанда, дәнекерлеу кернеуі мен сымның берілу жылдамдығы бір-біріне тәуелсіз реттеледі.

17. Түймемен (2-позиция, 3-сурет) оттықтың 2T/4T жұмыс режимін таңдаңыз.

18. Түймемен (10-позиция, 3-сурет) индуктивтілік параметрін реттегішпен (9-позиция, 3-сурет) оның параметрінің мәнін орнатыңыз.

Оттықтың 2 және 4 тактілі режимінің схемасы 2 тактілік режим



4 тактілік режим



Беру ролигін таңдау

Беру ролигі беру механизмі қозғалтқышының айналу моментін сымның Алға қозғалысына беру және айналдыру үшін қызмет етеді (21-сурет). Роликтің сым диаметріне сәйкес келетін екі ойығы бар. Беру ролигін екі позицияда орнатуға болады. Ойықтың өлшемі немесе ойық есептелген сымның диаметрі роликтің бүйірінде көрсетілген.



21-сурет

Құрылғыны MMA әдісімен дәнекерлеуге дайындау

MMA дәнекерлеу қолданылатын электродқа байланысты тікелей (массаға қысқыш «+» клеммага қосылады) және кері (массаға қысқыш «-» клеммага қосылады) полярлықта орындалады.

1. Дәнекерлеу кабельдерін құрылғының ағытпаларына қосыңыз (3 және 4-позиция, 1-сурет).
2. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз және құрылғының артқы жағындағы ажыратқышпен (1-позиция, 2-сурет) қосыңыз.
3. Тұймемен (1-позиция, 3-сурет) MMA дәнекерлеу режимін орнатыңыз
4. Қажет болса, батырмамен (2-позиция, 3-сурет) VRD режимін бос жүрістің төмен кернеуін таңдаңыз. Мысалы, егер дәнекерлеу жұмыстары қоршаған ортаңы ылғалдылығы жоғары жүргізілгенде
5. Реттегішпен (9-позиция, 3-сурет) қажетті дәнекерлеу тогын реттеңіз.
6. Тұймемен (10-позиция, 3-сурет) сәйкес параметрлерді таңдаңыз ыстық бастау (HOT START) және доға форсажы (ARC FORCE) және реттегішпен (9-позиция, 3-сурет) осы параметрлердің тогын реттеңіз.

Аппаратты TIG әдісімен дәнекерлеуге дайындау

TIG дәнекерлеу тікелей полярлықта орындалады (массаға қысқыш «+» клеммага қосылады).

Инертті қорғаныс газы ретінде аргон қолданылады.

Қоспа материалы ретінде қоспа шыбықтар қолданылады. Шыбықтың материалы дәнекерленген металдың түріне байланысты (болат, тот баспайтын болат және т.б.). Қоспа шыбығы дәнекерлеу ваннасына қолмен беріледі.

Құрылғыны TIG әдісімен дәнекерлеуге дайындау үшін қосымша керек-жарақтар қажет(аппаратпен жабдықталмаған):

- қолмен басқарылатын газбен жұмыс істейтін TIG дәнекерлеу алауы.
- аргон газ баллоны.
- манометрлері бар газ баллонының редукторы.
- баллон редукторынан оттықтың газ құбыршегіне бір-бірімен байланыстыратын келте құбырлары бар құбыршек (оттықтың газ құбыршегінің ішкі диаметрі 5 мм).

TIG әдісімен дәнекерлеу аппаратын қосу MMA әдісімен дәнекерлеу сияқты бірізділікпен орындалады, тек дәнекерлеу кабельдері Шығыс клеммаларына тікелей полярлықпен қосылады. TIG оттығы «-» клеммасына қосылады, массаға қысқышы бар кабель «+» клеммасына қосылады.

Құрылғыны TIG әдісімен дәнекерлеуге дайындау үшін түймемен (1-позиция, 3-сурет) TIG дәнекерлеу режимін орнатыңыз.з.

Реттегішпен (9-позиция, 3-сурет) қажетті дәнекерлеу тогын реттеніз.

Баллоннан шыққан газ құбыршегі тікелей TIG оттығына қосылады.

7. АППАРАТПЕН ЖҰМЫС ИСТЕУ

Жұмыс орны:

1. Дәнекерлеу жабдығы 80%-дан аспайтын ылғалдылықта коррозиялық және жанғыш газдар мен материалдардан алыс орналасуы тиіс.

2. Егер жұмыс аймағы жаңбырдан, қардан және т. б. қорғалмаса, жауын-шашын кезінде ашиқ ауда жұмыс істеуден аулақ болыңыздар. Қоршаған ортаның температурасы - 10-нан + 40-қа дейін болуы керек.

3. Дәнекерлеу құрылғысы мен қабырға арасындағы ең аз қашықтық - 30 см.
4. Жұмыс істеліп жатқан жерде жұмыс істегендегі желдетуді сақтаңыз.
5. Сыртта жұмыс істеген кезде дәнекерлеу машинасын «жалаңаш» жерге қоймаңыз.

Назар аударыңыз! Дәнекерлеу доғасының сөулеленуі қорғалмаған көзге қауіпті. Дәнекерлеу барысын бастамас бұрын, дәнекерлеу дұлығасын киіп, айналаңыздығы адамдарға дәнекерлеудің басталуы туралы ескертуді ұмытпаңыз. Өдette, дәнекерлеуші басқаларға «Көз!» командасымен дәнекерлеу шлемін кию керек немесе дәнекерлеу орнынан бұрылып, дәнекерлеу доғасына қарамау керек екенін ескертеді.

Дәнекерлеу доғасынан көз күйіп қалған жағдайда дәрігерге қаралыңыз

MIG/MAG дәнекерлеу – үздіксіз қималы балқитын металл электродпен (сымы мен) доғалық дәнекерлеу.

Ол әртүрлі қалындықтағы металдардың әртүрлі түрлерін дәнекерлеу үшін қолданылады. Жұқа табақты металды дәнекерлеу үшін ете қолайлы. Дәнекерлеудің бұл түрінің айрықша ерекшелігі-дәнекерлеу барысында жоғары жылдамдық.

MIG дәнекерлеуге арналған құрылғының ұсынылған параметрлері.

Дәнекерлеу сымының қажетті диаметрін таңдау үшін металдың қалындығына байланысты 2-кестеде ұсынылған параметрлерді қолдануға болады.


2-кесте

Металл қалың- дығы, мм	Ұсынылған сым диаметрі, мм						
	Тұтас қималы сымның диаметрі, мм				Флюсі бар сымның диаметрі, мм		
	0.6	0.8	0.9	1.0	0.8	0.9	1.2
0.6							
0.75							
0.9							
1.0							
1.2							
1.9							
3.0							
5.0							
6.0							
8.0							
10.0							
12.0							

Қалындығы 5 мм не одан да көп металды сапалы дәнекерлеу үшін бөлшектердің шетінен түйіскен жерінен фасканы алып тастау немесе бірнеше өткелде дәнекерлеу қажет.

Дәнекерле туғы мен кернеу мәндері дәнекерлеудің тұрақтылығына, сапасына және тиімділігіне тікелей әсер етеді. Дәнекерлеудің жақсы сапасына қол жеткізу үшін ток пен кернеу мәндері оңтайлы болуы керек. Қалыпты жағдайда дәнекерлеу параметрлерін орнату сымның диаметріне, жіктің тігістің катеттеріне, металдың балқу тереңдігіне және соғы өнімнің сапасына қойылатын талаптарға сәйкес жүргізілу керек. Төмендегі параметрлерді басшылыққа алыңыз.

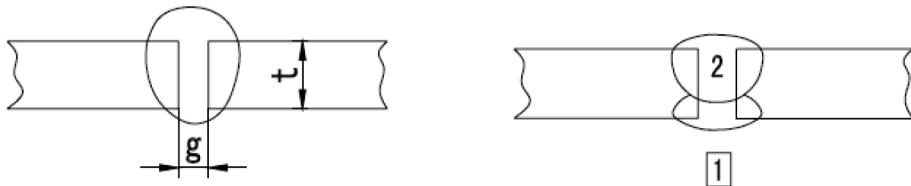Түйіспелі дәнекерлеу параметрлері




22-сурет

3-кесте

Беттің қалындығы (t), мм	Жіктең саңылау (g), мм	Сым диаметрі, мм	Дәнекерлеу тоғы, А	Жұмыс кернеуі, В	Газ шығымы, л.мин
0,8	0	0.8-0.9	60-70	16-16.5	10
1.0	0	0.8-0.9	75-85	17-17.5	10-15
1.2	0	1.0	70-80	17-18	10
1.6	0	1.0	80-100	18-19	10-15
2.0	0-0.5	1.0	100-110	19-20	10-15
2.3	0.5-1.0	1.0/1.2	110-130	19-20	10-15
3.2	1.0-1.2	1.0/1.2	130-150	19-21	10-15
4.5	1.2-1.5	1.2	150-170	21-23	10-15

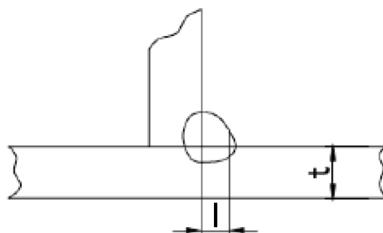Тегіс бұрыштық дәнекерлеу параметрлері




23-сурет

4-кесте

Беттің қалындығы (t), мм	Жік катеті (l), мм	Сым диаметрі, мм	Дәнекерлеу тоғы, А	Жұмыс кернеуі, В	Газ шығымы, л.мин
1.0	2.5-3.0	0.8-0.9	70-80	17-18	10-15
1.2	2.5-3.0	1.0	70-100	18-19	10-15
1.6	2.5-3.0	1.0/1.2	90-120	18-20	10-15
2.0	3.0-3.5	1.0/1.2	100-130	19-20	10-20
2.3	2.5-3.0	1.0/1.2	120-140	19-21	10-20
3.2	3.0-4.0	1.0/1.2	130-170	19-21	10-20
4.5	4.0-4.5	1.2	190-230	22-24	10-20

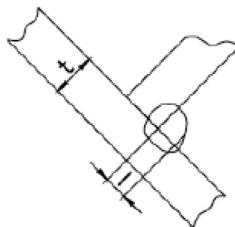Бұрыштық тігістерді тік күйінде дәнекерлеуге арналған параметрлер






24-сурет

5-кесте

Беттің қалындығы (t), мм	Жік катеті (l), мм	Сым диаметрі, мм	Дәнекерлеу тоғы, А	Жұмыс кернеуі, В	Газ шығымы, л,мин
1.2	2.5-3.0	1.0	70-100	18-19	10-15
1.6	2.5-3.0	1.0/1.2	90-120	18-20	10-15
2.0	3.0-3.5	1.0/1.2	100-130	19-20	10-20
2.3	3.0-3.5	1.0/1.2	120-140	19-21	10-20
3.2	3.0-4.0	1.0/1.2	130-170	21-23	10-20
4.5	4.0-4.5	1.2	200-250	23-26	10-20

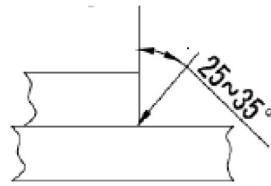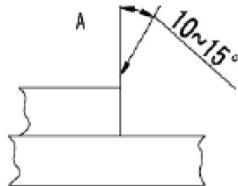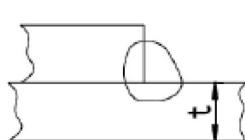Қабаттастыра дәнекерлеу параметрлері



25-сурет

6-кесте

Беттің қалындығы (t), мм	Дәнекерлеу позициясы	Сым диаметрі, мм	Дәнекерлеу тоғы, А	Жұмыс кернеуі, В	Газ шығымы, л,мин
0.8	А	0.8/0.9	60-70	16-17	10-15
1.2	А	1.0	80-100	18-19	10-15
1.6	А	1.0/1.2	100-120	18-20	10-15
2.0	А/Б	1.0/1.2	100-130	18-20	15-20
2.3	Б	1.0/1.2	120-140	19-21	15-20
3.2	Б	1.0/1.2	130-160	19-22	15-20
4.5	Б	1.2	150-200	21-24	15-20

MMA дәнекерлеу

MMA дәнекерлеу - электродпен қапталған қолмен электр дөғалық дәнекерлеу. Дәнекерленген металдың қалыңдығына және электродтардың диаметріне байланысты MMA дәнекерлеу режимінің параметрлерін шамамен таңдау үшін 7-кестеде ұсынылған параметрлерді және электродтардың қаптамасындағы нұсқауларды қолдануға болады.

MIG дәнекерлеуге арналған құрылғының ұсынылған параметрлері

7-кесте

Электрод диаметрі, мм	Дәнекерленетін металдың қалыңдығы, мм	Дәнекерлеу тоғы, А
1,6	1-2	25-50
2	2-3	40-70
3	3-4	70-130
4	4-6	120-170
5	6-8	150-250
5-6	10-24	220-320

TIG дәнекерлеу

TIG - инертті қорғаныс газы (аргон) ортасында ерімейтін вольфрам электродымен аргон-дөғалық дәнекерлеу.

TIG дәнекерлеу тікелей полярлықта орындалады (массага қысқыш «+» клем-маға қосылады).

Инертті қорғаныс газы ретінде аргон қолданылады.

Қоспа материал ретінде сым қолданылады. Сымның түрі дәнекерленген металдың түріне байланысты (болат, тот баспайтын болат және т.б.). Қоспа сымы дәнекерлеу ваннасына қолмен беріледі.

TIG дәнекерлеу оттығының түрі – газды қолмен (шұрамен) басқару.

TIG дәнекерлеу кезінде дәнекерлеу ваннасын қорғау үшін аргон инертті газы қолданылады

TIG дәнекерлеу режимін шамамен таңдау үшін 8-кестеде ұсынылған параметрлерді пайдалануға болады.

TIG дәнекерлеуге арналған құрылғының ұсынылған параметрлері

8-кесте

Металл қалындығы, мм	Кесу формасы	Дәнекерлеу қабаттарының саны	Вольфрам электродының диаметрі, мм	Сымның диаметрі, мм	Дәнекерлеу тоғы, А	Газ шығымы, л/мин
0,5	I	1	1,0	1,0	30-50	8-10
1,0		1	1,6	1,0-2,0	40-60	8-10
1,5		1	2,4	1,0-2,0	60-80	10-12
2,0		1	2,4-3,2	1,0-2,0	80-110	12-14
2,5		1	2,4-3,2	2,0	110-120	12-14
3,0	Y	1-2	2,4-3,2	2,0-3,0	120-140	12-14
4,0		2	2,4-3,2	2,0-3,0	130-150	14-16
5,0		2-3	3,2	3,0	130-150	14-16
6,0		2-3	4,0	3,0-4,0	140-180	14-16
7,0		2-3	4,0	3,0-4,0	140-180	14-16
8,0		3-4	4,0	3,0-4,0	140-180	14-16
10,0	W	4-6	4,0	3,0-4,0	160-200	14-16
20,0		12	4,0	4,0	200-240	12-14
22,0		12	4,0	4,0-5,0	230-250	15-18
25,0		15-16	4,0	3,0-4,0	200-220	16-18
30,0		17-18	4,0	3,0-4,0	200-220	16-18

8. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Назар аударыңыз! Құрылғының қаптамасын шешпеніз, бұл құрылғыны кепілдіктен шығаруға әкеледі.

1. Пайдаланушы мен құрылғыға зақым келтірмеу үшін қолыңызды, шашыңызды, құралдарыңызды және т.б. дәнекерлеу құрылғысының қозғалатын бөліктерінің жанында (мысалы, жедеткіш немесе сым беру механизмі) ұстамаңыз.

2. Шаңды мезгіл-мезгіл құрғақжәне таза сыйылған ауамен тазалаңыз. Сыйылған ауаның қысымы дәнекерлеу аппаратының кішкене бөліктеріне зақым келтірмеу үшін 2 атмосферадан аспауы керек.

3. Құрылғының ішіне ылғалдың түсініне жол берменіз. Егер бұл орын алса, қажетті жабдықты пайдаланып оқшаулауды құрғатыңыз және тексеріңіз. Құрылғының жұмыс істеп тұрганына көз жеткізгеннен кейін ғана жұмысты бастаңыз.

4. Барлық кабельдердің оқшаулағыш жабынының күйін мезгіл-мезгіл тексеріп отырыңыз. Ақаулар анықталған жағдайда-сымдарды ауыстырыңыз.

5. Газ құбыршегінің келтеқосқышқа қосылуын (MIG/MAG әдісімен дәнекерлеу кезінде) үнемі тексеріп отырыңыз. Газ ағып кеткен кезде құбыршектің келтеқұбырыға қосылуын жаңартыңыз.

6. Егер дәнекерлеу құрылғысы ұзақ уақыт пайдаланылмаса-құрылғыны бастаныңыз немесе ылғал мен шаңыңың түсінен қорғаңыз.

9. ҮІКТИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРИ

9-кесте

Ақау	Мүмкін себептер	Түзөу әрекеттері
Дәнекерлеу құрылғысы электр желісіне косылған, бірақ сандық тақталар жанбайды, Шығыс тогы жоқ және желдектіш жұмыс істемейді.	1. Қажетті кіріс кернеуі жоқ. 2. Желілік розеткада ток жоқ. 3. Дәнекерлеу машинасы ақаулы.	1. Желідегі кернеуді тексеріңіз. 2. Желідегі токтың бар-жоғын тексеріңіз. 3. Үекілдегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
1. Желідегі кернеуді тексеріңіз. 2. Желідегі токтың бар-жоғын тексеріңіз. 3. Үекілдегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.	Құрылғы қызып кетті және қызып кетуден қорғалған күйде.	Құрылғыны 10-15 минут сұтыныз. Құрылғы автоматты түрде жұмыс күйіне оралады.
MIG/MAG әдісімен дәнекерлеу		
Металл бүркіндерінің пайда болуының жоғарылауы	Сым берудің жоғары жылдамдығы	Сымның берілу жылдамдығын төмендетіңіз (дәнекерлеу тогы).
	Дәнекерлеу кернеуі тым жоғары	Дәнекерлеу кернеуін азайтыңыз.
	Қате полярлық таңдалды.	Клеммалардың полярлығын өзгертіңіз.
	Жанаарғының бағы жүргізу жылдамдығы.	Жанаарғыны жүргізу жылдамдығын арттырыңыз.
	Жанаарғының бағы жүргізу жылдамдығы.	Жанаарғыны жүргізу жылдамдығын арттырыңыз.
	Лас/майлы сым.	Таза сымды қолданыңыз.
	Дәнекерлеу орнында қорғаныс газы жоқ.	Баллондағы газдың бар-жоғын тексеріңіз. Газ құбырының ағып кетуін тексеріңіз. Баллондағы редуктордың дұрыс реттелгенін тексеріңіз. Дәнекерлеу ваннасын жеден қорғаңыз.
	Құрылғы FLUX дәнекерлеу режимінің орнатылған.	Сым беру бөліміндегі полярлықты өзгертіңіз. CO2 немесе MIG газын беруді таңдаңыз.
Tірістің кеуектілігі, кратерлердің пайда болуы.	Газдың құрамы қате	Газдың дұрыс таңдалғанына көз жеткізіңіз
	Газ шығыны дұрыс реттелмеген, газ тым көп	Баллондағы редуктордың дұрыс реттелгенін тексеріңіз.
	Дайындаған металды дымқылданған	Дайындаманың металын құргаңызыңыз
	Дайындаманың металы лас.	Дайындаманың металын кірден тазалаңыз.
	Лас/майлы сым.	Таза сымды қолданыңыз.
	Жанаарғының шумегі бітеліп қалды	Жанаарғы шумегін тазалаңыз немесе ауыстырыңыз.
	Газдың құрамы қате	Газдың дұрыс таңдалғанына көз жеткізіңіз

Дәнекерлеу кезінде дөғаның әлсіреуі	Жанаарғыдан дәнекерлеу ваннасына дейін тым үлкен қашықтық.	Жанаарғыдан дәнекерлеу ваннасына дейінгі қашықтықта азайтыныз (5-10 мм).
	Дәнекерлеу кернеуі төмен.	Дәнекерлеу тогын (кернеуді) арттырыныз.
	Сым беру жылдамдығы тым жоғары	Сымның берілу жылдамдығын төмendetініз.
Дәнекерлеу ваннасының металын жеткіліксіз дәнекерленуі.	Дайындаманың металы лас.	Дайындаманың металын кірден тазалаңыз
	Дәнекерлеу ваннасының температурасы жеткіліксіз.	Дәнекерлеу тогын көбейтіп, сымның берілу жылдамдығын реттеңіз.
Дәнекерлеу орнында дайындаманың металын жағу.	Дәнекерлеу ваннасының температурасы тым жоғары.	Дәнекерлеу кернеуін және сымның берілу жылдамдығын төмendetініз.
Сым берілмейді.	Сым беру механизмі арқылы дұрыс салынбаган	Сымды тексеріңіз / қайта толтырыныз.
Тұрақсыз / үзіліспен сым берілуі.	Жеткізу ролигі дұрыс орнатылмаған/таңдалған.	Сымның диаметріне сәйкес келетін арықшаның өлшемі бар беру ролигін орнатыңыз.
	Сымның берілу жылдамдығы дұрыс таңдалмаған.	Сымның берілу жылдамдығын реттеңіз.
	Жанаарғыны жүргізу жылдамдығы тым баяу.	Жанаарғының жүргізу жылдамдығын арттырыңыз.
	Шүмектің өлшемі қате.	Сымның диаметріне сәйкес келетін шүмек өлшемін орнатыңыз.
	Майысқан немесе зақымдалған жанаарғы жені.	Жанаарғының женін тексеріңіз немесе ауыстырыңыз.
	Беру механизміндегі сымға тым көп қысым.	Беру механизміндегі сымға қысымды төмendetініз.
	Шарғыдағы сымның шатасуы.	Шарғыдағы сым орамын тексеріңіз
	Ластанған шарғы немесе сым.	Шарғы /сымды тазалаңыз немесе ауыстырыңыз.
TIG әдісімен дәнекерлеу		
Металл бүркіндерінің пайда болуы, сапасыз тігіс, құрылғы дәнекерлемейді.	1. Газ бітті/берілмейді. 2. Берілетін газдың көлемі жеткіліксіз. 3. Режим қосқышы MMA немесе MIG күйінде. 4. Дәнекерлеу тогы дұрыс таңдалмаған.	1. Газ баллонын ауыстырыңыз, газ түтігінің зақымдануы мен илүін тексеріңіз. Баллондағы шұра ашық екенине көз жеткізіңіз. 2. Газ шығының көбейтінің (2-кестені қараңыз). 3. Режим қосқышын TIG күйіне ауыстырыңыз. 4. Дәнекерлеу тогын реттеңіз (8-кестені қараңыз).

ММА өдісімен дәнекерлеу		
ММА өдісімен дәнекерлеу процесінде саласыз тіріс пайда болады, электрод жабысады.	1. Электрод ылғалды. 2. Электрод белгілі бір полярлықта арналған. 3. Дәнекерлеу тогын дұрыс таңдалмаған.	1. Электродтарды құрғатыныз. 2. Полярлықты өзгертіңіз. 3. Дәнекерлеу тогын реттеңіз (7-кестені қараңыз).

10 ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Тасымалдау

Өндірушінің қаптамасындағы электр құралын жабық көліктің барлық түрлерімен аяға температурасы минус 50-ден плюс 50 °C-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80% - ға дейін (плюс 25°C температурада) көліктің осы түрінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес тасымалдауға болады.

Сақтау

Электр құралы плюс 5-тен плюс 40°C-қа дейінгі температурада және салыстырмалы ылғалдылығы 80% - ға дейін (плюс 25°C температурада) жылыштыратын желдетілетін бөлмеде дайындаушының қаптамасында сақталуы тиіс.

11. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Өнімді және оның компоненттерін тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Өнімді қолданыстағы өндірістік қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес тастаңыз.

12. ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ

Өнім көсіби сыныпқа жатады. Қызмет ету мерзімі-10 жыл.

13. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ ЖӘНЕ СЕРТИФИКАТ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Өндіруші, импорттаушы, ресми өкіл туралы деректер, сертификат немесе декларация туралы ақпарат, соңдай-ақ өндіріс күні туралы ақпарат өнімнің паспортына №1 қосыншада көрсетілген.

14. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

Өнімнің кепілдік мерзімі тұтынушыға сатылған сәттен бастап 12 ай құрайды.

Өнім мен компоненттердің қызмет ету мерзімін өндіруші белгілейді және өнімнің паспортында көрсетілген.

Кепілдік мерзімі ішінде сатып алушы өндірістік ақаулардың салдары болған ақауларды тегін түзеуге құқылы. Кемшілігі анықталған жағдайда тауарды сараптау мен жөндеу тек авторизацияланған сервистік орталықтарда жүргізіледі, олардың өзекті тізімін <https://elitech-tools.ru/sections/service> сайтынан табуға болады

Кепілдік жөндеу сатып алу құжаты мен кепілдік талонын көрсетілгенде жүргізіледі, ол болмаған жағдайда - кепілдіктің басталу мерзімі өнім жасалған күннен бастап есептеледі.

Кепілдік бойынша ауыстырылатын бөлшектер шеберхананың меншігіне өтеді.

Кепілдік қызмет көрсету келесі кемшіліктер нәтижесінде пайда болған өнімдерге қолданылмайды:

- өнімді пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзу, сондай-ақ өнімнің таңбалаша тақтайшасы және/немесе сериялық нөмірі болмаған немесе ішінара болмаған немесе булінген кезде;
- ақаулық белгілері бар өнімді пайдалану (шуы, дірілі жоғарылауы, қатты қызыу, біркелкі емес айналуы, қуатының жоғалуы, айналымның төмендеуі, қатты ұшқындауы, күйік ісі, өзіне тән емес газ шығуы) механикалық зақымдану (жарықтар, жарықшақ, ойықтар, деформациялар және т. б.);

- коррозиялық ортаның, жоғары температуралың немесе металл бөліктерінің коррозиясы кезінде басқа сыртқы факторлардың әсерінен болатын зақым;

- қатты ішкі немесе сыртқы ластанудан, бұйымға бөгде заттар мен сұйықтықтардың, материалдар мен заттардың түсүінен, желдеткіш арналардың (саңылаулардың), май арналарының бітелуінен, сондай-ақ қызып кетуден, дұрыс сақтамаудан, тиісті күтімнің болмауынан туындаған зақымданулардан туындаған зақымдар;

- тірелетін, үйкелетін, берілісті бөлшектері мен материалдарының табиги тозуы,

- мотосағат есептегішінің жұмысына араласу немесе зақымдануы.

Шамадан тыс жүктеме немесе қате қолдану. Өнімнің шамадан тыс жүктелуінің шартсыз белгілеріне мыналар жатады (бірақ олармен шектелмейді): түстерінің құбылуы, ротор мен статор сияқты түйісетін немесе кезектесетін бөлшектердің бір мезгілде істен шығуы, редуктор мен зәкірдің тегершігінің, трансформатордың бастапқы орамасы, бөлшектердің істен шығуы, бұйымның тораптарының немесе электр қозғалтқышының сымдарының жоғары температуралың әсерінен, сондай-ақ өнімнің кестеде көрсетілген номиналдар электр желісі параметрлерінің шартына сай болмауынан деформациялануы немесе балқуы

- ауыстырылатын құрылым бөлшектерінің істен шығуы (жұлдызшалар, шынжырлар, шиналар, саптамалар, дискілер, бұтакесу пышақтары, шөп шабатын машиналар мен триммерлер, қармақ бауы мен триммер бастары, қорғаныс қаптамалары, аккумуляторлар, отын және аяа сүзгілері, белбеулер, аралау пышағы, жұлдызшалар, цангалар, дәнекерлеу ұштары, құбыршектер, тапаншалар және

жоғары қысымды жууға арналған саптамалар, кернеу және бекіту әлементтері (болттар, сомындар, шентемірлер), аяу сүзгілері және т. б.), сондай-ақ тозудың осы түрлерінен туындаған бұйымның ақаулары;

• поршень тобының істен шығуна әкеп соққан отын қоспасының құрамы мен сапасына қойылатын талаптарды сақтамау (поршень сақинасының жатуы және/немесе цилиндрдің ішкі бетінде және поршень бетінде сызаттар мен бұзушылықтардың болуы, шатун мен поршень саусағының тірек мойынтректерінің бұзылуы немесе балқуы);

• компрессорлар, 4 тактілі қозғалтқыштар картеріндегі май мөлшерінің жеткіліксіздігі немесе май түрінің сәйкес келмеуі (шатунда, інді білікті, тіпті май деңгейінің датчигі болған кезде де сызаттар мен бөгеттердің болуы);

• Шығыс және тез тозатын бөлшектердің, ауыстырылатын құрылғылардың және компоненттердің істен шығуы (стартерлер, жетек берілістері, бағыттаушы роликтер, жетек белдіктері, дөңгелектер, резенке амортизаторлар, тығыздығыштар, майлы тығыздығыштар, тежегіш таспа, қорғаныш қаптамалар, тұтандырғыш электродтар, термопаралар, іліністер, майлау, көмір щеткалары, жетекші жұлдызшалар, дәнекерлеу алауы (саптамалар, ұштар мен бағыттаушы арналар), діңгектер, жоғары қысымды жуу құралдарының клапандары және т. б.), сондай-ақ тозудың осы түрлерінен туындаған бұйымның ақаулары;

• бекіткіштердің, пломбалардың, қорғаныш жапсырмалардың және т. б. ой-макілтектерінің зақымдалуымен араласу.

Кепілдік қолданылмайды:

Құрылсының өзгерістер мен толықтырулар енгізілген өнімге;

• Кәсіпкерлік қызмет үшін немесе кәсіптік, өнеркәсіптік мақсаттарда пайдаланылатын тұрмыстық мақсаттағы өнімдерге (пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы мақсатқа сәйкес);

• Өнімнің профилактикалық және техникалық қызмет көрсетуге (майлау, жуу, тазалау, реттеу және т. б.)

• Тұпнұсқа болып табылмайтын керек-жарақтарды, ілеспе және қосалқы бөлшектерді пайдалану нәтижесінде пайда болған бұйымның ақауларына;

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Өнімнің атаяуы: _____

Модели: _____

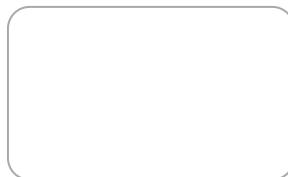
Модель артикулі: _____

Шығарылған күні: _____

Сериялық нөмірі: _____

Сату күні: _____

Сауда ұйымының мөрі:



ҮЗБЕЛІ ТАЛООН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі

ҮЗБЕЛІ ТАЛООН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі



ҮЗБЕЛІ ТАЛООН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі



ՀԱՐԳԵԼԻ ԳՆՈՐԴՆԵՐԻ

Ըստրհակալություն ELITECH-ի արտադրանքը ընտրելու համար: Խորհուրդ ենք տալիս ուշադիր կարդալ այս անձնագիրը և ուշադիր հետևել սարքավորումների անվտանգության, շահագործման և պահպանման միջոցառումների վերաբերյալ ցուցումներին:

Անձնագրում պարունակվող տեղեկատվությունը հիմնված է անձնագրի թռղարկման պահին առկա տեխնիկական բնութագրերի վրա:

Սույն անձնագիրը պարունակում է տեղեկատվություն, որն անհրաժեշտ և բավարար է ապրանքի հուսալի և անվտանգ շահագործման համար:

Արտադրանքի կատարելագործման ուղղությամբ մշտական աշխատանքի հետ կապված՝ արտադրողն իրավունք է վերապահում փոխել դրա կառուցվածքը, որը չի ազդում շահագործման հուսալիության և անվտանգության վրա՝ առանց լուսացման:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1. Նպատակը	82
2. Տեխնիկական անվտանգության կանոններ	82
3. Տեխնիկական բնութագիր	84
4. Կոմպլեկտավորում	84
5. Եռակցման ապարատի կառուցվածքը	85
6. Սարքի նախապատրաստում աշխատանքի համար	91
7. Աշխատանք ապարատի հետ	95
8. Տեխնիկականսպասարկում	100
9. Հնարավոր անսարքությունները և դրանց վերացման մեթոդները	101
10. Փոխադրում և պահեստավորում	104
11. Օտարում	104
12. Ծառայությանժամկետը	104
13. Տեղեկատվություն արտադրողի, ներմուծողի ,հայտարարագրի և արտադրության ամսաթվի մասին	104
14. Երաշխիքային պարտավորություններ	105


1. ՆՊԱՏԱԿԸ

Եռակցման մուլտիհամակարգը (այսուհետ ‘ Եռակցման ապարատ) նախատեսված է պողպատի (ածխածնային և չժանգոտվող) ուղղակի հոսանքի վրա եռակցման համար կիսա – ավտոմատ եռակցման (MIG/MAG) միջոցով մետաղալարով պաշտպանիչ գազի միջավայրում և պատված մետաղալարով (FLUX), արգոն-աղեղային եռակցման մեթոդով ոչ դյուրավառ ֆոլֆրամ էլեկտրոդով իներտ պաշտպանիչ գազի միջավայրում (արգոն), ինչպես նաև էլեկտրական աղեղային եռակցման մեթոդով (MMA) կտորով ծածկված էլեկտրոդով եռակցման համար:

2. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Եռակցման աշխատանքները կարող են վտանգավոր լինել ինչպես եռակցողի, այնպես եւ եռակցման գորում միտակայքում գտնվող մարդկանց համար, եռակցման սարքավորումները սիսալ օգտագործելու դեպքում: Աշխատանքի այս տեսակը պետք է խստորեն համապատասխանի անվտանգության նախազգուշական միջոցներին: Աշխատողը պետք է լավ ծանոթ լինի եռակցման ինվերտոր օգտագործելիս անվտանգության նորմերին և էլեկտրական աղեղային եռակցման գործընթացի հետ կապված ռիսկերին:

<p>Էլեկտրական ցևումը կարող է հանգեցնել լուրջ վնասների կամ նույնիսկ մահացու եթի:</p> <ul style="list-style-type: none">Կատարեք էլեկտրական տեղադրումը և հիմնավորումը համաձայն գործող օրենսդրության և տեխնիկական տեխնիկական անվտանգության կանոնակարգերի: Խուսափեք սարքի աշխատանքային մասերի թաց ծեռնոցներով կամ մերկ ծեռքերով անմիջական շփումից:	
<p>Եռակցման արդյունքում առաջացած ծովին ու գազը վնասակար են առողջության համար:</p> <ul style="list-style-type: none">Եռակցման գործընթացում առաջանում են գազեր և աերոգոյներ, որոնք առողջության համար վտանգ են ներկայացնում: Խուսափեք այս գազերի ու երոգոյների ներշնչելուց:Ապահովեք աշխատավայրի բավարար օդափոխություն, կամ օգտագործեք հատուկ արտանետվող սարքավորումներ՝ եռակցման ընթացքում առաջացած ծովին և/կամ գազը հեղացնելու համար: <p>Ուշադրություն! Արդյունքում գազը վտանգավոր է առողջության համար: Կատարեք աշխատանքը սենյակում հարկադիր օդափոխությամբ և օգտագործեք շնչառական պաշտպանության միջոցներ:</p>	
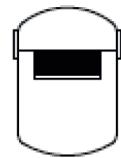
<p>Աղեղային եռակցման ժամանակ արտանետվող լուսային ճառագայթը կարող է վնասել աչքերը և առաջացնել այրվածքներ:</p> <ul style="list-style-type: none"> Եռակցման աշխատանքները կատարելիս կամ դիտարկելիս օգտագործեք պաշտպանիչ դիմակ, որը համապատասխանում է ստվերի աստիճանին համապատասխան՝ աչքերը ցայտելու և աղեղային ճառագայթումից պաշտպանելու համար: Ապահովեք համապատասխան պաշտպանություն մոտակայքում գտնվող մարդկան համար՝ տեղադրելով խնդ հրակայուն վահաններ և/կամ զգուշացնելով նրանց պաշտպանվել ճառագայթումից: 	
<p>Եռակցման ինվերտորի սխալ օգտագործումը կարող է առաջացնել հրդեհ կամ պայթյուն:</p> <ul style="list-style-type: none"> Կայծերը կարող էն հրդեհի պատճառ դառնալ: Անհրաժեշտ է աշխատավայրի հեռացնել դյուրավա առարկաներն ու կուտերը: Անհրաժեշտ է ունենալ կրակմադիչ: Մի կատարեք ցիստեռների, բարոնների և մնշման տակ աշխատող այլ տարրողությունների տարացում, կորում կամ եռակցում, միևնու քայլեր չենթարկվեն, որոնք կանխեն պայթյունի և այրվող կամ թունակոր գագերի արտանետումների հնարավիրությունը, որոնք առաջանում են տարայի ներսում գտնվող նյութերից: 	
<p>Սարքի տաքացվող մասերը կարող են ուժեղ այրվածքներ առաջացնել:</p> <ul style="list-style-type: none"> Եռակցումն ուղեկցվում է ջերմության իստենսիվ արտանետմամբ: Տաք մակերեսներին դիմացելը ուժեղ այրվածք է առաջացնում: Աշխատանքի ընթացքում հարկ է օգտագործել ձեռնոցներ և հմարովիզացված գործիքներ: Երկարատև աշխատանքի դեպքում անհրաժեշտ է պարերաբար հովացնել սարքը: 	
<p>Եռակցման ապարատի շարժվող մասերը կարող են վնաս պատճառել:</p> <ul style="list-style-type: none"> Թույլ մի տվեք, որ ձեր ձեռքերը հայտնվեն օդափոխիչի գործման տիրույթում: Վրտադրողի կողմից տեղադրված բոյլը պաշտպանիչ եկրաններն ու ծածկոցները պետք է լինեն իրենց տեղում և պատշաճ տեխնիկական վիճակում: Օդափոխիչին և նմանատիհ այլ սարքավորումների հետ աշխատելիս զգուշացեք ձեր ձեռքերը վնասելու և այդ սարքերի աշխատանքային տարածք մուտք գործելուց մազերը, հագուստը և գործիքները և այլն: 	
<p>Լուրջ խնդիրների դեպքում:</p> <ul style="list-style-type: none"> Դիմել տվայ Անձնագիր համապատասխան բաժնին: Մասնագիտական խորհրդատվության համար դիմեք լիազորված սպասարկման կենտրոնի: 	

Սահմանային վիճակի չափանիշներ

Ուշադրություն! Եթե արտադրանքի շահագործման ընթացքում կողմանակի աղմուկներ են առաջանում, Էլեկտրական մալուխի մեկուսացման վսաս, գործի մեխանիկական վսաս, անհրաժեշտ է անհապաղ անշատել արտադրանքը և կապվել լիազորված սպասարկման կենտրոնի հետ՝ անսարքությունները վերացնելու համար:

3. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Աղյուսակ 1

ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ / ՄՈԴԵԼՆԵՐ	WM 300 SYN
Ցանցի լարումը, Վ	380 ±10%
Էլեկտրաէներգիայի սպառում (առավելագույնը), կվտ	8,9 (MIG) 6,8 (TIG) 8,6 (MMA)
Եռակցման հոսանքի միջակայք, Ա	50-300 (MIG) 10-300 (TIG) 10-250 (MMA)
Աշխատանքի ցիկլը, Ա / %	300/60 (MIG) 300/60 (TIG) 250/60 (MMA)
Պարապ ընթացքի լարում, Վ	55
Եռակցման մետաղալարերի տրամագիծը, մմ	0,8/0,9/1,0/1,2
Էլեկտրոդների տրամագիծը (MMA), մմ	1,6-6
Էլեկտրոդների տրամագիծը (TIG), մմ	1,0 - 4
ՕԳԳ, %	85
Պաշտպանության դաս	IP21S
Մեկուսացման դաս	H
Մալուխային միակցիչ	Dx50
Քաշը, կգ	29

4. ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՎՈՐՈՒՄ

1. Եռակցման ապարատ
 2. Եռակցման այդիչ MIG/MAG
 3. Եռակցման մալուխ Էլեկտրոդավլորիչով
 4. Եռակցման մալուխ սեղմակով մեկ զանգվածի համար
 5. Ապրանքի անձնագիր
- 1 հատ
– 1 հատ
– 1 հատ
– 1 հատ:
– 1 հատ:

5. ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԱՊԱՐԱՏԻ ԿԱՌՈՒԹԵՎԱԾԶԸ



Նկ. 1

1 - Կառավարման վահանակ

2 - MIG/MAG այրիչի միակցիչ

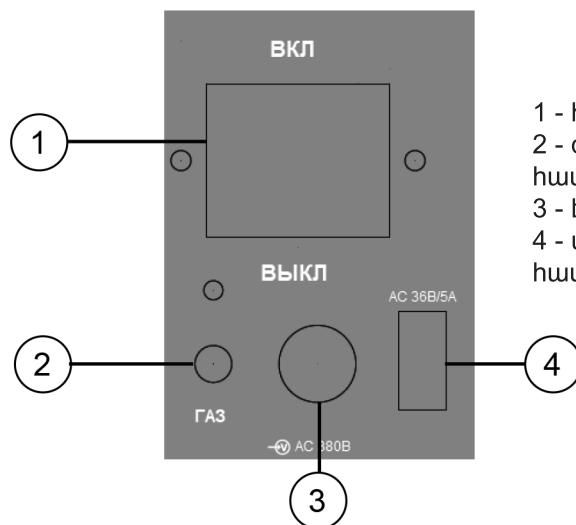
3 - Եռակցման մալուխի միակցիչ «+»

4 - «-» եռակցման մալուխի միակցիչ

5 - օդափոխման անցքեր

6 - բռնակ

ԿՅԵՏԱԿԻ ՎԱՀԱՆԱԿ



1 - հոսանքի անջատիչ


2 - գազի գուլպանը միացնելու համար շտուցեր

3 - էլեկտրական հոսանքի մալուխ

4 - միակցիչ՝ գազի ջեռուցիչը միացնելու համար

Նկ 2

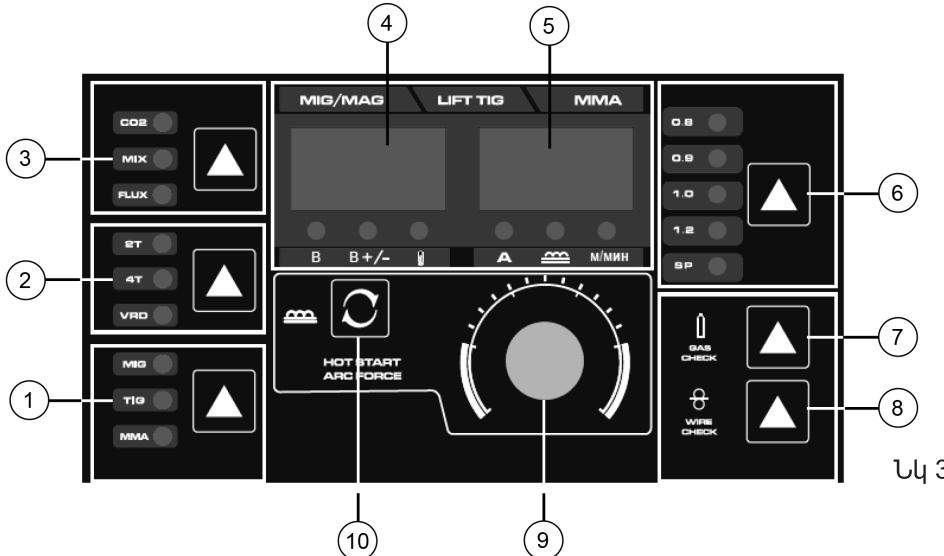Կառավարման վահանակ



1. Եռակցման մեթոդի ընտրության կոճակ (MIG/MAG, TIG, MMA)

Եռակցման մեթոդը փոխելու համար սեղմեք եռակցման մեթոդի ընտրության կոճակը: Կոճակի յուրաքանչյուր սեղմում սարքը միացնում է հաջորդ մեթոդին: Եռակցման ընտրված մեթոդի դիմաց LED լուսը վառվում է:



Նկ 4

MIG - Կիսավլումատ եռակցում (MIG/MAG) մետաղալարով պաշտպանիչ գազի միջավայրում:

TIG - արգոն-աղեղային եռակցում ոչ յոյուրավառ վոլֆրամի ելեկտրոդով իներտ պաշտպանիչ գազի (արգոն) միջավայրում

MMA - ձեռքով աղեղային եռակցման ռեժիմ՝ հատով ծածկված ելեկտրոդով:

2. 2T/4T ռեժիմի (Եռակցում MIG/MAG) և ռեժիմի VRD (Եռակցում MMA) ընտրության կոճակ

Եռակցման ռեժիմը փոխելու համար սեղմեք եռակցման ռեժիմի ընտրության կոճակը: Կոճակի յուրաքանչյուր սեղմում սարքը միացնում է հաջորդ ռեժիմին:



Եռակցման ընտրված մեթոդի դիմաց LED լուսը վառվում է: 2T/4T ռեժիմն ակտիվ է միայն MIG/MAG մեթոդով եռակցման ժամանակ:

«VRD» ֆունկցիա պարապ ընթացքի լարման իջեցում միևն անվտանգ արժեք (19-21V): Այս ֆունկցիան ակտիվ է միայն MMA եռակցման ռեժիմում:

Նկ 5

3. MIG / MAG մեթոդով եռակցման ժամանակ եռակցման գազի կազմի ընտրության կոճակ (CO2, MIX, FLUX)

MIG/MAG եռակցման ռեժիմում գազի կազմը փոխելու համար սեղմեք ընտրության կոճակը: Կոճակի յուրաքանչյուր սեղմում անցնում է հաջորդ ռեժիմին:




Ընտրված ռեժիմի դիմաց LED լուսը վառվում է:
 CO2 -ածխաթթու գազ
 MIX -արգոնի և ածխաթթու գազի խառնուրդ 80% Ar+ 20% CO2
 FLUX -Կիսաավտոմատ փոշի մետաղալարով ռուկցում առանց գազի:

Նկ 6

4. Եռակցման լարման թվային ցուցադրում

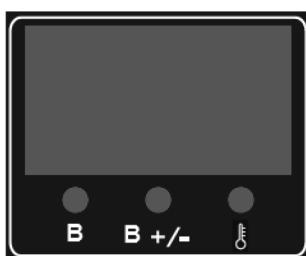Այս թվային էկրանը ցույց է տալիս եռակցման լարումը MIG/MAG մեթոդով:



«B» ցուցիչը վառվում է եռակցման լարումը կարգավորելիս:

«B+/-» ցուցիչը վառվում է, եթե եռակցման լարումը կարգավորվում է SP ձեռքով ռեժիմում:

Գերտաքացման ցուցիչը «» ցույց է տալիս եռակցման մեքենայի ներսում չափազանց բարձր շերմաստիճանի առկայությունը և սարքը գտնվում է գերտաքացման պաշտպանության ռեժիմում:

Նկ 7

5. Թվային էկրան. Ցուցադրում է եռակցման հոսանքը, ինդուկտիվությունը, մետաղալարերի կերակրման արագությունը

Այս թվային էկրանը ցուցադրում է եռակցման հոսանքը, տաք մեկնարկի հոսանքը, ֆորսամետրի աղեղի հոսանքը, մետաղալարերի ձգման արագությունը և ինդուկտիվությունը:




LED լուսերը ցույց են տալիս ընթացիկ կարգավորելի պարամետրը ինդուկտիվության և մետաղալարերի ձգման արագության ճշգրտումը ակտիվ է միայն եռակցման MIG/MAG ռեժիմում:

Նկ 8

6. Եռակցման մետաղալարերի տրամագծի և ձեռքի ռեժիմի ընտրության կոճակ (MIG\MAG եռակցում)

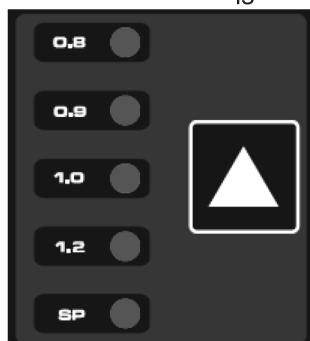MIG/MAG եռակցման ռեժիմիւմ մետաղալարերի տրամագիծը կամ ձեռքով ռեժիմը ընտրելու համար սեղմեք ընտրության կոճակը: Կոճակի յուրաքանչյուր սեղմում անցնում է հաջորդ ռեժիմին: Ըստրված ռեժիմի դիմաց LED լուսը վառվում է:



Նկ 9

7. Գազի կառավարման կոճակ

Գազի կառավարման կոճակը ակտիվ է միայն MIG/MAG եռակցման ռեժիմիւմ: Այս կոճակը նախատեսված է եռակցումից առաջ գազի մատակարարումը ստուգելու համար:



Նկ 10


8. Մետաղալար քաշելու կոճակ

Մետաղալարերի ծգման կոճակը ակտիվ է միայն MIG/MAG եռակցման ռեժիմիւմ: Այս կոճակը նախատեսված է մետաղալարն արագ քաշելու համար այրիչի ալիքով: Զգումը սկսելու համար սեղմեք և բաց թողեք ծգման կոճակը: Զգումը դադարեցնելու համար կրկին սեղմեք ծգման կոճակը:

Նկ 11

9. Բազմաֆունկցիոնալ կարգավորիչ

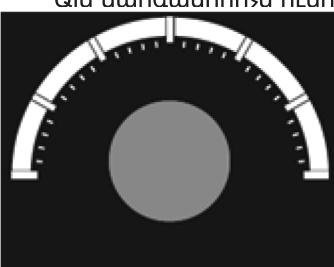Այս նախամեռնին ունի կրկնակի ֆունկցիոնալություն՝ պտտել և սեղմել: Ըստրված պարամետրի արժեքը կարգավորելու համար միացրեք կարգավորիչը աջ կամ ձախ: Ձեռքով SP ռեժիմիւմ MIG/MAG եռակցման լարման ճշգրտման ռեժիմ ընտրելու համար սեղմեք կարգավորիչը:



Նկ 12

10. Պարամետրերի ընտրության կոճակ (Ինդուկտիվություն, տաք սկիզբ և աղեղի ֆորսաժ)

MIG/MAG եռակցման ռեժիմում սեղմեք կոճակը՝ կարգավորվող պարամետրը ընտրելու համար ինդուկտիվություն. Թվային էկրանին (Ակ. 8) համապատասխան ցուցանիշը կվառվի:




ցուցանիշը կվառվի:

MMA եռակցման ռեժիմում սեղմեք կոճակը՝ կարգավորվող պարամետրը ընտրելու համար տաք սկիզբ (HOT START) կամ արագ և բուռն աղեղ (ARC FORCE). Կոճակի յուրաքանչյուր սեղմում անցնում է հաջորդ տարբերակին:

Ակ. 13

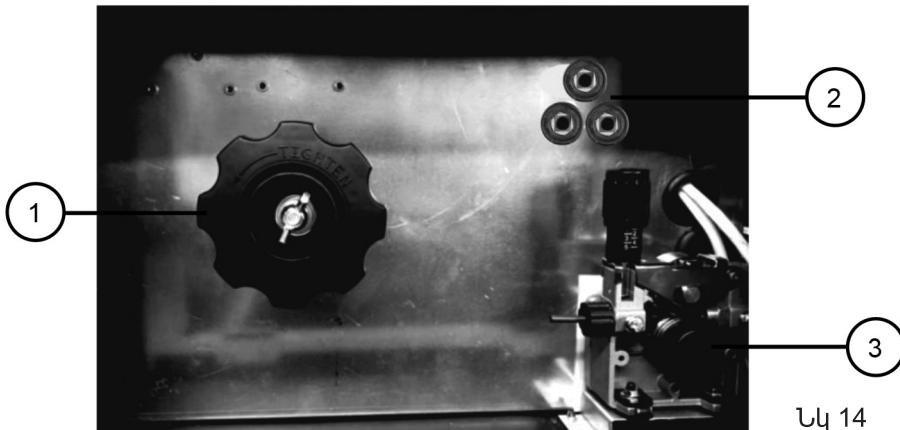Մետաղալարերի մատուցման մեխանիզմի խցիկ



Ակ. 14

- 1 - մետաղալարով կծիկի աղապտեր
- 2 - թևեռականությունը փոխելու տերմինալներ
- 3 - մետաղալարերի ձգման մեխանիզմ

Բևեռականության փոփոխություն

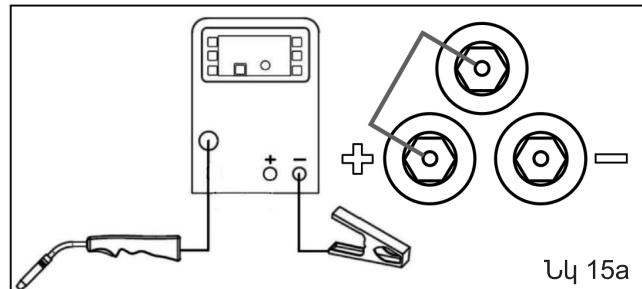
Բևեռականությունը փոփոխելու կետմաներ («MIG/MAG գազով/ FLUX առանց գազի» ռեժիմների հոսանքափոխիչ) - օգտագործվում են սարքի շահագործման ռեժիմը փոփոխելու համար «Եռակցում գազով» կամ «Եռակցում առանց գազի»:

Գործարանում կետմաները տեղադրված են ստանդարտ մետաղալարով գազով սարքի շահագործման համար (ցատկողը տեղադրված է դրական կլեմայի վրա):

Չանգվածային սեղմակով մալուխը միացված է ապարատի վահանակի բացասական կլեմային (Նկ. 15ա):


Փոշու (FLUX) մետաղալարերի օգտագործմամբ առանց գազի աշխատելու համար անհրաժեշտ է փոխել սարքի աշխատանքային ռեժիմը «առանց գազի եռակցում»: Դա անելու համար հարկավոր է ցատկող մետաղալարը նետել մինուս կլեմայի վրա: Չանգվածային սեղմակով մալուխը միացված է սարքի վահանակի դրական կլեմային (Նկ. 15բ):

Գազով



Նկ 15ա

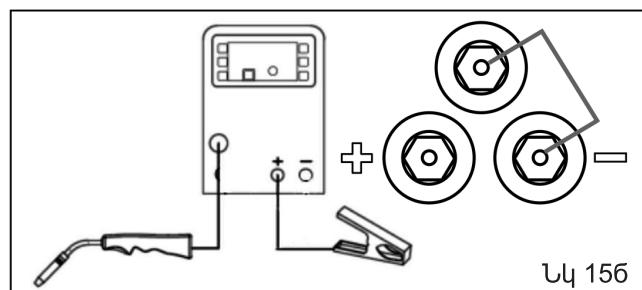
Առանց գազ (FLUX)



Նկ 15բ

Մետաղալարերի մատուցման մեխանիզմ

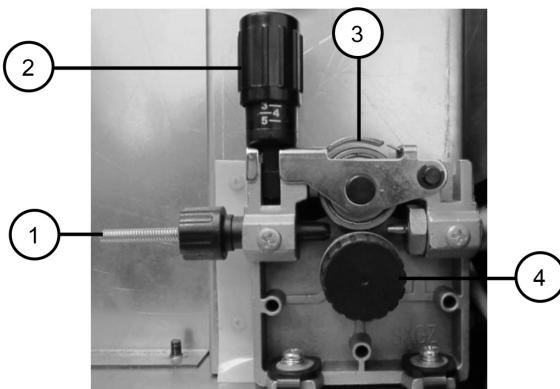Ծնշման գլանի ճնշման կարգավորիչ - դրա օգնությամբ դրանք կարգավորում են ճնշման գլանի ճնշումը առաջատար գլանի վրա, որի երկայնքով անցնում է մետաղալարը: Եթե ճնշումը բավարար չէ, ապա մետաղալարը սայթաքելու է: Ճնշման գլանի չափազանց մեծ ճնշումը կարող է դեֆորմացնել մետաղալարերը: Երկու դեպքում ել խախտվում է մետաղալարերի մատակարարման անհրաժեշտ արագությունը, ինչը կհանգեցնի եռակցման գործընթացի ապակայունացմանը:



Նկ 16

1 - մետաղալարի համար ալիք

2 - ճնշման գլանափակաթերի ճնշման կարգավորիչ

3 - ճնշման գլան

4 - սնուցող գլան

Նշում! Նկար 16-ը ցույց է տալիս մետաղալարերի մատակարարման մեխանիզմի հիմնական մասնամասները: Զերծ մեքենայում մետաղալարերի մատակարարման մեխանիզմի տեսքը և կառուցվածքը կարող են տարբեր լինել:

6. ՍԱՐՔԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՍՏԱՐ

Սարքի պատրաստումը MIG/MAG մեթոդով աշխատելու համար

1. Տեղադրեք այրիչի միակցիչը միակցիչի մեջ (դիրք 2, Նկ. 1) եռակցման մեքենայի վահանակի վրա և ամրացրեք այն:
2. Միացրեք մալուխը զանգվածի սեղմակով սարքի մինուս միակցիչին (դիրք 4, Նկ. 1) և ամրացրեք զանգվածի սեղմիչը աշխատանքային մասի վրա:

Ուշադրություն! FLUX եռակցման մեթոդով փոշու մետաղալար օգտագործելիս զանգվածային սեղմակով մալուխը միացված է սարքի դրական միակցիչին (դիրք 3, Նկ. 1), իսկ մետաղալարերի մատակարարման խցիկում բաւեռականությունը փոփոխվում է:

3. Միացրեք գազի գուլպանը շտուցերին (դիրք 3, Նկ. 2) սարքի հետևի վահանակի վրա, իսկ մյուս ծայրը՝ գազի բալոնին ռեղուլյուրի միջոցով:

4. Կառավարման վահանակի վրա ընտրեք MIG եռակցման տեսակը (Նկ. 4):
5. Բացեք մետաղալարերի սնուցման մեխանիզմի խցիկը: Պտուտակեր պլաստիկ այնողակ - ֆիքսատորը կծիկի ադապտերի վրա և տեղադրեք մետաղալարերի կծիկը կծիկի ադապտերի վրա (դիրք 1, Նկ. 14): Պնիոնակով ամրացրեք կծիկը ադապտերի վրա:

6. Բացեք մետաղալարերի սնուցման մեխանիզմի սեղմիչ գլանը՝ քաշելով ճնշման կարգավորիչը դեպի ձեզ: Բարձրացրեք կույսը սեղմիչ գլանով դեպի վերին դիրքը:

7. Կտրեք մետաղալարերի կող ծայրը և մետաղալարը մտցրեք մատակարարման մեխանիզմի մուլտքային ալիքի մեջ (դիրք 1, նկ. 16) և գլանի միջոցով մատակարարման մեխանիզմի ելքի մեջ մոտ 15 սմ:

8. Դամնագվեք, որ սնուցող գլանի ակոսը համապատասխանում է մետաղալարերի տրամագծին: Սեղմեք մետաղալարը սեղմիչ գլանով:

Ուշադրություն! Սնուցող գլանն ունի երկու ակոս տարբեր մետաղալարերի տրամագծի տակ: Եթե մետաղալարի տրամագիծը չի համապատասխանում գլանի ակոսին, ապա պտուտակեք ամրացնող գլանի պտուտակը և գլխավոր գլանը մյուս կողմով:

9. Կարգավորեք ճնշման գլանի միջին ճնշումը՝ պտտելով կամ արձակելով ճնշման գլանի ճնշման կարգավորիչի բռնակը:

10. Դեռացրեք վարդակն ու կոնտակտային ծայրը այրիչից: Օգտագործեք բանալին՝ կոնտակտային ծայրը թուլացնելու համար: Կոնտակտային ծայրը պտուտակվում է ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ (նկ. 17).

11. Սարքը միացրեք էլեկտրական ցանցին և միացրեք սարքը անշատիչով (դիրք 1, նկ. 2) սարքի հետևի մասում:

12. Սեղմեք մետաղալարերի ծգման կոճակը (դիրք 8, նկ. 3) սարքի վահանակի վրա, միևնու այրիչի ծայրից մետաղալար հայտնվի (նկ. 18).

Ուշադրություն! Մետաղալարերի ծգման կոճակով ծգման արագությունը բարձր է: Մետաղալարերը քաշելիս մի ուղեց այրիչի վարդակը ձեր և ձեր շրջապատողների վրա:

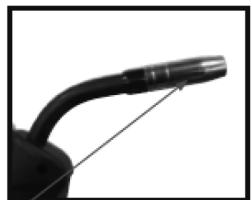
13. Ըստրեք կոնտակտային գլխադիր, որը համապատասխանում է մետաղալարերի տրամագծին և փաթեթավորեք կոնտակտային գլխադիրը այրիչի վրա և դրեք վարդակը (նկ. 19):



Կոնտակտային գլխադիր



Այրիչի ծգան



Այրիչի վարդակ

Նկ 17

Նկ 18

Նկ 19

14. Բացեք գազի բալոնը և կարգավորեք գազի հոսքը ռեդուկտորի վրա: Անհրաժեշտության դեպքում ստուգեք գազի մատակարարումը «Գազի հսկողություն» կոճակով (դիրք 7, նկ. 3):

15. Կոճակով (դիրք 3, նկ. 3) ըստրեք օգտագործվող գազի տեսակը:

16. Կոճակով (դիրք 6, նկ. 3) ըստրեք օգտագործվող մետաղալարերի տրամագիծը կամ ըստրեք եռակցման պարամետրերի ծեռքով կարգաբերման ռեժիմը (SP):

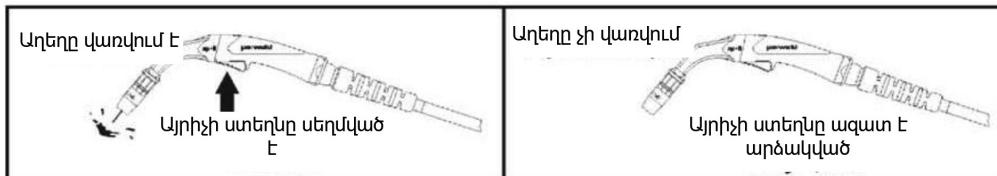
Նշում! Մետաղալարերի տրամագիծն ըստրելիս սարքը աշխատում է սինթեզետիկ ռեժիմով: Եթե եռակցման լարումը փոխվում է, մետաղալարերի մատակարարման արագությունը ավտոմատ կերպով կարգավորվում է: Զերով կարգավորման ռեժիմի

(SP) ընտրության դեպքում եռակցման լարումը և մետաղալարերի մատակարարման արագությունը կարգավորվում են միջյանցից անկախ:


17. Կոճակով (դիրք 2, նկ. 3) ընտրեք 2T/4T այրիչի աշխատանքային ռեժիմը:

18. Կոճակով (դիրք 10, նկ. 3) ընտրեք կարգավորիչով ինդուկտիվության տարբերակը (դիրք 9, նկ. 3) սահմանեք տվյալ պարամետրի արժեքը:

2-հարվածային և 4-հարվածային այրիչի ռեժիմի սխեմա 2-հարվածային ռեժիմ



4-հարվածային ռեժիմ

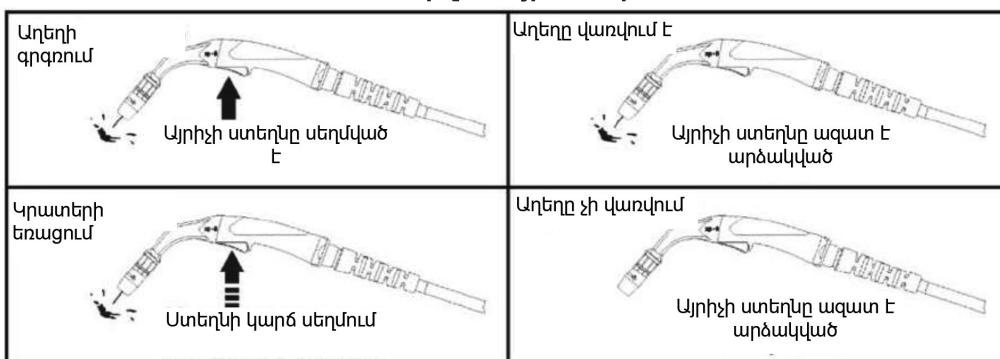

Նկ 20

Մատակարարման գլանի ընտրություն

Սնուցող գլանը օգտագործվում է սնուցող մեխանիզմի շարժիչի ոլորող գործոնը մետաղալարերի առաջնաթաց շարժման մեջ փոխանցելու և վերափոխելու համար (նկ. 21): Գլանը ունի երկու ակոն՝ համապատասխան մետաղալարերի տրամագծի համար: Մատակարարման գլանը կարող է տեղադրվել երկու դիրքում: Ակոնի չափը կամ մետաղալարերի տրամագիծը, որի համար նախատեսված է ակոսը, նշված է գլանի կողքին:



Նկ 21

Սարքի պատրաստումը եռակցման համար MMA մեթոդով

MMA եռակցումը կատարվում է ինչպես ուղիղ (զանգվածի սեղմիչը միացված է «+» կլեմային), այնպես էլ հակադարձ (զանգվածի սեղմիչը միացված է «-» կլեմային) բևեռականության վրա՝ կահսկած օգտագործվող էլեկտրոնիկա:

1. Միացրեք եռակցման մալուխները ապարատի միակցիչներին (դիրք 3 և 4, նկ. 1):
2. Ապարատը միացրեք էլեկտրական ցանցին և միացրեք ապարատը անշատիչով (դիրք 1, նկ. 2) սարքի հետևի մասում:

3. Կոճակով (դիրք 1, նկ. 3) սահմանելը MMA եռակցման ռեժիմ:

4. Անհրաժեշտության դեպքում կոճակով (դիրք 2, նկ. 3) ընտրեք VRD ռեժիմ պարապ ընթացքի ցածր լարում: Օրինակ, եթե եռակցման աշխատանքները կատարվում են շրջակա օդի բարձր խոնավության պայմաններում:

5. Կարգավորիչով (դիրք 9, նկ. 3) կարգավորեք անհրաժեշտ եռակցման հոսանքը:

6. Կոճակով (դիրք 10, նկ. 3) ընտրեք համապատասխան պարամետրերը տաք մեկնարկ (HOT START) և

Աղեղի ֆորսաժ (ARC FORCE) և կարգավորիչով (դիրք 9, նկ. 3) կարգավորեք պարամետրերի տվյալների հոսանքը:

Սարքի պատրաստումը եռակցման համար TIG մեթոդով

TIG եռակցումը կատարվում է ուղիղ բևեռականության վրա (զանգվածի սեղմիչը միացված է «+» կլեմային):

Արգոնը օգտագործվում է որպես իներտ պաշտպանիչ գազ :

Որպես լցոնման նյութ, օգտագործվում են լցոնման շուրջեր: Շուրջի նյութը կախված է եռակցված մետաղի տեսակից (պողպատ, չժանգոտվող պողպատ և այլն): Լցոնման շուրջը ձեռքով մատուցվում է եռակցման լրացրանում:

TIG մեթոդով եռակցման համար սարքը պատրաստելու համար անհրաժեշտ են լրացրիչ պարագաներ (ապարատի կոմպլեկտում ներառված չեն):

- TIG եռակցման ջահը ձեռքով շահագործվում է գազի մատակարարման միջոցով:

- գազի բալոն արգոնով:

- գազի բալոնի ռեղուլյուսոր՝ ճնշման չափիչներով:

- գուլպանը բարլինի ռեղուլյուսորից միևնույն այրիչի գազի գուլպանը գուլպաների իրար միացնող կցամասով (այրիչի գազի գուլպանի ներքին տրամագիծը 5 մմ):

TIG մեթոդով եռակցման սարքի միացումը կատարվում է նույն հաջորդականությամբ, ինչ MMA մեթոդով եռակցման համար, միայն եռակցման մալուխները միացված են ելքային կլեմային ուղիղ բևեռականությամբ: TIG այրիչը միացված է « - « կլեմային, զանգվածային սեղմակով մալուխը միացված է «+» կլեմային:

Ապարատը եռակցելու համար TIG կոճակով պատրաստելու համար (դիրք 1, նկ. 3) սահմանեք TIG եռակցման ռեժիմ:

Կարգավորիչով (դիրք 9, նկ. 3) կարգավորեք անհրաժեշտ եռակցման հոսանքը: Բալոնից գազի գուլպանը միացված է անմիջապես TIG այրիչին:

7.ԱՇԽԱՏԱՆՉ ԱՊԱՐԱՏԻ ՀԵՏ

Աշխատավայր.

1. Եռակցման սարքավորումները պետք է տեղակայված լինեն քայլայիշ և այրվող գազերից և լյութերից հեռու, 80% - ից ոչ ավելի խոնավության պայմաններում:

2. Տեղումների ժամանակ խուսափեք դրսում աշխատելուց, եթե աշխատանքային տարածքը ծածկվածչ է անձրևով, ձյունից և այլն: Շրջակա վիճակայիշ ջերմաստիճանը պետք է լինի - 10-ից + 40-ի սահմաններում:

3. Եռակցման ապարատի և պատի միջև նվազագույն հեռավորությունը 30 սմ է:

4. Պահպանեք օդափոխությունը ներսում աշխատելիս:

5. Դրսում աշխատելիս եռակցման ապարատը մի դրեք «մերկ» հորի վրա:

Ուշադրություն! Եռակցման աղեղի ճառագայթումը վտանգավոր է անսպասան աչքի համար: Նախքան եռակցման գործընթացը սկսելը, մի՛ մոռացեք հազնել եռակցման սաղավարտ և զգուշացնել ուրիշներին եռակցման սկզբի մասին: Սովորաբար, եռակցողը ուրիշներին տեղեկացնում է «աշերի» հրամանով, ինչը նշանակում է, որ անհրաժեշտ է հազնել եռակցման սաղավարտ, կամ շեղվել եռակցման վայրից և չնայել եռակցման աղեղին:

Եռակցման աղեղից աչքի այրվածքներ ստուարու դեպքում դիմեք բժշկի:

MIG/MAG եռակցում - շարունակական հատվածի հալվող մետաղական ելեկտրոդով (մետաղալարով) աղեղային եռակցում:

Այս օգտագործվում է տարբեր տեսակի, տարբեր հաստությունների մետաղների եռակցման համար: Իդեալական է բարակ թիթեղների մետաղի եռակցման համար: Այս տեսակի եռակցման տարբերակից առանձնահատկությունն է եռակցման գործընթացի բարձր արագությունը.

MIG եռակցման ապարատի առաջարկվող պարամետրերը


Եռակցման մետաղալարերի պահանջվող տրամագիծը ընտրելու համար, կախված մետաղի հաստությունից, կարող եք օգտագործել Աղյուսակ 2-ում առաջարկվող պարամետրերը:

Մետաղի հաստությունը, մմ	Արաջարկվող մետաղալարերի տրամագիծը, մմ						
	Ամրողական հատվածի մետաղալարերի տրամագիծը, մմ				Ֆյուլով մետաղալարերի տրամագիծը, մմ		
	0.6	0.8	0.9	1.0	0.8	0.9	1.2
0.6							
0.75							
0.9							
1.0							
1.2							
1.9							
3.0							
5.0							
6.0							
8.0							
10.0							
12.0							

5 մմ և ավելին հաստությամբ մետաղական բարձրորակ եռակցման համար, անհրաժեշտ է դետալների ծայրի եզրից հեռացնել թեքությունը դրանց միացման վայրում կամ գողել մի քանի անցումներով:

Եռակցման հոսանքի և լարման արժեքները ուղղակիորեն ազդում են եռակցման կայունության, որակի և արդյունավետության վրա: Եռակցման կարի լավ որակի հասնելու համար հոսանքի և լարման արժեքները պետք է լինեն օպտիմալ: Յասարակ պայմաններում եռակցման պարամետրերի տեղադրումը պետք է իրականացվի մետաղալարերի տրամագիծի, կարի էջի, մետաղի հալման խորության և վերջնական արտադրանքի որակի պահանջների համաձայն: Ղեկավարվեք ստորև նշված պարամետրերով:

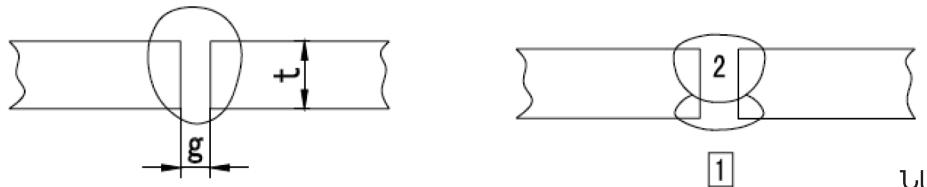
Պարամետրերը եռակցման ծայրակցատեղում



Աղյուսակ 3

Թերթի հաստությունը (t), մմ	Բացը (g), մմ	Լարի տրամագիծը, մմ	Եռակցման հիսանք, Ա	Աշխատանքային լարումը, Վ	Գազի սպառում, լ, րոպէ
0,8	0	0.8-0.9	60-70	16-16.5	10
1.0	0	0.8-0.9	75-85	17-17.5	10-15
1.2	0	1.0	70-80	17-18	10
1.6	0	1.0	80-100	18-19	10-15
2.0	0-0.5	1.0	100-110	19-20	10-15
2.3	0.5-1.0	1.0/1.2	110-130	19-20	10-15
3.2	1.0-1.2	1.0/1.2	130-150	19-21	10-15
4.5	1.2-1.5	1.2	150-170	21-23	10-15

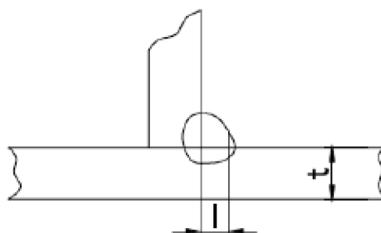Հարթ անկյունային հողերի եռակցման պարամետրեր




Նկ 23

Աղյուսակ 4

Թերթի հաստությունը (t), մմ	Կարի կատես (I), մմ	Լարի տրամագիծը, մմ	Եռակցման հիսանք, Ա	Աշխատանքային լարումը, Վ	Գազի սպառում, լ, րոպէ
1.0	2.5-3.0	0.8-0.9	70-80	17-18	10-15
1.2	2.5-3.0	1.0	70-100	18-19	10-15
1.6	2.5-3.0	1.0/1.2	90-120	18-20	10-15
2.0	3.0-3.5	1.0/1.2	100-130	19-20	10-20
2.3	2.5-3.0	1.0/1.2	120-140	19-21	10-20
3.2	3.0-4.0	1.0/1.2	130-170	19-21	10-20
4.5	4.0-4.5	1.2	190-230	22-24	10-20

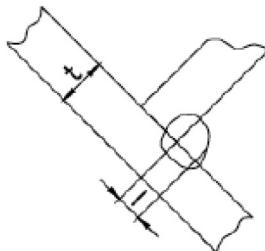Ուղղահայաց դիրքում անկյունային հողերի եռակցման պարամետրերը




Նկ 24



Աղյուսակ 5

Թերթի հաստությունը (t), մմ	Կարի կատեգ. (I), մմ	Լարի տրամագիծը, մմ	Եռակցման հոսանք, կ	Աշխատանքային լարումը, Վ	Գազի սպառում, լ, րոպե
1.2	2.5-3.0	1.0	70-100	18-19	10-15
1.6	2.5-3.0	1.0/1.2	90-120	18-20	10-15
2.0	3.0-3.5	1.0/1.2	100-130	19-20	10-20
2.3	3.0-3.5	1.0/1.2	120-140	19-21	10-20
3.2	3.0-4.0	1.0/1.2	130-170	21-23	10-20
4.5	4.0-4.5	1.2	200-250	23-26	10-20

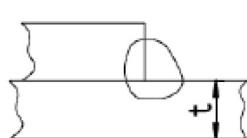Համընկնող եռակցման պարամետրեր



Նկ 25

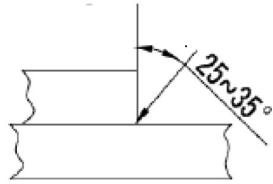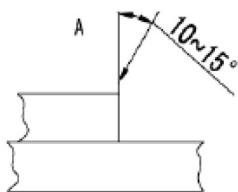

Աղյուսակ 6

Թերթի հաստությունը (t), մմ	Եռակցման դիրքը	Լարի տրամագիծը, մմ	Եռակցման հոսանք, կ	Աշխատանքային լարումը, Վ	Գազի սպառում, լ, րոպե
0.8	Ա	0.8/0.9	60-70	16-17	10-15
1.2	Ա	1.0	80-100	18-19	10-15
1.6	Ա	1.0/1.2	100-120	18-20	10-15
2.0	Ա/Բ	1.0/1.2	100-130	18-20	15-20
2.3	Բ	1.0/1.2	120-140	19-21	15-20
3.2	Բ	1.0/1.2	130-160	19-22	15-20
4.5	Բ	1.2	150-200	21-24	15-20

MMA Եռակցում

MMA Եռակցում - ձեռքով Էլեկտրական աղեղային Եռակցում կտորով ծածկված Էլեկտրոդով:

MMA Եռակցման ռեժիմի պարամետրերի մոտավոր ընտրության համար, կախված Եռակցված մետաղի հաստությունից և Էլեկտրոդների տրամագծից, կարող եք օգտագործել Աղյուսակ 7-ում առաջարկվող պարամետրերը և Էլեկտրոդների փաթեթավորման ցուցումները:

MIG Եռակցման մեքենայի առաջարկվող պարամետրերը

Աղյուսակ 7

Էլեկտրոడի տրամագիծ, մմ	Եռակցվող մետաղի հաստությունը, մմ	Եռակցման հոսանք, Ա
1,6	1-2	25-50
2	2-3	40-70
3	3-4	70-130
4	4-6	120-170
5	6-8	150-250
5-6	10-24	220-320

TIG Եռակցում

TIG - արգոն-աղեղային Եռակցում ոչ դյուրավառ ֆոլֆրամ Էլեկտրոդով իներտ պաշտպանիչ գազի (արգոն) միջավայրում:

TIG Եռակցումը կատարվում է ուղիղ թսեռականության վրա (գանգվածի սեղմիչը միացված է «+» կլիմային):

Արգոնը օգտագործվում է որպես իներտ պաշտպանիչ գազ :

Մետաղալարն օգտագործվում են որպես հավելվող նյութ: Մետաղալարերի տեսակը կախված է Եռակցված մետաղի տեսակից (պողպատ, չժանգոտվող պողպատ և այլն): Հավելվող մետաղալարը ձեռքով մատակարարվում է Եռակցման լոգարանում:

TIG Եռակցման այրիչի տեսակը՝ ձեռքով գազի մատակարարման ռեկավարմամբ (փականով):

Եռակցման վանան պաշտպանելու համար TIG Եռակցման ժամանակ օգտագործվում է իներտ արգոն գազ:

TIG Եռակցման ռեժիմի մոտավոր ընտրության համար կարող եք օգտագործել աղյուսակ 8-ում առաջարկվող պարամետրերը:

TIG եռակցման համար ապարատի առաջարկվող պարամետրերը

Աղյուսակ 8

Մետաղի հաստությունը, մմ	Կտրման ձև	Եռակցման շերտերի քանակը	Տրամագիծը Վլոֆրամ. Էլեկտրոդ, մմ	Լարի տրամագիծը, մմ	Եռակցման հոսանք, Ա	Գազի սպառում, լ / րոպե
0,5	I	1	1,0	1,0	30-50	8-10
1,0		1	1,6	1,0-2,0	40-60	8-10
1,5		1	2,4	1,0-2,0	60-80	10-12
2,0		1	2,4-3,2	1,0-2,0	80-110	12-14
2,5		1	2,4-3,2	2,0	110-120	12-14
3,0	Y	1-2	2,4-3,2	2,0-3,0	120-140	12-14
4,0		2	2,4-3,2	2,0-3,0	130-150	14-16
5,0		2-3	3,2	3,0	130-150	14-16
6,0		2-3	4,0	3,0-4,0	140-180	14-16
7,0		2-3	4,0	3,0-4,0	140-180	14-16
8,0		3-4	4,0	3,0-4,0	140-180	14-16
10,0	W	4-6	4,0	3,0-4,0	160-200	14-16
20,0		12	4,0	4,0	200-240	12-14
22,0		12	4,0	4,0-5,0	230-250	15-18
25,0		15-16	4,0	3,0-4,0	200-220	16-18
30,0		17-18	4,0	3,0-4,0	200-220	16-18

8. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Ուշադրություն! Մի՛ հանեք սարքի պատյանը, դա կիանգեցնի սարքի երաշխիքից հեռացմանը:

1. Մի՛ պահեք ծեր ծերքերը, մազերը, գործիքներ և այլն եռակցման ապարատի շարժվող մասերի մոտ (օրինակ՝ օտափոխիչը կամ մետաղալարերի սնուցման մեխանիզմը)՝ օգտագործողին և ապարատը վնասելուց խուսափելու համար:

2. Պարբերաբար մաքրեք փոշին չոր և մաքրու սեղմված օդովք: Ճնշման սեղմված օդը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 2 մթսողորտ եռակցման ապարատի փոքր մասերի վնասներից խուսափելու համար:

3. Խուսափեք սարքի ներսում խոնավությունից: Եթե դա տեղի է ունենում, չորացրեք և ստուգեք մեկուսացումը անհրաժեշտ սարքավորումներով: Սիայն համոզվելով, որ ապարատը գտնվում է աշխատանքային վիճակում, սկսեք աշխատանքը :

4. Պարբերաբար ստուգեք բոլոր մալուխների մեկուսացման ծածկույթի վիճակը: Անսարքությունների հայտնաբերման դեպքում փոխարինեք լարերը:

5. Պարբերաբար ստուգեք գազի գուլպաների միացումը կցամասին (MIG/MAG և TIG եռակցման ժամանակ):

Գազի արտահոսքի դեպքում թարմացրեք գուլպաների միացումը կցամասին:

6. Եթե եռակցիչը երկար ժամանակ չի օգտագործվում, ապարատը տեղադրեք օրիգինալ փաթեթավորման մեջ կամ աշտպանեք խոնավությունից և փոշուց:

9. ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԿԵՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ

Աղյուսակ 9

Անսարքություն	Հնարավոր պատճառը	Կերպման մեթոդ
Եռակցման ապարատը միացված է ցանցին, բայց թվային ցուցատախտակները չեն վարվում, ելքային հոսանք չկա, և օդափոխիչը չի աշխատում:	1. Անհրաժեշտ մուտքային արողությունը բացակայում է: 2. Ենեկորական վարդակից հոսանք չկա: 3. Եռակցման ապարատը անսարք է:	1. Ստորգեք ցանցի լարումը: 2. Ստորգեք հոսանքի առկայությունը ցանցում: 3. Կապվեք լիազորված սպասարկման կենտրոնի հետ:
Աշխատանքի ընթացքում եռակցման մայլիսներին հոսանքի մատակարարությը դադարել է, ցանցի ցուցիչը վարվում է, գերտաքացման ցուցիչը վարվում է, օդափոխիչը աշխատում է:	Ապարատը գերտաքացած է և գտնվում է գերտաքացումից պաշտպանվելու վիճակում:	Թոր սարքը սարչի 10-15 րոպե: Սարքը ավտոմատ կերպով կվերադառնա աշխատանքային վիճակի:
MIG/MAG մեթոդով եռակցում		
Մետաղայի մատուցման բարձր արագություն	Մետաղայի մատուցման բարձր արագություն	Նվազեցրեք մետաղայի մատուցման արագությունը:
	Եռակցման լարվածությունը չափազանց բարձր է	Նվազեցնել եռակցման հոսանքը:
	Ընտրված է սխալ բևեռականություն:	Փոխեք կենաների բևեռականությունը:
	Վյոհիչ վարման դանդաղ արագություն:	Ավելացրեք այրիչի վարման արագությունը:
	Աշխատանքային մասի կեղտոտ մետաղ	Մաքրեք աշխատանքային մասի մետաղը կեղտից:
	Կեղտոտ / յուղոտ մետաղայիր:	Օգտագործեք մաքուր մետաղայիր:
	Եռակցման վայրում պաշտպանիչ գազ չկա:	Ստորգեք բալոնում գազի առկայությունը: Ստորգեք գազատարը արտահոսիր համար: Ստորգեք, թե արդյոք բարձրի ռեղուկտորը պատշաճ կերպով կարգավորված է: Պաշտպանեք եռակցման վանևան քամուց:
	Ապարատը սահմանվում է եռակցման FLUX ռեժիմում.	Փոխեք բևեռականությունը մետաղայիրի մատակարարման խցիկում: Ընտրեք CO2 կամ MIX գազի մատակարարումը:

Կարի ծակոտենություն, կուսատերների ձևավորում:	Գագի սխալ կազմ	Դամոզվեք, որ գաղը ճիշտ է ընտրված:
	Սխալ է կարգավորվել գագի սպառումը, չափազանց շատ գագ	Ստուգեք, թե արդյոք բարձր սեղմակտորը պատշաճ կերպով կարգավորված է:
	Աշխատանքային մասի իսոնավ մետաղ	Չորացրեք աշխատանքային մասի մետաղը
	Աշխատանքային մասի կեղտոտ մետաղ	Մաքրեք աշխատանքային մասի մետաղը կեղտից:
	Կեղտոտ / յուրոտ մետաղալար:	Օգտագործեք մաքուր մետաղալար:
	Վյրիչի վարդակը խցանված է	Անջատեք կամ փոխարինեք այրիչի վարդակը:
	Վնասված գագի դիֆուզոր	Փոխարինեք գագի դիֆուզորը:
Եռակցման ջևթացքում աղեղի թռվացում	Վյրիչից մինչև եռակցման վաննա չափազանց մեծ հեռավորություն:	Նվազեցրեք այրիչից մինչև եռակցման վաննա հեռավորությունը (5-10 մմ):
	Եռակցման ցածր լարում:	Ավելացրեք եռակցման հոսանքը (լարումը):
	Մետաղալարերի մատուցման արագությունը չափազանց բարձր է:	Նվազեցրեք մետաղալարերի մատուցման արագությունը:
Եռակցման վաննայի մետաղի անբավարար եռում:	Աշխատանքային մասի կեղտոտ մետաղ	Մաքրեք աշխատանքային մասի մետաղը կեղտից:
	Եռակցման վաննայի ոչ բավարար բարձր ջերմաստիճան:	Ավելացրեք եռակցման հոսանքը և կարգավորեք մետաղալարերի մատուցման արագությունը:
Եռակցման վայրում աշխատանքային մասի մետաղի այրում:	Եռակցման վաննայի չափազանց բարձր ջերմաստիճան:	Նվազեցրեք եռակցման լարվածությունը և մետաղալարերի մատուցման արագությունը:
Մետաղալարը չի մատակարարվում:	Մետաղալարը չի մատակարարվում:	Ստուգեք / լիցքավորեք մետաղալարերը:

Անկայուն/ ընդհատվող մետաղալարերի մատուակարարում:	Միսալ տեղադրված/ընտրված գլան:	Տեղադրեք գլան ակնոի չափով, որը համապատասխանում է մետաղալարերի տրամագիծին:
	Միսալ է ընտրված մետաղալարերի մատուցման արագությունը:	Կարգավորեք մետաղալարերի մատուցման արագությունը:
	Վյրիշի վարման չափազանց դանդաղ արագություն:	Ավելացրեք այրիշի վարման արագությունը:
	Ծայրակայի միսալ չափ:	Սահմանեք ծայրակայի չափը, որը համապատասխանում է մետաղալարերի տրամագիծին:
	Վյրիշի թերված կամ վնասված թև:	Սոտուգեք կամ փոխարինեք այրիշի թևը:
	Մատուակարարման մեխանիզմին չափազանց մեծ ճնշում է գործադրվում	Թուլացրեք ճնշումը մետաղալարերի վրա մատուցման մեխանիզմին:
	Կոճի վրա մետաղալարերի խճում:	Սոտուգեք մետաղալարերի ոլորտմը կոճի վրա:
	Վղտուտված կոճ կամ մետաղալար:	Մաքրել կամ փոխարինել կոճը/ մետաղալարը:

TIG մեթոդով եռակցում

Մետաղի ցայտերի ձևավորում, անդրակ կար, ապարատը չի եփում:	1. Ավարտվել է / զագ չի մտնում: 2. Մատուակարարվող զագի անբավարար ծավալ: 3. Ուժիմի անշատիշը գտնվում է MMA կամ MIG դիրքում: 4. Եռակցման հոսանքը միսալ է ընտրված:	1. Փոխարինեք զագի բալոնը, սոտուգեք զագի գուլպանը վսասների և ծավերի համար: Դամոզվեք, որ բալոնի փականը բաց է: 2. Ավելացրեք զագի սպառումը (տես աղյուսակ. 2). 3. Սահեցրեք ուժիմի անշատիշը TIG դիրքի վրա: 4. Կարգավորեք եռակցման հոսանքը (տես աղյուսակը): 8).
---	--	---

MMA մեթոդով եռակցում

MMA եռակցման գործընթացում ծեւավորվում է անդրակ կար, ելեկտրոդը կայում է:	1. Ելեկտրոდը խոնավ է: 2. Ելեկտրոդը նախատեսված է որոշակի բևեռականության համար: 3. Եռակցման հոսանքը միսալ է ընտրված:	1. Չորացրեք ելեկտրոդները: 2. Փոխեք բևեռականությունը: 3. Կարգավորեք եռակցման հոսանքը (տես աղյուսակը): 7).
---	--	--

10. ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ ԵՒ ՊԱՐԵՍԱՎՈՐՈՒՄ

Փոխադրում

Կրտադրողի փաթեթավորված կոմպրեսորը կարող է փոխադրվել բոլոր տեսակի ծածկված տրանսպորտով օդի ջերմաստիճանում - 50-ից +50 °C և հարաբերական խոնավության մինչև 80% (+25 °C ջերմաստիճանում)՝ համաձայն ապրանքների փոխադրման կանոնների, որը կիրառվի ետքանակագրության այս տեսակի համար:

Պահեստավորում

Կոմպրեսորը պետք է պահվի արտադրողի փաթեթավորմամբ ջեռուցվող օդափոխակող սելյակում +5-ից +40 °C ջերմաստիճանի և մինչև 80% հարաբերական խոնավության պայմաններում (+25 °C ջերմաստիճանում): .

11. ՕՏԱՐՈՒՄ

Նետքը ապրանքը և դրա բաղադրիչները կենցաղային աղբի հետ միասին: Օտարեք արտադրանքը արդյունաբերական թափոնների հեռացման գործող կանոնակարգերի համաձայն:

12. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

Ապրանքը վերաբերում է պրոֆեսիոնալ գործիքին: Ծառայության ժամկետը 10 տարի:

13. ՏԵՂԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ, ՆԵՐՄՈՒԾՈՂԻ, ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ և ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՄՍԱԹՎԻ ՄԱՍԻՆ

Արտադրողի, ներմուծողի, պաշտոնական ներկայացուցչի մասին տվյալները, հավաստագրի կամ հայտարարագրի մասին տեղեկությունները, ինչպես նաև արտադրության ամսաթվի մասին տեղեկությունները գտնվում են ապրանքի անձնագրի թիվ 1 հավելվածում:

14. ԵՐԱԾԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը սպառողին վաճառելու օրվանից 24 ամիս է:

Ապրանքի և բաղադրիչների ծառայության ժամկետը սահմանվում է արտադրողի կողմից և նշված է արտադրանքի անձնագրում:

Երաշխիքային ժամանակահատվածում գնորդն իրավունք ունի անվճար վերանորոգել անսարքությունները, որոնք առաջացել են արտադրական թերությունների հետևանքով։ Ապրանքի վերանորոգումը և փորձաքննությունը, եթե թերություն է հայտնաբերվել, իրականացվում է միայն լիազորված սպասարկման կենտրոններում, որոնց ընթացիկ ցանկը կարող էք գտնել <https://elitech-tools.ru/sections/service> կայքում։

Երաշխիքային վերանորոգումն իրականացվում է գնման փաստաթղթի և երաշխիքային քարտի ներկայացմամբ, իսկ երաշխիքի բացակայության դեպքում երաշխիքի մեկնարկի ամսաթիվը հաշվարկվում է ապրանքի արտադրության օրվանից։

Երաշխիքով փոխարինված մասերը դառնում են արտադրամասի սեփականությունը։

Երաշխիքային սպասարկումը չի տարածվում այն ապրանքների վրա, որոնց թերությունները առաջացել են հետևյալ պատճառներով.

- ապրանքի շահագործման, պահպանման և (կամ) տեղափոխման պայմանների և կանոնների խախտում, ինչպես նաև ապրանքի ախտակի և (կամ) սերիական համարի բացակայության կամ մասնակի բացակայության կամ վնասման դեպքում։

- արտադրանքի շահագործումը անսարքության նշաններով (աղմուկի ավելացում, թթոքում, ուժեղ շեռուցում, անհավասար պտույտ, հիսանքի կրուստ, դանդաղում, ուժեղ կայծ, այրվող հոտ, անսվոր արտանետում);

- մեխանիկական վնաս (ճաքեր, քեծվածքներ, փորվածքներ, դեֆորմացիաներ և այլն);

- մետաղական մասերի կոռոզիայի ժամանակագրությունը միջավայրի, բարձր շերմաստիճանի կամ այլ արտաքին գործոնների ազդեցության հետևանքով առաջացած վնաս;

- Ներքին կամ արտաքին ծանր աղտոտման, օտար առարկաների և հեղուկների, նյութերի և նյութերի ներթափականում արտադրանքի մեջ, օդափոխման խողովակների (անցքերի), յուղի ալիքների խցանման հետևանքով առաջացած վնասը, ինչպես նաև գերտաքացումից, ոչ պատշաճ պահպանման, ոչ պատշաճ սպասարկման հետևանքով առաջացած վնասը;

- մղման, քսման, փոխանցման դետալների և նյութերի բնական մաշվածություն ;

- ժամանակի խախտում կամ վնասում:

- գերեթևնվածություն կամ չարաշահում։ Սարքի ծանրաբեռնվածության անվերապահնշաններըներառումեն (բայցչահմանափակվելով) տրանսֆորմատորի ոլորումը, մասերի, արտադրանքի բաղադրիչների կամ ելեկտրական շարժիչի լարերի դեֆորմացիան կամ հալվելը բարձր շերմաստիճանի ազդեցության տակ, ինչպես նաև այս սարքի վարկանիշների աղյուսակում նշված ելեկտրական ցանցի

պարամետրերի անհամապատասխանության պատճառով;

• Փոխարինելի սարքերի խափանում (ճղոցներ, շղթաներ, անվաղողեր, վարդակներ, սկավառակներ, խոզանակի դանակներ, սիզամարգերի հնձիչներ և հարմարածներ, ձկնորսական լարեր և հարմարվողական գույիներ, պաշտպանիչ ծածկոցներ, մարտկոցներ, կայծային մոմեր, վառելիքի և օդի զտիչներ, գոտիներ, սղոցներ, պտուտակներ, կոլեկտորներ, եռակցման ծայրեր, խողովակներ, ատրճանակներ և ճնշման լվացման մեքենաների վարդակներ, լարվածության և ամրացման տարրեր (պտուտակներ, ընկույզներ, եղբեր, օդային զտիչներ և այլն), ինչպես նաև արտադրանքի անսարքություններ, որոնք առաջացել են այս տեսակի մաշվածությունից;

• Վառելիքի խառնուրդի բաղադրության և որակի պահանջներին չհամապատասխանելը, ինչը հանգեցնել է միացի խմբի խափանման (միացի օդակի առաջացում և/կամ քերծվածքների և ճաքերի առկայություն միացի և միացի ներքին մակերեսի վրա, միացնող գավազակի և միացային քրոնի օժանդակ առանցքակաների ոչնչացում կամ հալում);

• Կոմպրեսորների, 4 հարվածային շարժիչների բեռնախցիկումյուլի անբավարար քանակություն կամ յուղի տեսակի անհամապատասխանություն (միացնող ծողի, ծնկածողի վրա քերծվածքների և ճաքերի առկայություն, նույնիսկ եթե կա յուղի մակարդակի ցուցիչ);

• Սպառվող և մաշված մասերի, փոխարինվող սարքերի և բաղադրիչների խափանումը (մեկնարկիչներ, շարժիչ շարժակներ, ուղղորդող գլանափաթեթներ, շարժիչ գոտիներ, անխվեր, ռետինե շոկի կլանիչներ, կնիքներ, յուղի կնիքներ, արգելակման ժապավեն, պաշտպանիչ ծածկոցներ, բռնկման էլեկտրոդներ, շերմազույգեր, ճիրաններ, քամութեր, ածխածնային խոզանակներ, շարժական պտուտակներ, եռակցման շահեր (վարդակներ, ծայրեր և ուղեցույցներ), տականներ, ճնշման լվացման փականներ և այլն), ինչպես նաև արտադրանքի խափանումները, որոնք առաջացել են այս տեսակի մաշվածության հետևանքով ;

• Միջամտություն ամրացումների, կնիքների, պաշտպանիչ կաշուն պիտակների և այլ անցքերի վնասմանը;

Երաշխիքը չի ներառում.

• ապրանքի վրա, որի դիգայնում կատարվել են միջամտություններ և փոփոխություններ ;

• Կենցաղային նշանակության արտադրատեսակների համար, որոնք օգտագործվում են ծեռնարկատիրական գործունեության կամ մասնագիտական, արդյունաբերական նպատակներով (ըստ շահագործման ծեռնարկում նշված նպատակի);

• Արտադրանքի պրոֆիլակտիկ և տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների համար (քսում, լվացում, մաքրում, ճշգրտում և այլն);

• Արտադրանքի անսարքությունները, որոնք առաջացել են ոչ օրիգինալ պարագաների, աքսեսուարների և պահեստամասերի օգտագործման հետևանքով;

ԵՐԱԾԽԻՔԻ ՔԱՐՏ

Ապրանքի անվանումը _____

Մոդելը _____

Մոդելի համարը _____

Թողարկման ամսաթիվը _____

Սերիական համարը _____

Վաճառքի ամսաթիվը _____

Կուտայային կազմակերպության կնիքը



ԿՏՐՄԱՆ ԿՏՐՈՆ № _____
(լրացվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)

Ընդունման ամսաթիվը _____

Սպասարկման կենտրոն _____

Աշխատանքային պատվերի համարը _____

Թողարկման ամսաթիվը _____

Դաճախորդի ստորագրությունը _____

Սպասարկման կենտրոնի կնիք

ԿՏՐՄԱՆ ԿՏՐՈՆ № _____
(լրացվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)

Ընդունման ամսաթիվը _____

Սպասարկման կենտրոն _____

Աշխատանքային պատվերի համարը _____

Թողարկման ամսաթիվը _____

Դաճախորդի ստորագրությունը _____



ԿՏՐՄԱՆ ԿՏՐՈՆ № _____
(լրացվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)

Ընդունման ամսաթիվը _____

Սպասարկման կենտրոն _____

Աշխատանքային պատվերի համարը _____

Թողարկման ամսաթիվը _____

Դաճախորդի ստորագրությունը _____

Սպասարկման կենտրոնի կնիք

ԿՏՐՄԱՆ ԿՏՐՈՆ № _____
(լրացվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)

Ընդունման ամսաթիվը _____

Սպասարկման կենտրոն _____

Աշխատանքային պատվերի համարը _____

Թողարկման ամսաթիվը _____

Դաճախորդի ստորագրությունը _____





QR

8 800 100 51 57

Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.

Вся дополнительная информация о товаре и сервисных

центрах на сайте

elitech.ru

8 800 100 51 57

Сэрвісны центр Номер кругласуточнай бясплатнай гарачай лініі па РФ.

Уся дадатковая інфармацыя аб тавары і сэрвісных

цэнтры на сایце

elitech.ru

8 800 100 51 57

Ресей Федерациясындағы тәулік бойғы ақысыз сенім телефонының
қызмет көрсету орталығы.

Өнім және қызмет көрсету туралы барлық қосымша ақпарат
сайттағы орталықтарда

elitech.ru

8 800 100 51 57

Оригиналдық ғарнитура, монитор, кабель, аксессуар
және комплектующие для компьютеров, ноутбуков
и периферийных устройств

elitech.ru