

**ELITECH**  
**HD PROFESSIONAL**

# ПАСПОРТ

МУЛЬТИСИСТЕМА СВАРОЧНАЯ ИНВЕРТОРНАЯ  
ELITECH

WM 200 MULTI



ПАШПАРТ  
МУЛЬТИСИСТЕМА ЗВАРАЧНАЯ ИНВЕРТАРНАЯ ELITECH

ПАСПОРТЫ  
ИНВЕРТОРЛЫҚ ДӘНЕКЕРЛЕУ МУЛЬТИЖҮЙЕСІ ELITECH

ԱՆՁՆՎԱԳԻՐ  
ԵՊԱԿՑՈՒԱՆ ԻՆՉԵՐՏՈՐՈՎԱՅԻ ՍՈՒԼՏԻՎԱԿԱԿԱՐԳԻ ՀԱՇՎԱՆԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

EAC

**RU**

Паспорт изделия

3 - 33 Стр.

**BY**

Пашпарт вырабы

35 - 63 Странка

**KZ**

Өнім паспорты

65 - 93 Бет

**AM**

Ապրանքի անձնագիր

95 - 123 Еջ

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции Elitech! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данным паспортом и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в паспорте информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска паспорта.

Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение .....	4
2. Правила техники безопасности .....	4
3. Технические характеристики .....	6
4. Комплектация .....	7
5. Устройство сварочного аппарата .....	7
6. Подготовка аппарата к работе .....	15
7. Работа с аппаратом .....	20
8. Техническое обслуживание .....	25
9. Возможные неисправности и методы их устранения .....	25
10. Транспортировка и хранение.....	29
11. Утилизация .....	29
12. Срок службы .....	29
13. Данные о производителе, импортере, сертификате/декларации и дате производства.....	29
14. Гарантийные обязательства.....	29

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ


Сварочная мультисистема (далее по тексту – сварочный аппарат) предназначена для сварки стали (углеродистой и нержавеющей) на постоянном токе методом полуавтоматической сварки (MIG/MAG) проволокой в среде защитного газа и проволокой с покрытием (FLUX), методом аргонно-дуговой сварки (TIG) неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертного защитного газа (argon), методом электродуговой сварки (MMA) штучным покрытым электродом, а также для воздушно-плазменной резки (CUT) стали, алюминия, меди, нержавеющей стали, титана и его сплавов.

## 2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Сварочные работы могут быть опасны как для самого сварщика, так и для людей, находящихся рядом в зоне сварки, при условии неправильного использования сварочного оборудования. Данный вид работ должен строго соответствовать технике безопасности.

Рабочий должен быть хорошо знаком с нормами безопасности при использовании сварочного инвертора и рисками, связанными с процессом электродуговой сварки.

<p><b>Удар электричеством может привести к серьезным повреждениям или даже к летальному исходу.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Выполните электрическую установку и заземление в соответствии с действующим законодательством и правилами технической безопасности. Избегать непосредственного контакта влажными перчатками или голыми руками рабочих частей аппарата.</li></ul>	
<p><b>Дым и газ, вырабатываемые при сварке, вредны для здоровья.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>В процессе сварки образуются газы и аэрозоли, представляющие опасность для здоровья. Избегайте вдыхания этих газов и аэрозолей.</li><li>Обеспечьте достаточную вентиляцию рабочего места, либо же используйте специальное вытяжное оборудование для удаления дыма и/или газа образовавшихся в процессе сварки.</li></ul> <p><b>Внимание!</b> Газ аргон опасен для здоровья. Работу в помещении выполните с принудительной вентиляцией и используйте средства защиты органов дыхания.</p>	
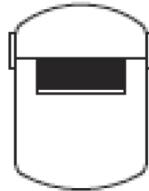
<p><b>Световое излучение при дуговой сварке может повредить глаза и нанести ожоги.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Пользуйтесь защитной маской с фильтром подходящей выполняемому процессу степени затемнения для защиты глаз от брызг и излучения дуги при выполнении или наблюдении за сварочными работами.</li> <li>Позаботьтесь о соответствующей защите находящихся поблизости людей путем установки плотных огнеупорных экранов и/или предупредите их о необходимости самостоятельно укрыться от излучения.</li> </ul>	
<p><b>Неправильное использование сварочного инвертора может привести к пожару или взрыву.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Сварочные искры могут стать причиной пожара. Необходимо удалить легковоспламеняющиеся предметы и материалы от рабочего места.</li> <li>Необходимо иметь в наличии огнетушитель.</li> <li>Не выполняйте подогрев, резку или сварку цистерн, бочек или иных емкостей до тех пор, пока не предприняты шаги, предотвращающие возможность выбросов возгораемых или токсичных газов, возникающих от веществ, находившихся внутри емкости.</li> </ul>	
<p><b>Нагревающиеся части аппарата могут стать причиной сильных ожогов.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Сварка сопровождается интенсивным выделением тепла.</li> <li>Прикосновение к раскаленным поверхностям вызывает сильный ожог. Во время работы следует пользоваться перчатками и подручными инструментами.</li> <li>При длительной работе необходимо периодически охлаждать аппарат.</li> </ul>	
<p><b>Двигающиеся части сварочного аппарата могут привести к повреждениям.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Не допускайте попадания рук в зону действия вентилятора.</li> <li>Все защитные экраны и кожухи, установленные изготовителем, должны находиться на своих местах и в надлежащем техническом состоянии. При работе с вентиляторами и другим подобным оборудованием остерегайтесь повреждения рук и попадания в зону работы этих устройств волос, одежду и инструмента и т.п.</li> </ul>	
<p><b>При возникновении серьезных неполадок.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Обратитесь к соответствующему разделу данного руководства.</li> <li>Обратитесь в сервисный центр за профессиональной консультацией.</li> </ul>	

## Критерии предельного состояния

**Внимание!** При возникновении посторонних шумов при работе изделия, повреждений изоляции электрокабеля, механических повреждений корпуса необходимо немедленно выключить изделие и обратиться в авторизированный сервисный центр для устранения неисправностей.

### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ	WM 200 MULTI
Напряжение сети, В	230 ±15%
Потребляемая мощность (макс.), кВт	6,2 (MIG) 4,6 (TIG) 7,3 (MMA) 6,4 (CUT)
Диапазон сварочного тока, А	50-200 (MIG) 10-200 (TIG) 10-200 (MMA) 20-50 (CUT)
Цикл работы, А / %	200/60 (MIG) 200/60 (TIG) 200/60 (MMA) 50/60 (CUT)
Напряжение холостого хода, В	64/310 (CUT)
Диаметр сварочной проволоки, мм	0,6/0,8/1,0
Диаметр электродов (MMA), мм	1,6-5
Диаметр электродов (TIG), мм	1,0 - 4
Максимальная толщина реза (CUT), мм	18
Номинальное давление воздуха, бар	4-5
Номинальный расход воздуха аппарата, л/мин	250
Рекомендуемая производительность компрессора на входе, л/мин	500
Рекомендуемая производительность компрессора на выходе, л/мин	300
Коэффициент мощности	0,73
КПД, %	77
Класс защиты	IP21S
Класс изоляции	H
Кабельный разъем	Dx50
Габаритные размеры, мм	543X225X340
Масса, кг	19

## 4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- |   |        |
|---|--------|
| 1. Сварочный аппарат                          | – 1шт. |
| 2. Сварочная горелка MIG/MAG                  | – 1шт. |
| 3. Сварочная горелка TIG                      | – 1шт. |
| 4. Плазмотрон CUT                             | – 1шт. |
| 5. Сварочный кабель с электрододержателем     | – 1шт. |
| 6. Сварочный кабель с зажимом на массу        | – 1шт. |
| 7. Редуктор с воздушным фильтром и манометром | – 1шт. |
| 8. Паспорт изделия                            | – 1шт. |

## 5. УСТРОЙСТВО СВАРОЧНОГО АППАРАТА



Рис. 1

- 1 – панель управления  
2 – разъем горелки MIG/MAG  
3 – разъем сварочного кабеля «+»  
4 – разъем сварочного кабеля «-»  
5 – вентиляционные отверстия

- 6 – ручка для транспортировки  
7 – разъем газовый/воздушный для подключения горелок TIG и CUT  
8 – разъем управления для подключения горелок TIG и CUT

### Задняя панель

- 1 – штуцер для подключения газового шланга от баллона для сварки MIG/MAG  
2 – выключатель питания  
3 – штуцер для подключения газового/воздушного шланга от баллона/компрессора для сварки TIG /плазменной резки CUT  
4 – рукоятка для транспортировки  
5 – редуктор с воздушным фильтром и манометром (для плазменной резки CUT)  
6 – электрокабель питания

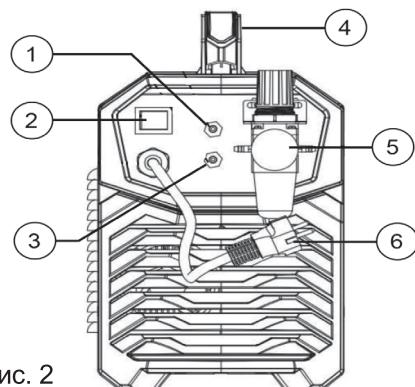


Рис. 2

## Панель управления общая

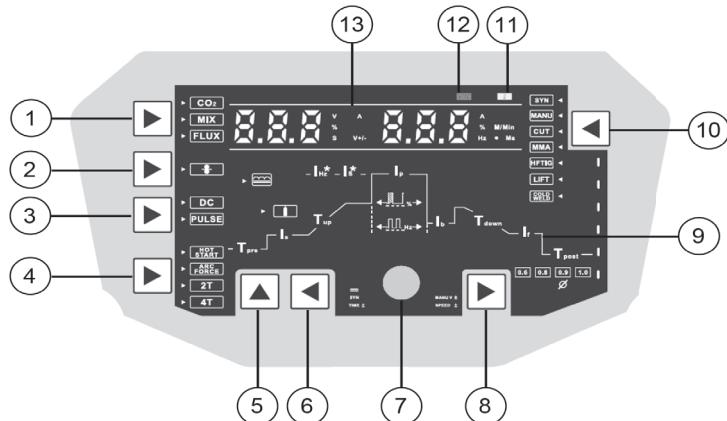


Рис. 3

- 1.Кнопка выбора состава сварочного газа при сварке методом MIG/MAG (CO<sub>2</sub>, MIX, FLUX).
- 2.Кнопка протяжки проволоки в режиме MIG/MAG.
- 3.Кнопка выбора параметров сварки TIG.
- 4.Кнопка выбора настраиваемого параметра горячий старт (HOT START) /форсаж дуги (ARC FORCE) в режиме MMA. Кнопка выбора режима горелки (2T/4T) в режиме MIG/MAG, TIG, CUT.
- 5.Кнопка газ-контроль активна только в режиме MIG/MAG, TIG, CUT.
- 6.Кнопка выбора регулируемого параметра на диаграмме (перемещение влево).
- 7.Ручка регулировки параметров.
- 8.Кнопка выбора регулируемого параметра на диаграмме (перемещение вправо).
- 9.Диаграмма регулируемых параметров.
- 10.Кнопка выбора режима сварки.
- 11.Индикатор перегрева аппарата.
- 12.Индикатор включения режима VRD.
- 13.Цифровой дисплей.

## Панель управления в режиме сварки MIG/MAG

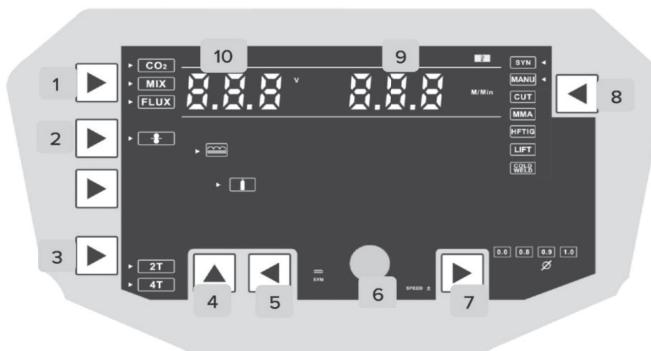


Рис. 4

Для переключения состава газа в режиме сварки MIG/MAG нажмите на кнопку выбора. Каждое нажатие на кнопку переключает на следующий режим. Напротив выбранного режима горит светодиодный индикатор.

CO2 – углекислый газ

MIX – смесь аргона и углекислого газа 80%Ar + 20% CO2

FLUX – полуавтоматическая сварка порошковой проволокой без газа.

2. Кнопка протяжки проволоки в режиме.

Кнопка протяжки проволоки активна только в режиме сварки MIG/MAG. Данная кнопка предназначена для быстрой протяжки проволоки в канал горелки. Для начала протяжки нажмите и отпустите кнопку протяжки. Для останова протяжки повторно нажмите на кнопку протяжки.

3. Кнопка выбора режима горелки (2T/4T)

Нажмите на кнопку выбора. Каждое нажатие на кнопку переключает на следующий режим.

4. Кнопка газ-контроль.

Данная кнопка предназначена для проверки подачи газа перед сваркой.

5. Кнопка выбора регулируемого параметра «Индуктивность».

Регулируется ручкой 6 в диапазоне от -10 до +10.

Для регулировки параметра используйте ручку 6.

6. Ручка регулировки параметров (напряжения, скорость подачи, индуктивность). Для регулировки параметра используйте ручку 6.

7. Кнопка выбора диаметра проволоки.

8. Кнопка выбора режима синергетического контроля (SYN) или ручного режима настройки параметров (MANU) В режиме синергетического контроля скорость подачи проволоки подбирается автоматически под выбранное напряжение сварки. В ручном режиме настройка напряжения и скорость протяжки проволоки производиться вручную.

9. Цифровой дисплей. Отображает скорость подачи проволоки.

10. Цифровой дисплей. Отображает напряжение сварки.

## Панель управления в режиме воздушно-плазменной резки CUT

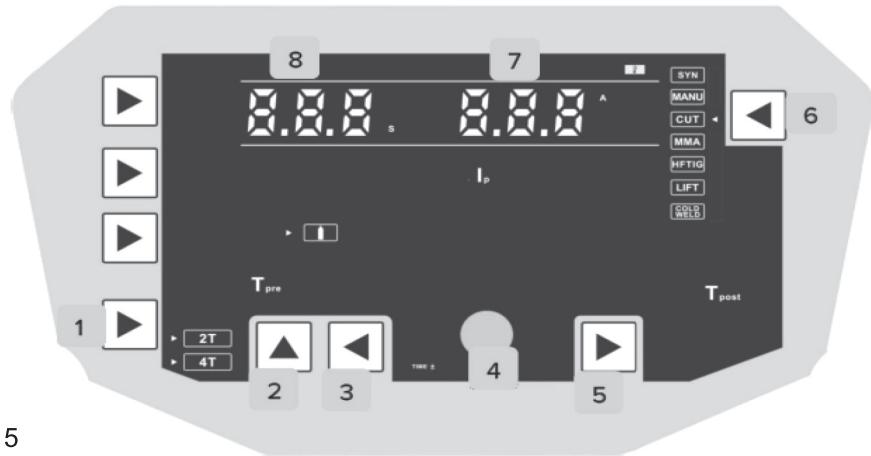


Рис. 5

- Кнопка выбора режима горелки (2Т/4Т)

Нажмите на кнопку выбора. Каждое нажатие на кнопку переключает на следующий режим.

- Кнопка газ-контроль

Данная кнопка предназначена для проверки подачи газа перед началом плазменной резки.

- 3 и 5. Кнопки выбора настраиваемого параметра диаграммы.

T<sub>pre</sub> - время предварительной продувки воздухом. Диапазон регулирования 0-5 сек.

T<sub>post</sub> - время продувки воздухом после сварки. Диапазон регулирования 1-10 сек.

- Ip – ток основной. Диапазон регулирования 20-50А.

Для регулировки параметров используйте ручку 4.

4. Ручка регулировки параметров (ток, время продувки)

6. Кнопка выбора режима воздушно-плазменной резки CUT.

7. Цифровой дисплей. Отображает ток.

8. Цифровой дисплей. Отображает время продувки воздухом.

## Панель управления в режиме сварки MMA

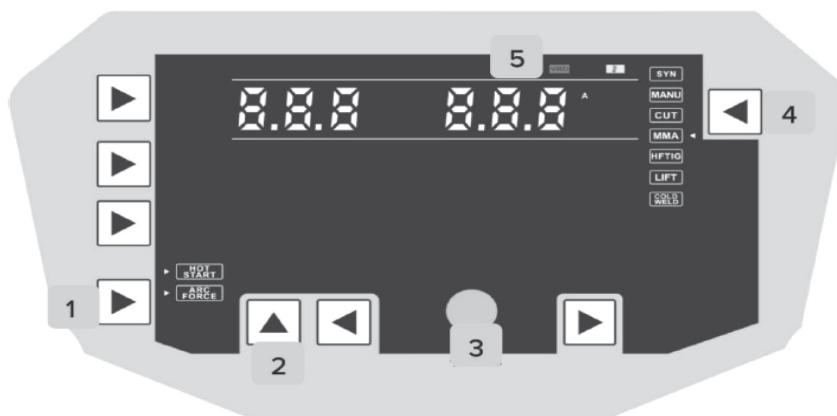


Рис. 6

1. Кнопка выбора настраиваемого параметра горячий старт (HOT START) и форсаж дуги (ARC FORCE).

В режиме сварки MMA нажмите на кнопку для выбора регулируемого параметра горячий старт (HOT START) или форсаж дуги (ARC FORCE). Диапазон регулировки от 0 до 10%. Каждое нажатие на кнопку переключает на следующий параметр. Для регулировки параметра используйте ручку 3.

2. Кнопка включения/выключения функции VRD. Индикация включенной функции VRD отображается пиктограммой в верхнем правом углу дисплея (поз. 12, рис. 3). При включении функции VRD напряжение холостого хода снизиться до безопасного уровня, при этом процесс зажигания дуги усложниться.

3. Ручка регулировки параметров (ток сварки, форсаж дуги, горячий старт).
  4. Кнопка выбора режима сварки MMA.
  5. Цифровой дисплей. Отображает ток сварки, значение горячего старта и форсажа дуги.

## Панель управления в режиме сварки TIG LIFT

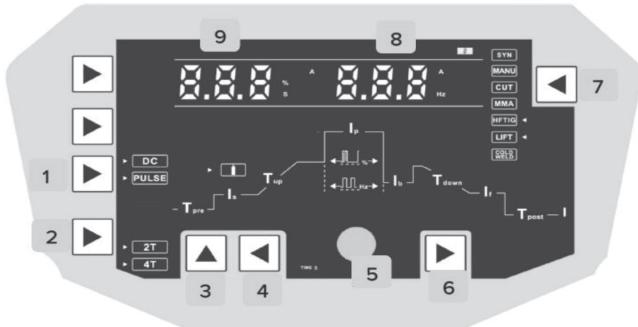


Рис. 7

1. Кнопка выбора параметров сварки.

DC сварка на постоянном токе.

PULSE импульсный режим сварки.

2. Кнопка выбора режима горелки (2T/4T)

Нажмите на кнопку выбора. Каждое нажатие на кнопку переключает на следующий режим.

3. Кнопка газ-контроль

Кнопка газ-контроль.

Данная кнопка предназначена для проверки подачи газа перед сваркой.

4 и 6. Кнопки выбора настраиваемого параметра диаграммы.

Tpre - время предварительной продувки воздухом. Диапазон регулирования 0-5 сек.

I<sub>s</sub> - начальный ток (в режиме 4T). Диапазон регулирования 10-200A.

T<sub>up</sub> - время возрастания сварочного тока. Диапазон регулирования 0-5 сек.

I<sub>p</sub> - ток сварки (основной). Диапазон регулирования 10-200A.

I<sub>b</sub> - базовый ток. Диапазон регулирования 10-200A.

**Примечание!** Только в режиме импульсной сварки.

Скважность импульса. Диапазон регулирования 10-100%.

**Примечание!** Только в режиме импульсной сварки.

Частота импульса. Диапазон регулирования 0,5-200Гц.

T<sub>down</sub> – время спада сварочного тока. Диапазон регулирования 0-5 сек.

I<sub>f</sub> – ток заварки кратера. Диапазон регулирования 10-200A.

T<sub>post</sub> - время продувки воздухом после сварки. Диапазон регулирования 1-10 сек.

Для регулировки параметров используйте ручку 5.

5. Ручка регулировки параметров диаграммы.

7. Кнопка выбора способа возбуждения дуги.

HF TIG – высокочастотный поджиг.

LIFT – контактный поджиг.

8. Цифровой дисплей. Отображает частоту импульса, основной ток.

9. Цифровой дисплей. Отображает время, проценты, ток.

## Панель управления в режиме «холодной» сварки

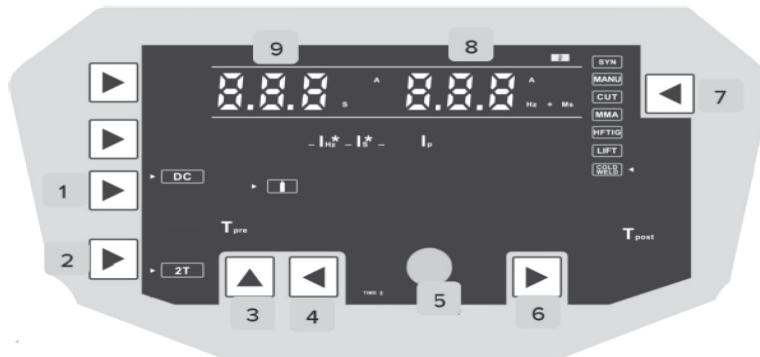


Рис. 8

1. Кнопка выбора параметра DC с импульсом в режиме Холодная сварка.

2. Кнопка выбора режима работы горелки 2Т.

3. Кнопка газ-контроль.

Данная кнопка предназначена для проверки подачи газа перед сваркой.

4 и 6. Кнопки выбора настраиваемого параметра диаграммы.

Тpre - время предварительной продувки воздухом. Диапазон регулирования 0-1 сек.

Tpost - время продувки воздухом после сварки. Диапазон регулирования 1-10 сек.

Ip - ток сварки (основной). Диапазон регулирования 10-200A.

IHz - частота импульса 0-10Гц.

Is - время сварки. Диапазон регулирования 1-200 мсек.

5. Ручка регулировки параметров диаграммы.

7. Кнопка выбора режима COLD WELD.

8. Цифровой дисплей. Отображает ток, время сварки, частоту.

9. Цифровой дисплей. Отображает время продувки газом.

## Отсек механизма подачи проволоки

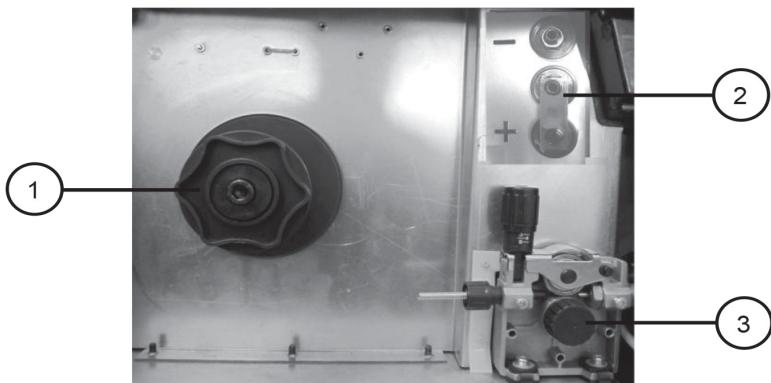


Рис. 9

- 1 – адаптер катушки с проволокой
- 2 – клеммы для смены полярности
- 3 – механизм протяжки проволоки

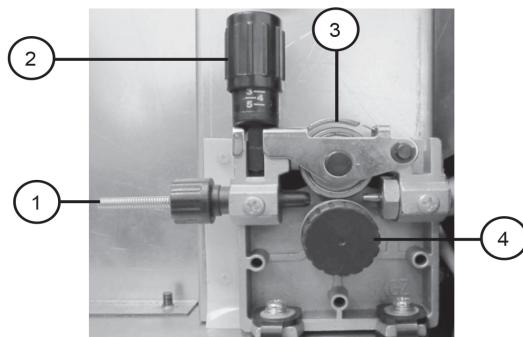


Рис. 10

- 1 – канал для проволоки
- 2 – регулятор давления прижимного ролика
- 3 – прижимной ролик
- 4 – подающий ролик

**Регулятор давления прижимного ролика** – с помощью него регулируют давление прижимного ролика на ведущий ролик, по которому проходит проволока. Если давление будет недостаточным, то проволока будет проскальзывать. Слишком большое давление прижимного ролика может деформировать проволоку. В обоих случаях нарушится необходимая скорость подачи проволоки, что приведет к дестабилизации процесса сварки.

**Примечание!** На рисунке 10 показаны основные детали механизма подачи проволоки. Внешний вид, количество роликов и конструкция механизма подачи проволоки в Вашем аппарате может отличаться.

## 6. ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ

### 6.1. Подготовка аппарата к работе методом MIG/MAG

**Сварка MIG/MAG** – дуговая сварка плавящимся металлическим электродом (проводкой) сплошного сечения.

Применяется для сварки разных видов металлов, разных толщин. Идеально подходит для сварки тонколистового металла. Отличительной особенностью данного вида сварки является высокая скорость процесса сварки.

#### Смена полярности

**Клеммы для смены полярности (переключения режимов «MIG/MAG с газом/ FLUX без газа»)** - используются для изменения режима работы аппарата: «сварка с газом» или «сварка без газа».

На заводе клеммы установлены для работы аппарата с газом стандартной проволокой (перемычка установлена на плюсовую клемму). Кабель с зажимом массы подключается к минусовой клемме на панели аппарата (рис. 11а).

Для работы без газа с применением порошковой (FLUX) проволоки необходимо поменять режим работы аппарата на «сварка без газа». Для этого необходимо перемычку перекинуть на минусовую клемму. Кабель с зажимом массы подключается к плюсовой клемме на панели аппарата (рис. 11б).

С газом

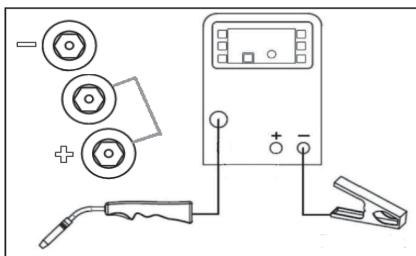


Рис. 11 а

Без газа (FLUX)

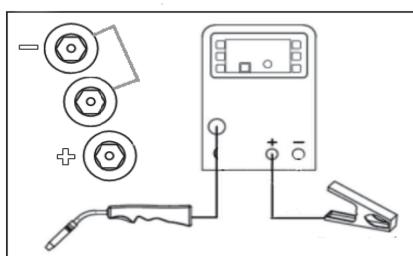


Рис. 11 б

1. Вставьте разъем горелки в разъем (поз. 2, рис. 1) на панели сварочного аппарата и зафиксируйте его.

2. Подключите кабель с зажимом массы к минусовому разъему аппарата (поз. 4, рис. 1) и зафиксируйте зажим массы к заготовке.

**Внимание!** При использовании порошковой проволоки методом сварки FLUX кабель с зажимом массы подключается к плюсовому разъему аппарата (поз. 3, рис. 1), а в отсеке подачи проволоки меняется полярность (рис. 11б).

3. Подсоедините газовый шланг к штуцеру (поз. 1, рис. 2) на задней панели аппарата, а другой его конец к газовому баллону через редуктор.

4. Откройте отсек механизма подачи проволоки. Открутите пластмассовую гайку-фиксатор на адаптере катушки и установите катушку с проволокой на адап-

тер катушки (поз.1, рис. 9). Зафиксируйте катушку на адаптере гайкой.

5. Разблокируйте прижимной ролик (ролики) механизма подачи проволоки, потянув на себя регулятор давления (поз. 2, рис. 10). Поднимите кулису с прижимным роликом (поз. 3, рис. 10) в верхнее положение.

6. Отрежьте изогнутый кончик проволоки и вставьте проволоку во входной канал подающего механизма (поз. 1, рис. 10) и через ролик в выходное отверстие подающего механизма примерно на 15 см.

7. Убедитесь, что канавка подающего ролика соответствует диаметру проволоки. Прижмите проволоку прижимным роликом.

**Внимание!** Подающий ролик имеет две канавки под разный диаметр проволоки. Если диаметр проволока не соответствует канавке ролика, то открутите винт фиксирующий ролик (поз. 4, рис. 5) и переверните ведущий ролик другой стороной.

8. Отрегулируйте среднее давление прижимного ролика, закручивая или откручивая ручку регулятора давления прижимного ролика.

9. Снимите с горелки сопло и контактный наконечник. Для откручивания контактного наконечника используйте ключ. Откручивается контактный наконечник против часовой стрелки (рис. 12).

10. Подключите аппарат к электросети и включите аппарат выключателем (поз. 2, рис. 2) на задней панели аппарата.

11. На цифровом дисплее выберите режим сварки MIG.

12. Нажмите кнопку горелки (рис. 13) пока из наконечника горелки не покажется проволока (рис. 13). Или воспользуйтесь кнопкой протяжки проволоки на панели управления (поз. 2, рис. 3).

13. Подберите контактный наконечник соответствующий диаметру проволоки и заверните на горелке контактный наконечник и наденьте сопло (рис. 14).



Контактный наконечник



Курок горелки



Сопло горелки

Рис. 12

Рис. 13


Рис. 14

14. Откройте газовый баллон и отрегулируйте на редукторе расход газа (примерно 8-15л/мин).

15. На панели управления установите необходимые параметры сварки MIG.

**Схема 2-х тактного и 4-х тактного режима горелки  
(относится к режимам MIG/MAG, TIG, CUT)**

**2-х тактный режим**

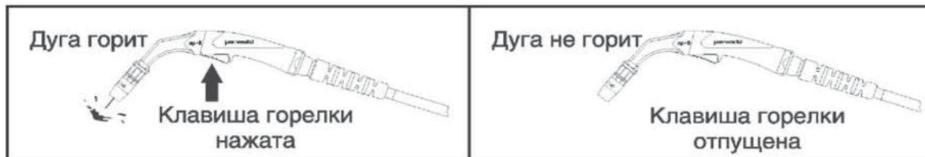

**4-х тактный режим**



Рис. 15

**Выбор подающего ролика**

Подающий ролик служит для передачи и превращения крутящего момента мотора подающего механизма в поступательное движение проволоки (рис. 16). Ролик имеет две канавки под соответствующий диаметр проволоки. Подающий ролик возможно установить в двух положениях. Размер канавки или диаметр проволоки, на которую рассчитана канавка, указан на боковой стороне ролика.



Рис. 16

## 6.2. Подготовка аппарата к сварке методом MMA

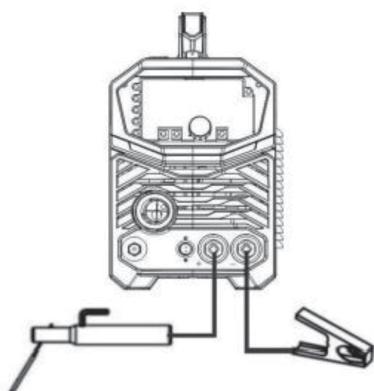


Рис. 17

Сварка MMA – ручная электродуговая сварка штучным покрытым электродом.

Сварка MMA выполняется как на прямой (зажим на массу подключается к «+» клемме), так и на обратной (зажим на массу подключается к «-» клемме) полярности в зависимости от используемого электрода.

1. Подключите сварочные кабели к разъемам аппарата (поз. 3 и 4, рис. 1).

2. Подключите аппарат к электросети и включите аппарат выключателем (поз. 2, рис. 2) на задней панели аппарата.

3. На цифровом дисплее выберите режим сварки MMA и настройте необходимые параметры сварки.

## 6.3. Подготовка аппарата к сварке методом TIG

TIG – аргоннодуговая сварка неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертного защитного газа (аргона).

Сварка TIG выполняется на прямой полярности (зажим на массу подключается к «+» клемме) (рис. 18).

В качестве инертного газа применяется аргон.

В качестве присадочного материала используется присадочные прутки. Материал прутка зависит от вида свариваемого металла (сталь, нержавеющая сталь и т.п.). Присадочный пруток подается вручную в сварочную ванну.

Для подготовки аппарата к сварке методом TIG необходимы дополнительные аксессуары (в комплектацию к аппарату не входит):

- газовый баллон с аргоном.

- редуктор на газовый баллон с манометрами.

- шланг от редуктора баллона к газовому шлангу горелки с соединительным фитингом шлангов между собой (внутренний диаметр газового шланга горелки 5мм).

1. Подключите сварочный кабель с зажимом массы к плюсовому разъему аппарата (рис. 18).

2. Подключите горелку TIG к разъемам 7 и 8 на панели управления (рис. 1).

3. Подсоедините газовый шланг к штуцеру 3 (рис. 2) на задней панели аппарата, а другой его конец к газовому баллону с аргоном через редуктор.

4. Подключите аппарат к электросети и включите аппарат выключателем (поз. 2, рис. 2) на задней панели аппарата.

5. На цифровом дисплее выберите режим сварки TIG и настройте необходимые параметры сварки.

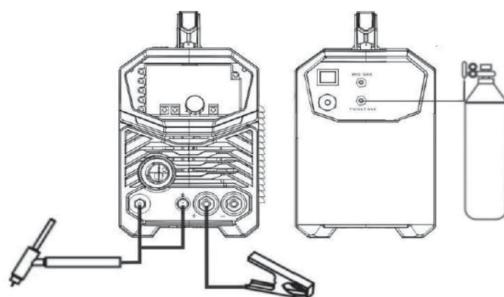


Рис. 18

#### **6.4. Подготовка аппарата к воздушно-плазменной резке CUT.**

##### **Внимание!**

Перед началом процесса воздушно-плазменной резки убедитесь в стабильности питающей сети. Напряжение в сети питания должно составлять  $230\text{V}\pm 5\%$  под нагрузкой. При нестабильном или пониженном напряжении питания производительность аппарата снижается.

##### **Внимание!**

Для работы аппарата необходим воздушный компрессор (приобретается отдельно).

Для стабильной работы аппарата с максимально заявленной производительностью производительность и давление воздушного компрессора должны быть не менее (см. таблицу 2):

Таблица.2

Производительность компрессора на входе, л/мин	Производительность компрессора на выходе, л/мин	Давление на выходе компрессора,бар
500	300	4-5

- Подключите плазмотрон к разъемам 7 и 8 на панели управления (рис. 1).
- Подключите сварочный кабель с зажимом массы к плюсовому разъему аппарата (рис. 19).
- Установите и подключите на заднюю панель аппарата редуктор с воздушным фильтром и манометром (поставляется в комплекте).
- Подключите шланг от воздушного компрессора к штуцеру редуктора.
- Коротким отрезком шланга соедините выходной штуцер редуктора со штуцером 3 (рис. 2) на задней панели аппарата.
- Подключите аппарат и воздушный компрессор к электросети и включите аппарат выключателем (поз. 2, рис. 2) на задней панели аппарата

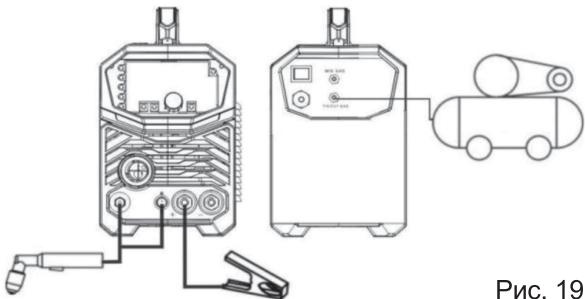


Рис. 19

## 7. РАБОТА С АППАРАТОМ

### Рабочее место:

- Сварочное оборудование должно располагаться вдали от коррозионных и горючих газов и материалов, при влажности не более 80%.
- Избегайте работы на открытом воздухе при выпадении осадков, если только зона работы не укрыта от дождя, снега и т.д. Температура окружающей среды должна быть в пределах от - 10 до + 40.
- Минимальное расстояние между сварочным аппаратом и стеной - 30см.
- Поддерживайте вентиляцию при работе в помещении.
- Не ставьте сварочный аппарат на «голую» землю при работе на улице.

**Внимание!** Излучение сварочной дуги опасно для незащищенного глаза. Перед началом процесса сварки не забудьте надеть сварочный шлем и предупредить окружающих о начале сварки. Обычно сварщик оповещает окружающих командой «Глаза», что значит нужно надеть сварочный шлем, либо отвернуться от места сварки и не смотреть на сварочную дугу.

В случае получения ожогов глаза от сварочной дуги обратитесь к врачу.

### 7.1. Рекомендуемые настройки аппарата для сварки MIG

Значения сварочного тока и напряжения непосредственно влияют на стабильность, качество и эффективность сварки. Чтобы достигнуть хорошего качества сварочного шва значения тока и напряжения должны быть оптимальными. В обычных условиях, установку параметров сварки следует производить в соответ-

ствии с диаметром проволоки, катетом шва, глубиной проплавления металла и требованиями к качеству конечного продукта. Руководствуйтесь нижеприведенными параметрами.

### Параметры для сварки встык

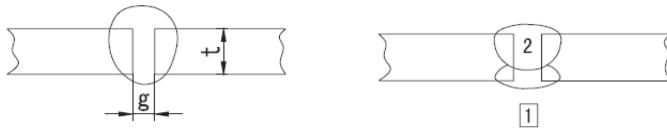


Рис. 20

Таблица.3

Толщина листа ( <i>t</i> ), мм	Зазор ( <i>g</i> ), мм	Диаметр проволоки, мм	Сварочный ток, А	Рабочее напряжение, В	Скорость сварки, см/мин	Расход газа, л/мин
0,8	0	0.8-0.9	60-70	16-16.5	50-60	10
1.0	0	0.8-0.9	75-85	17-17.5	50-60	10-15
1.2	0	1.0	70-80	17-18	45-55	10
1.6	0	1.0	80-100	18-19	45-55	10-15
2.0	0-0.5	1.0	100-110	19-20	40-55	10-15
2.3	0.5-1.0	1.0/1.2	110-130	19-20	50-55	10-15
3.2	1.0-1.2	1.0/1.2	130-150	19-21	40-50	10-15
4.5	1.2-1.5	1.2	150-170	21-23	40-50	10-15

### Параметры для сварки плоских угловых швов

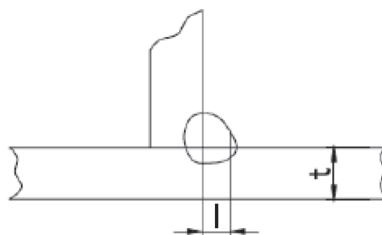


Рис. 21

Таблица.4

Толщина листа (t), мм	Катет шва (l), мм	Диаметр проволоки, мм	Сварочный ток, А	Рабочее напряжение, В	Скорость сварки, см/мин	Расход газа, л/мин
1.0	2.5-3.0	0.8-0.9	70-80	17-18	50-60	10-15
1.2	2.5-3.0	1.0	70-100	18-19	50-60	10-15
1.6	2.5-3.0	1.0/1.2	90-120	18-20	50-60	10-15
2.0	3.0-3.5	1.0/1.2	100-130	19-20	50-60	10-20
2.3	2.5-3.0	1.0/1.2	120-140	19-21	50-60	10-20
3.2	3.0-4.0	1.0/1.2	130-170	19-21	45-55	10-20
4.5	4.0-4.5	1.2	190-230	22-24	45-55	10-20

#### Параметры для сварки угловых швов в вертикальном положении

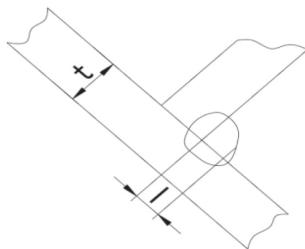


Рис. 22

Таблица.5

Толщина листа (t), мм	Катет шва (l), мм	Диаметр проволоки, мм	Сварочный ток, А	Рабочее напряжение, В	Скорость сварки, см/мин	Расход газа, л/мин
1.2	2.5-3.0	1.0	70-100	18-19	50-60	10-15
1.6	2.5-3.0	1.0/1.2	90-120	18-20	50-60	10-15
2.0	3.0-3.5	1.0/1.2	100-130	19-20	50-60	10-20
2.3	2.5-3.0	1.0/1.2	120-140	19-21	50-60	10-20
3.2	3.0-4.0	1.0/1.2	130-170	19-21	45-55	10-20
4.5	4.0-4.5	1.2	190-230	22-24	45-55	10-20

#### Параметры для сварки внахлест

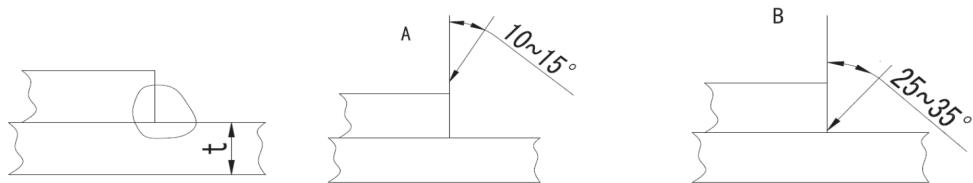


Рис. 23

Таблица.6

Толщина листа (t), мм	Позиция сварки	Диаметр проволоки, мм	Сварочный ток, А	Рабочее напряжение, В	Скорость сварки, см/мин	Расход газа, л/мин
0.8	A	0.8/0.9	60-70	16-17	40-45	10-15
1.2	A	1.0	80-100	18-19	45-55	10-15
1.6	A	1.0/1.2	100-120	18-20	45-55	10-15
2.0	A/B	1.0/1.2	100-130	18-20	45-55	15-20
2.3	B	1.0/1.2	120-140	19-21	45-50	15-20
3.2	B	1.0/1.2	130-160	19-22	45-50	15-20
4.5	B	1.2	150-200	21-24	40-45	15-20

## 7.2. Рекомендуемые настройки аппарата для сварки MMA

Таблица.7

Диаметр электрода, мм	Толщина свариваемого металла, мм	Сварочный ток, А
1,6	1-2	25-50
2	2-3	40-70
3	3-4	70-130
4	4-6	120-170
5	6-8	150-250

## 7.3. Рекомендуемые параметры настройки аппарата для сварки TIG

Таблица.8

Толщина металла, мм	Форма разделки	Кол-во слоев сварки	Диаметр вольфрам. электрода, мм	Диаметр проволоки, мм	Сварочный ток, А	Расход газа, л/мин
0,5	I	1	1,0	1,0	30-50	8-10
1,0		1	1,6	1,0-2,0	40-60	8-10
1,5		1	2,4	1,0-2,0	60-80	10-12
2,0		1	2,4-3,2	1,0-2,0	80-110	12-14
2,5		1	2,4-3,2	2,0	110-120	12-14
3,0	Y	1-2	2,4-3,2	2,0-3,0	120-140	12-14
4,0		2	2,4-3,2	2,0-3,0	130-150	14-16
5,0		2-3	3,2	3,0	130-150	14-16
6,0		2-3	4,0	3,0-4,0	140-180	14-16
7,0		2-3	4,0	3,0-4,0	140-180	14-16
8,0		3-4	4,0	3,0-4,0	140-180	14-16
10,0	W	4-6	4,0	3,0-4,0	160-200	14-16
20,0		12	4,0	4,0	200-240	12-14
22,0		12	4,0	4,0-5,0	230-250	15-18
25,0		15-16	4,0	3,0-4,0	200-220	16-18
30,0		17-18	4,0	3,0-4,0	200-220	16-18

#### 7.4. Воздушно-плазменная резка

Этот способ резки использует плазму для передачи электрической световой дуги на металлическую деталь, которая плавится из-за сильного нагревания.

Аппарат работает при подаче сжатого воздуха, который подается вместе с плазмой.

Для начала процесса плазменной резки приблизьте сопло горелки к краю обрабатываемой детали (приблизительно на 2 мм).

Нажмите кнопку горелки. Приблизительно через 1 секунду возбуждается дежурная дуга. Если расстояние правильное, дежурная дуга немедленно переносится на деталь, возбуждая режущую дугу.

Равномерно проведите горелку по поверхности детали вдоль намеченной линии. Отрегулируйте скорость резки согласно толщине и выбранной силе тока, убедившись, что дуга, выходящая из нижней поверхности детали наклонена на 5-10° относительно вертикали в направлении, противоположном направлению движения (рис. 24).

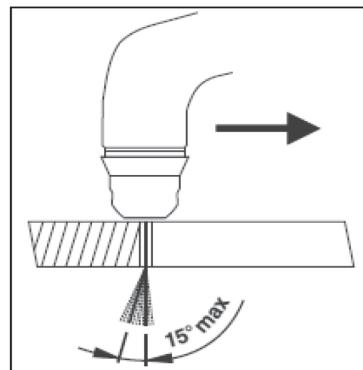


Рис. 24

## 8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**Внимание!** Не снимайте кожух аппарата, это приведет к снятию аппарата с гарантии.

1. Чистите пыль периодически сухим и чистым сжатым воздухом. Давление сжатого воздуха должно быть не более 2 атмосфер, во избежание повреждений небольших частей сварочного аппарата.

2. Избегайте попадания влаги внутрь аппарата. Если это случилось, высушите и проверьте изоляцию при помощи необходимого оборудования. Только убедившись, что аппарат находится в рабочем состоянии, начинайте работу.

3. Периодически проверяйте состояние изоляционного покрытия электрокабеля питания и сварочного кабеля . В случае обнаружения неисправностей – замените кабель.

4. Регулярно проверяйте соединение газового шланга со штуцером (при сварке методом MIG/MAG и TIG).

При утечке газа обновите соединение шланга со штуцером.

5. Если сварочный аппарат не используется длительное время – поместите аппарат в оригинальную упаковку или оградите от попадания влаги и пыли.

## 9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 9

Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Сварочный аппарат подключен к электросети, но цифровые табло не горят, нет выходного тока, и вентилятор не работает.	1. Отсутствует необходимое входное напряжение. 2. Отсутствует ток в сетевой розетке. 3. Сварочный аппарат неисправен.	1. Проверьте напряжение в сети. 2. Проверьте наличие тока в сети. 3. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
В процессе работы прекратилась сварка, на дисплее появился индикатор перегрева аппарата 11 (рис. 3), вентилятор работает.	Аппарат перегрелся и находится в состоянии защиты от перегрева.	Не выключайте аппарат. Дайте аппарату остыть 10-15 минут. Аппарат автоматически вернется в рабочее состояние.

Сварка методом MIG/MAG		
Повышенное образование брызг металла.	Высокая скорость подачи проволоки.	Уменьшите скорость подачи проволоки.
	Слишком высокое напряжение сварки	Уменьшите ток сварки.
	Выбрана неправильная полярность.	Поменяйте полярность клемм.
	Медленная скорость ведения горелки.	Увеличьте скорость ведения горелки.
	Грязный металл заготовки.	Очистите металл заготовки от грязи.
	Грязная/жирная проволока.	Используйте чистую проволоку.
	Отсутствует защитный газ в месте сварки.	Проверьте наличие газа в баллоне. Проверьте газопровод на утечки. Проверьте, правильно ли отрегулирован редуктор на баллоне. Защитите сварочную ванну от ветра.
Пористость шва, образование кратеров.	Аппарат установлен в режим FLUX сварки.	Поменяйте полярность в отсеке подачи проволоки. Выберите подачу газа CO2 или MIX.
	Неправильный состав газа	Убедитесь, что газ выбран правильно.
	Неправильно отрегулирован расход газа, слишком много газа	Проверьте, правильно ли отрегулирован редуктор на баллоне.
	Влажный металл заготовки	Просушите металл заготовки
	Грязный металл заготовки.	Очистите металл заготовки от грязи.
	Грязная/жирная проволока.	Используйте чистую проволоку.
	Засорилось сопло горелки	Прочистите или замените сопло горелки.
Затухание дуги во время сварки	Слишком большое расстояние от горелки до сварочной ванны.	Уменьшите расстояние от горелки до сварочной ванны (5-10 мм).
	Низкое сварочное напряжение.	Увеличьте ток (напряжение) сварки.
	Слишком высокая скорость подачи проволоки.	Уменьшите скорость подачи проволоки.
Недостаточный провар металла сварочной ванны.	Грязный металл заготовки.	Очистите металл заготовки от грязи.
	Недостаточно высокая температура сварочной ванны.	Увеличьте сварочный ток и отрегулируйте скорость подачи проволоки.
Прожигание металла заготовки в месте сварки.	Слишком высокая температура сварочной ванны.	Уменьшите напряжение сварки и скорость подачи проволоки.

Проволока не подается.	Неправильно заправлена проволока через механизм подачи.	Проверьте/перезаправьте проволоку.
Нестабильная/ прерывистая подача проволоки.	Неправильно установлен/выбран ролик.	Установите ролик с размером канавки, соответствующей диаметру проволоки.
	Неправильно выбрана скорость подачи проволоки.	Отрегулируйте скорость подачи проволоки.
	Слишком медленная скорость ведения горелки.	Увеличите скорость ведения горелки.
	Неправильный размер наконечника.	Установите размер наконечника, соответствующий диаметру проволоки.
	Перегнутый или поврежденный рукав горелки.	Проверьте или замените рукав горелки.
	Слишком большое давление на проволоку в механизме подачи.	Ослабьте давление на проволоку в механизме подачи.
	Запутывание проволоки на катушке.	Проверьте намотку проволоки на катушке.
	Загрязненная катушка или проволока.	Очистите или замените катушку/проводку.
Сварка методом TIG		
Образование брызг металла, некачественный шов, аппарат не варит.	1. Закончился/не поступает газ. 2. Недостаточный объем подаваемого газа. 3. На панели управления установлен режим MMA, MIG или CUT. 4. Неправильно подобран сварочный ток.	1. Замените баллон с газом, проверьте газовый шланг на наличие повреждений и перегибов. Убедитесь, что вентиль на баллоне открыт. 2. Увеличьте расход газа (см. табл. 8). 3. Переведите на дисплее выбранный режим TIG. 4. Отрегулируйте сварочный ток (см. табл. 8).
Сварка методом MMA		
В процессе сварки методом MMA образуется некачественный шов, электрод залипает	1. Электрод влажный. 2. Электрод рассчитан на определенную полярность. 3. Неправильно подобран сварочный ток.	1. Просушите электрод. 2. Поменяйте полярность. 3. Отрегулируйте сварочный ток.

Воздушно-плазменная резка CUT		
Недостаточная глубина реза или чрезмерное образование брызг металла	1. Слишком высокая скорость резки. 2. Горелка слишком сильно наклонена. 3. Слишком большая толщина материала. 4. Износ электродов и сопла горелки. 5. Недостаточная производительность воздушного компрессора.	1. Уменьшите скорость резки. 2. Соблюдайте вертикальное положение горелки к плоскости заготовки с максимальным углом отклонения 15°. 3. Не превышайте максимальную толщину реза, указанную в технических характеристиках. 4. Замените изношенные детали. 5. Используйте компрессор с большей производительностью (См. таблицу 2).
Прерывание режущей дуги	1. Слишком низкая скорость резки 2. Слишком большое расстояние между горелкой и материалом.	1. Увеличьте скорость реза 2. Уменьшите расстояние между соплом и материалом.
Криволинейный рез	1. Неправильное положение горелки. 2. Асимметричный износ отверстия сопла и/или некорректная сборка частей горелки.	1. Соблюдайте вертикальное положение горелки к плоскости заготовки с максимальным углом отклонения 15°. 2. Замените сопло, проверьте сборку горелки.
Слишком сильный износ сопла и электрода.	1. Слишком низкое давление воздуха. 2. Загрязненный воздух (влажность, содержание масел). 3. Слишком частое срабатывание пилотной дуги в воздухе.	1. Минимальное рекомендованное давление воздуха не менее 4бар. 2. Используйте редуктор с фильтром воздуха. 3. Нажимайте на кнопку горелки в непосредственной близости к заготовке
Недостаточная глубина реза или чрезмерное образование брызг металла	1. Слишком высокая скорость резки. 2. Горелка слишком сильно наклонена. 3. Слишком большая толщина материала. 4. Износ электродов и сопла горелки. 5. Недостаточная производительность воздушного компрессора.	1. Слишком высокая скорость резки. 2. Горелка слишком сильно наклонена. 3. Слишком большая толщина материала. 4. Износ электродов и сопла горелки. 5. Недостаточная производительность воздушного компрессора. 1. Уменьшите скорость резки. 2. Соблюдайте вертикальное положение горелки к плоскости заготовки с максимальным углом отклонения 15°. 3. Не превышайте максимальную толщину реза, указанную в технических характеристиках. 4. Замените изношенные детали. 5. Используйте компрессор с большей производительностью (См. таблицу 2).

## 10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

### Транспортировка

Компрессор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°C) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

### Хранение

Компрессор должен храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40°C и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°C).

## 11. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте изделие и его компоненты вместе с бытовым мусором. Утилизируйте изделие согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

## 12. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к профессиональному классу. Срок службы 10 лет.

## 13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ, СЕРТИФИКАТЕ/ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Данные о производителе, импортере, официальном представителе, информация о сертификате или декларации, а так же информация о дате производства, находится в приложении №1 к паспорту изделия.

## 14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с момента продажи Потребителю.

Срок службы изделия и комплектующих устанавливается производителем и указан в Паспорте изделия.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатное устране-

ние неисправностей, которые явились следствием производственных дефектов. Ремонт и экспертиза товара, при обнаружении недостатка, производится только в авторизованных сервисных центрах, актуальный перечень которых можно найти на сайте <https://elitech-tools.ru/sections/service>

Гарантийный ремонт производится по предъявлению документа приобретения и гарантийного талона, а при отсутствии - срок начала гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

Заменяемые по гарантии детали переходят в собственность мастерской.

**Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:**

- нарушения условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки изделия, а также при отсутствии или частичном отсутствии или повреждении маркировочного шильдика и/или серийного номера изделия;

- эксплуатации изделия с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, сильный нагрев, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари, нехарактерный выхлоп);

- механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций и т.д.);

- повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур или иных внешних факторов, при коррозии металлических частей;

- повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в изделие инородных предметов и жидкостей, материалов и веществ, засорение вентиляционных каналов (отверстий), масляных каналов, а также повреждения, наступившие вследствие перегрева, неправильного хранения, ненадлежащего ухода;

- естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей и материалов,

- вмешательства в работу или повреждения счётчика моточасов.

- перегрузки или неправильной эксплуатации. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся (но не ограничиваясь): появление цветов побежалости, одновременный выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например ротора и статора, выход из строя шестерни редуктора и якоря, первичной обмотки трансформатора, деформация или оплавление деталей, узлов изделия, или проводов электродвигателя под действием высокой температуры, а также вследствие несоответствия параметров электросети указанному в таблице нормативов для данного изделия;

- выхода из строя сменных приспособлений (звездочек, цепей, шин, форсунок, дисков, ножей кусторезов, газонокосилок и триммеров, лески и триммерных головок, защитных кожухов, аккумуляторов, свечей зажигания, топливных и воздушных фильтров, ремней, пилок, зездочек, цанг, сварочных наконечников, шлангов, пистолетов и насадок для моек высокого давления, элементов натяжения и крепления (болтов, гаек, фланцев), воздушных фильтров и т.п.), а также неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

- несоблюдения требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшему выход из строя поршневой группы (залегание поршневого кольца и/или наличие

царапин и задиров на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);

• недостаточного количества масла или не соответствием типа масла в картере у компрессоров, 4-х тактных двигателей (наличие царапин и задиров на шатуне, коленвале, даже при наличии датчика уровня масла);

• выхода из строя расходных и быстроизнашивающихся деталей, сменных приспособлений и комплектующих (стартеры, приводные шестерни, направляющие ролики, приводные ремни, колеса, резиновые амортизаторы, уплотнители, сальники, лента тормоза, защитные кожухи, поджигающие электроды, термопары, сцепления, смазка, угольные щетки, ведущие звездочки, сварочная горелка (сопла, наконечники и направляющие каналы), стволы, клапана моек высокого давления, и т. п.), а также на неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

• вмешательства с повреждением шлицев крепежных элементов, пломб, защитных стикеров и т.п.;

#### **Гарантия не распространяется:**

- На изделие, в конструкцию которого были внесены изменения и дополнения;
- На изделия бытового назначения, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных, промышленных целях (согласно назначению в руководстве по эксплуатации);
- На профилактическое и техническое обслуживание изделия (смазку, промывку, чистку, регулировку и т.д.);
- Неисправности изделия, возникшие вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригиналными;



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: \_\_\_\_\_

 
Модель: \_\_\_\_\_

Артикул модели: \_\_\_\_\_

Дата выпуска: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_



Штамп торговой организации:

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_  
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки \_\_\_\_\_

Сервисный центр \_\_\_\_\_

Номер заказ-наряда \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Подпись клиента \_\_\_\_\_

Штамп сервисного центра



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_  
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки \_\_\_\_\_

Сервисный центр \_\_\_\_\_

Номер заказ-наряда \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Подпись клиента \_\_\_\_\_

Штамп сервисного центра



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_  
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки \_\_\_\_\_

Сервисный центр \_\_\_\_\_

Номер заказ-наряда \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Подпись клиента \_\_\_\_\_

Штамп сервисного центра





## ШАНОЎНЫ ПАКУПНІК!

Дзякуем Вам за выбар прадукцыі ELITECH! Мы рэкамендуем вам уважліва азнаёміцца з дадзеным пашпартам і старанна выконваць прадпісанні па мерах бяспекі, эксплуатацыі і тэхнічнаму абслугоўванню абсталявання.

Якая змяшчаецца ў пашпарце інфармацыя заснавана на тэхнічных характеристыках, наяўных на момант выпуску пашпарта.

Сапраўдны пашпарт змяшчае інфармацыю, неабходную і дастатковую для надзейнай і бяспечнай эксплуатацыі вырабы.

У сувязі з пастаяннай працай па ўдасканаленні вырабы вытворца пакідае за сабой права на змяненне яго канструкцыі, не ўплывае на надзейнасць і бяспеку эксплуатацыі, без дадатковага паведамлення.

### ЗМЕСТ

1. Прызначэнне .....	36
2. Правілы тэхнікі бяспекі .....	36
3. Тэхнічныя характеристыкі .....	38
4. Камплектацыя .....	39
5. Уладаванне зварачнага апарату .....	39
6. Падрыхтоўка апарату да працы .....	47
7. Праца з апаратам .....	52
8. Тэхнічнае абслугоўванне .....	57
9. Магчымыя няспраўнасці і метады іх ліквідацыі .....	57
10. Транспорціроўка і захоўванне .....	60
11. Утылізацыя .....	60
12. Тэрміны эксплуатацыі .....	60
13. Дадзеныя вытворцы, імпарцёра, сертыфіката/дэкларацыі і дата выпуску .....	61
14. Гарантыйныя абавязацельствы .....	61


## 1. ПРЫЗНАЧЭННЕ

Зварачная мультысістэма (далей па тэксце – зварачны апарат) прызначаная для зваркі сталі (вугляродзістай і нержавеючай) на пастаянным току метадам паўаутаматычнай зваркі (MIG/MAG) дротам у асяроддзі ахойнага газу і дротам з пакрыццём (FLUX), метадам аргонна-дугавой зваркі (TIG ) няплаўкім вальфрамавым электродам у асяроддзі інертнага ахойнага газу (аргон), метадам электрадугавой зваркі (ММА) штучным пакрытым электродам, а таксама для паветрана-плазменнай рэзкі (CUT) сталі, алюмінія, медзі, нержавелай сталі, тытана і яго сплаваў.

## 2. ПРАВІЛЫ ТЭХNІКІ БЯСПЕКІ

Зварачныя працы могуць быць небяспечныя як для самога зваршчыка, так і для людзей, якія знаходзяцца побач у зоне зваркі, пры ўмове няправільнага выкарыстання зварачнага абсталявання. Дадзены выгляд работ павінен строга адпавядаць тэхніцы бяспекі.

Рабочы павінен быць добра знаёмы з нормамі бяспекі пры выкарыстанні зварачнага інвертара і рызыкамі, звязанымі з працэсам электрадугавой зваркі.
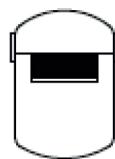
<p><b>Удар электрычнасцю можа прывесці да сур'ёзных пашкоджанняў ці нават да смяротнага зыху.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Выканайце электрычную ўстаноўку і заземленне ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам і правіламі тэхнічнай бяспекі. Пазбягаць непасрэднага контакту вільготнымі пальчаткамі ці голымі рукамі працуемых частак апарата.</li></ul>	
<p><b>Дым і газы, якія выпрацоўваюцца пры зварцы, шкодныя для здароўя.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>У працэсе зваркі ўтвараюцца газы і аэразолі, якія ўяўляюць небяспеку для здароўя. Пазбягайце ўдыхання гэтых газаў і аэразоляў.</li><li>Забяспечце дастатковую вентыляцыю працоўнага месца, або выкарыстоўрайце спецыяльнае выцяжное абсталяванне для выдалення дыму і / або газу, якія ўтварыліся ў працэсе зваркі.</li></ul>	
<p><b>Светлавое выпраменяньне пры дугавой зварцы можа пашкодзіць очы і нанесці апекі.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Карыстайцяся ахойнай маской з фільтрам падыходнай выкананаму працэсу ступені зациямнення для абароны вачэй ад пырск і выпраменяньні дугі пры выкананні ці назіранні за зварачнымі працамі.</li><li>Паклапаціцяся пра адпаведную абарону людзей, якія знаходзяцца паблізу, шляхам усталёўкі шчыльных вогнетрывальных экранаў і/ці папярэдзьце іх аб неабходнасці самастойна схавацца ад выпраменяньні.</li></ul>	

<p><b>Няправільнае выкарыстанне зварачнага інвертара можа прывесці да пажару або выбуху.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Зварачныя іскры могуць стаць прычынай пажару. Неабходна выдаліць лёгкайзгаральныя прадметы і матэрыялы ад працоўнага месца.</li> <li>• Неабходна мець у наядунасці вогнетушыцель.</li> <li>• Не выконвайце падагрэў, рэзанне або зварку цыстэрнаў, бочак ці іншых ёмістасцяў да таго часу, пакуль не зроблены кроکі, якія прадухіляюць магчымасць выкідаў узгарання таксічных газаў, якія ўзнікаюць ад рэчываў, якія знаходзяцца ўнутры ёмістасці.</li> </ul>	
<p><b>Часткі апарату, якія награваюцца, могуць стаць прычынай моцных апёкаў.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Зварка суправаджаеца інтэнсіўным вылучэннем цяпла.</li> <li>• Дакрананне да распаленых паверхняў выклікае моцны апёк. Падчас працы варта карыстацца пальчаткамі і падручнымі прыладамі.</li> <li>• Пры працяглай працы неабходна перыядычна астуджаць апарат.</li> </ul>	
<p><b>Рухаючыяся часткі зварачнага апарату могуць прывесці да пашкоджання.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Не дапускайце траплення рук у зону дзеяння вентылятара.</li> <li>• Усе ахоўныя экраны і кожухі, усталаваныя вытворцам, павінны знаходзіцца на сваіх месцах і ў належным тэхнічным стане. Пры працы з вентылятарамі і іншым падобным абсталяваннем сцеражыцесь пашкоджанням рук і траплення ў зону працы гэтых прылад валасоў, адзежы, інструмента і т.п.</li> </ul>	
<p><b>Пры ўзнікненні сур'ёзных непаладак.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Зварніцеся да адпаведнага раздзела дадзенага кіраўніцтва</li> <li>• Зварніцеся ў рэгіянальны аддзел, сэрвіс за прафесійной кансультацыяй.</li> </ul>	

## Крытэрыі гранічнага стану

**Увага!** Пры ўзнікненні старонніх шумоў пры працы выраба, пашкоджанню ізаляцыі электракабеля, механічных пашкоджанняў корпуса неабходна неадкладна выключыць выраб і зварнуцца ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр для ўхілення няспраўнасцяў.

### 3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

Табліца 1

ПАРАМЕТРЫ / МАДЭЛІ	WM 200 MULTI
Напружанне сеткі, В	230 ±15%
Спажываная магутнасць (макс.), кВт	6,2 (MIG) 4,6 (TIG) 7,3 (MMA) 6,4 (CUT)
Дыяпазон зварачнага току, А	50-200 (MIG) 10-200 (TIG) 10-200 (MMA) 20-50 (CUT)
Цыкл працы, А / %	200/60 (MIG) 200/60 (TIG) 200/60 (MMA) 50/60 (CUT)
Напружанне халастога ходу, В	64/310 (CUT)
Дыяметр зварачнага дроту, мм	0,6/0,8/1,0
Дыяметр электродаў (MMA), мм	1,6-5
Дыяметр электродаў (TIG), мм	1,0 - 4
Максімальная таўшчыня рэзу (CUT), мм	18
Наміナルны ціск паветра, бар	4-5
Наміナルны расход паветра апарата, л / мін	250
Рэкамендуемая прадукцыйнасць кампрэсара на ўваходзе, л / мін	500
Рэкамендуемая прадукцыйнасць кампрэсара на выхадзе, л / мін	300
Каэфіцыент магутнасці	0,73
ККД, %	77
Клас абароны	IP21S
Клас ізалацый	H
Кабельны раздым	Dx50
Габарытныя памеры, мм	543X225X340
Маса, кг	19

## 4. КАМПЛЕКТАЦЫЯ

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Зварачны апарат                             | - 1шт. |
| 2. Зварачная гарэлкі MIG / MAG                 | - 1шт. |
| 3. Зварачная гарэлка TIG                       | - 1шт. |
| 4. Плазмотрон CUT                              | - 1шт. |
| 5. Зварачны кабель з электродатрымацелем       | - 1шт. |
| 6. Зварачны кабель з заціскам на масу          | - 1шт. |
| 7. Редуктар з паветраным фільтрам і манометрам | - 1шт. |
| 8. Парапт выраба                               | - 1шт. |

## 5. УЛАДКАВАННЕ ЗВАРАЧНАГА АПАРАТА




Рыс. 1

- 1 – панель кіравання  
2 – раздым гарэлкі MIG/MAG  
3 – раздым зварачнага кабеля «+»  
4 – раздым зварачнага кабеля «-»  
5 – вентыляцыйны адтуліны

- 6 – ручка для транспарціроўкі  
7 – раздым газавы/паветраны для падлучэння гарэлак TIG і CUT  
8 – раздым кіравання для падлучэння гарэлак TIG і CUT


### Задняя панель

- 1 – штуцэр для падлучэння газавага шланга ад балона для зваркі MIG/MAG  
2 – выключальник харчавання  
3 – штуцэр для падлучэння газавага/паветранага шланга ад балона/кампресара для зваркі TIG /плазменнага рэзання CUT.  
4 – дзяржальня для транспарціроўкі  
5 – редуктар з паветраным фільтрам і манометрам (для плазменнага рэзання CUT)  
6 – электракабель харчавання

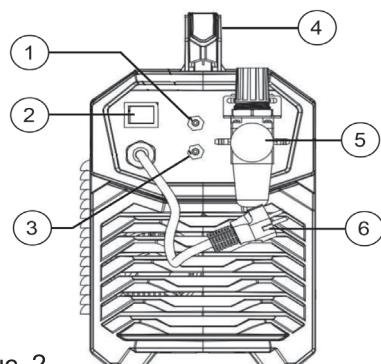

Рыс. 2


## Панэль кіравання агульная

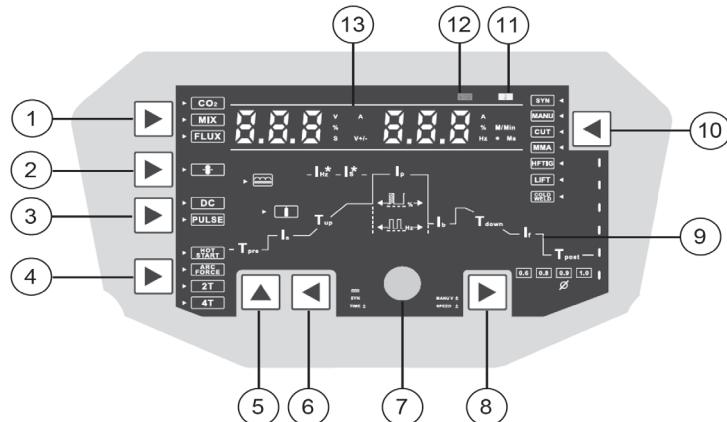

Рыс. 3

1. Кнопка выбару складу зварачнага газу пры зварцы метадам MIG/MAG (CO<sub>2</sub>, MIX, FLUX).
2. Кнопка працяжкі дроту ў рэжыме MIG/MAG.
3. Кнопка выбару параметраў зваркі TIG.
4. Кнопка выбару наладжвальнага параметру гарачы старт (HOT START)/фар-саж дугі (ARC FORCE) у рэжыме MMA. Кнопка выбару рэжыму гарэлкі (2T/4T) у рэжыме MIG/MAG, TIG, CUT.
5. Кнопка газ-кантроль актыўная толькі ў рэжыме MIG/MAG, TIG, CUT.
6. Кнопка выбару рэгулюванага параметра на дыяграмме (перамяшчэнне налева).
7. Ручка рэгулювання параметраў.
8. Кнопка выбару рэгулюванага параметра на дыяграмме (перамяшчэнне направа).
9. Дыяграма рэгулюваных параметраў.
10. Кнопка выбару рэжыму зваркі.
11. Індыкатар перагрэву апарата.
12. Індыкатар уключэння рэжыму VRD.
13. Лічбавы дысплей.

## Панэль кіравання ў рэжыме зваркі MIG/MAG

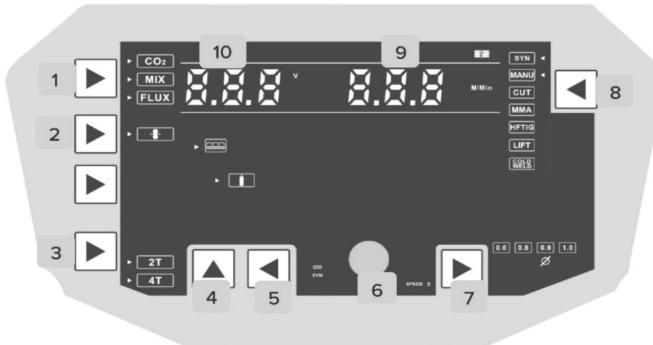

Рыс. 4

1. Кнопка выбару складу зварачнага газу (CO<sub>2</sub>, MIX, FLUX).

Для пераключэння складу газу ў рэжыме зваркі MIG/MAG націсніце на кнопкы выбару. Кожны націск на кнопкы перамыкае на наступны рэжым. Наадварот абразага рэжыму гарыцы святлодыёдны індыкатар.

CO<sub>2</sub> - вуглякісты газ

MIX - сумесь аргону і вуглякілага газу 80% Ar + 20% CO<sub>2</sub>

FLUX - паўаутаматычна зварка парашковым дротам без газу.

2. Кнопка працяжкі дроту ў рэжыме.

Кнопка працяжкі дрота актыўная толькі ў рэжыме зваркі MIG / MAG. Дадзеная кнопкы прызначаная для хуткай працяжкі дроту ў канал гарэлкі. Для пачатку працяжкі націсніце і адпусціце кнопкы працяжкі. Для прыпынку працяжкі паўторна націсніце на кнопкы працяжкі.

3. Кнопка выбару рэжыму гарэлкі (2T/4T)

Націсніце на кнопкы выбару. Кожны націск на кнопкы перамыкае на наступны рэжым.

4. Кнопка газ-кантроль.

Дадзеная кнопкы прызначаная для праверкі падачы газу перад зваркай.

5. Кнопка выбару рэгулюванага параметра «Індуктыўнасць».

Рэгулюеца ручкай 6 у дыяпазоне ад -10 да +10.

Для рэгулювання параметра выкарыстоўвайце ручку 6.

6. Ручка рэгулювання параметраў (напружання, хуткасць падачы, індуктыўнасць). Для рэгулювання параметра выкарыстоўвайце ручку 6.

7. Кнопка выбару дыяметра дроту.

8. Кнопка выбару рэжыму сінэргетычнага контролю (SYN) або ручнога рэжыму налады параметраў (MANU)

У рэжыме сінэргетычнага контролю хуткасць падачы дроту падбіраецца аўтаматычна пад абранае напружанне зваркі.

У ручным рэжыме налада напругі і хуткасць працяжкі дрота вырабляецца ўручную.

9. Лічбавы дысплей. Адлюстроўвае хуткасць падачы дроту.

10. Лічбавы дысплей. Адлюстроўвае напружанне зваркі.

## Панэль кіравання ў рэжыме паветрана-плазменнага рэзання CUT



Рыс. 5

### 1. Кнопка выбару рэжыму гарэлкі (2Т/4Т)

Націніце на кнопкі выбару. Кожны націск на кнопкі перамыкае на наступны рэжым.

### 2. Кнопка газ-кантроль

Дадзеная кнопкі прызначана для праверкі падачы газу перад пачаткам плазменнага рэзання.

### 3 і 5. Кнопкі выбару наладжвальнаага параметра дыяграмы.

T<sub>pre</sub> - час папярэдній прадзьмуху паветрам. Дыяпазон рэгулявання 0-5 сек.

T<sub>post</sub> - час прадзьмуху паветрам пасля зваркі. Дыяпазон рэгулявання 1-10 сек.

I<sub>p</sub> - ток асноўны. Дыяпазон рэгулявання 20-50А.

Для рэгулявання параметраў выкарыстоўвайце ручку 4.


### 4. Ручка рэгулявання параметраў (ток, час прадзьмуху)

### 6. Кнопка выбару рэжыму паветрана-плазменнай рэзкі CUT.

### 7. Лічбавы дысплей. Адлюстроўвае ток.

### 8. Лічбавы дысплей. Адлюстроўвае час прадзьмуху паветрам.

## Панэль кіравання ў рэжыме зваркі MMA

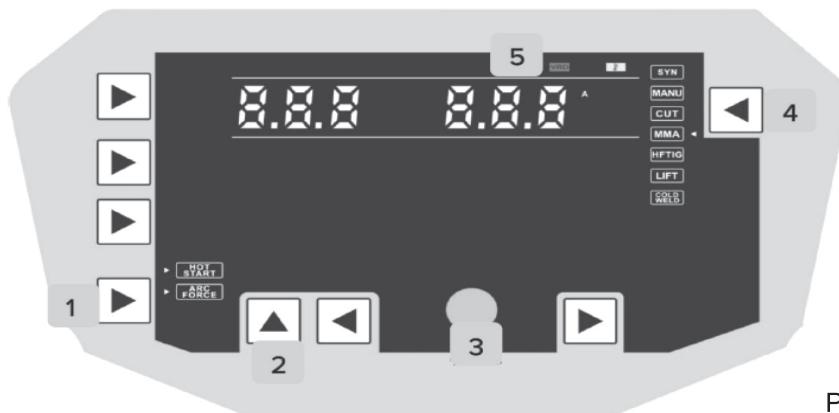

Рыс. 6

1. Кнопка выбару наладжвальнага параметру гарачы старт (HOT START) і фарсаж дугі (ARC FORCE).

У рэжыме зваркі MMA націсніце на кнопкі для выбару рэгуляванага параметра гарачы старт (HOT START) або фарсаж дугі (ARC FORCE). Дыяпазон рэгулявання ад 0 да 10%. Кожны націск на кнопкі перамыкае на наступны параметр. Для рэгулявання параметра выкарыстоўвайце ручку 3.

2. Кнопка ўключэння/выключэнні функцыі VRD. Індыкацыя ўключанай функцыі VRD адлюстроўваецца піктограмай у верхнім правым вугле дысплея (паз. 12, рыс.

3). Пры ўключэнні функцыі VRD напруга халастога ходу зменшыцца да бяспечнага ўзроўня, пры гэтым працэс запальвання дугі ўскладніцца.

3. Ручка рэгулявання параметраў (ток зваркі, фарсаж дугі, гарачы старт).

4. Кнопка выбару рэжыму зваркі MMA.

5. Лічбавы дысплей. Адлюстроўвае ток зваркі, значэнне гарачага старту і фарсажу дугі.

## Панэль кіравання ў рэжыме зваркі TIG LIFT

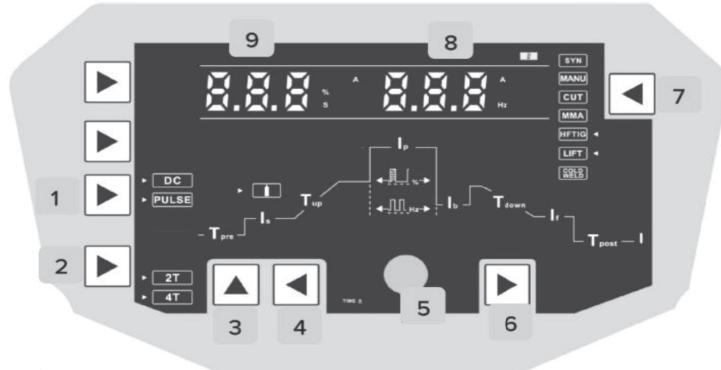


Рис. 7

1. Кнопка выбару параметраў зваркі.

DC зварка на пастаянным току.

PULSE імпульсны рэжым зваркі.

2. Кнопка выбару рэжыму гарэлкі (2T/4T)

Націсніце на кнопкі выбару. Кожны націск на кнопкі перамыкае на наступны рэжым.

3. Кнопка газ-кантроль

Кнопка газ-кантроль.

Дадзеная кнопкa прызначаная для праверкі падачы газу перад зваркай.

4 і 6. Кнопкі выбару наладжвальнаага параметра дыяграмы.

T<sub>pre</sub> - час папярэдняй прадзымуху паветрам. Дыяпазон рэгулявання 0-5 сек.

I<sub>s</sub> - пачатковы ток (у рэжыме 4T). Дыяпазон рэгулявання 10-200A.

T<sub>up</sub> - час узрастання зварачнага току. Дыяпазон рэгулявання 0-5 сек.

I<sub>p</sub> - ток зваркі (асноўны). Дыяпазон рэгулявання 10-200A.

I<sub>b</sub> - базавы ток. Дыяпазон рэгулявання 10-200A.

**Заўвага!** Толькі ў рэжыме імпульснай зваркі.

Сважлівасць імпульсу. Дыяпазон рэгулявання 10-100%.

**Заўвага!** Толькі ў рэжыме імпульснай зваркі.

Частата імпульсу. Дыяпазон рэгулявання 0,5-200Гц.

T<sub>down</sub> - час спаду зварачнага току. Дыяпазон рэгулявання 0-5 сек.

I<sub>f</sub> - ток заваркі кратэра. Дыяпазон рэгулявання 10-200A.

T<sub>post</sub> - час прадзымуху паветрам пасля зваркі. Дыяпазон рэгулявання 1-10 сек.

Для рэгулявання параметраў выкарыстоўвайце ручку 5.

5. Ручка рэгулявання параметраў дыяграмм.

7. Кнопка выбару спосабу ўзрушанасці дугі.

HF TIG - высокочашчынны падпал.

LIFT - контактны падпал.

8. Лічбавы дысплей. Адлюстроўвае частату імпульсу, асноўны ток.

9. Лічбавы дысплей. Адлюстроўвае час, працэнты, ток.

## Панэль кіравання ў рэжыме халоднай зваркі

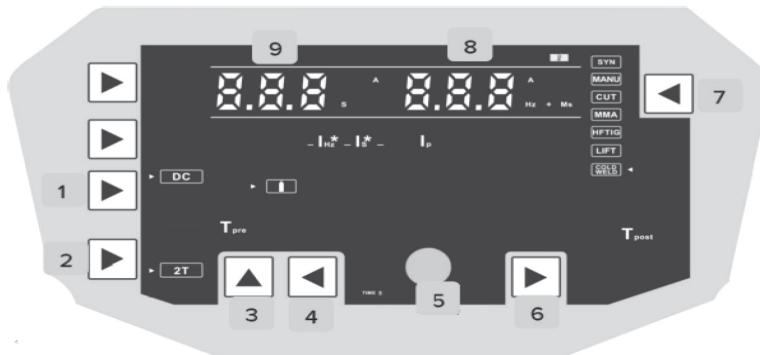


Рис. 8

1. Кнопка выбару параметра DC з імпульсам у рэжыме Халодная зварка.
2. Кнопка выбару рэжыму працы гарэлкі 2t.
3. Кнопка газ-кантроль.

Дадзеная кнопкa прызначаная для праверкі падачы газу перад зваркай.

- 4 i 6. Кнопкі выбару наладжвальнага параметра дыяграмы.

Tpre - час папярэдняй прадзымуху паветрам. Дыяпазон рэгулявання 0-1 сек.  
Tpost - час прадзымуху паветрам пасля зваркі. Дыяпазон рэгулявання 1-10 сек.

I<sub>p</sub> - ток зваркі (асноўны). Дыяпазон рэгулявання 10-200A.

IHz - частата імпульсу 0-10Гц.

I<sub>s</sub> - час зваркі. Дыяпазон рэгулявання 1-200 мсек.

5. Ручка рэгулявання параметраў дыяграмы.

7. Кнопка выбару рэжыму COLD WELD.

8. Лічбавы дысплей. Адлюстроўвае ток, час зваркі, частату.

9. Лічбавы дысплей. Адлюстроўвае час прадзымуху газам.

## Адсек механизму падачы дроту


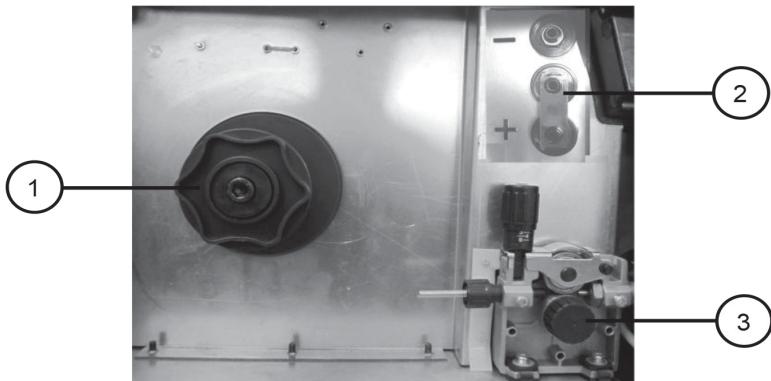


Рис. 9

- 1 - адаптар катушкі з дротам
- 2 - клемы для змены палярнасці
- 3 - механизм працяжкі дроту

## Механізм падачы дроту

Рэгулятар ціску прыціскнога роліка - з дапамогай яго рэгулююць ціск прыціскнога роліка на вядучы ролік, па якім праходзіць дрот. Калі ціск будзе недастатковым, то дрот будзе праслізваць. Занадта вялікі ціск прыціскнога роліка можа дэфармаваць дрот. У абодвух выпадках парушынца неабходная хуткасць падачы дроту, што прывядзе да дэстабілізацыі працэсу зваркі.

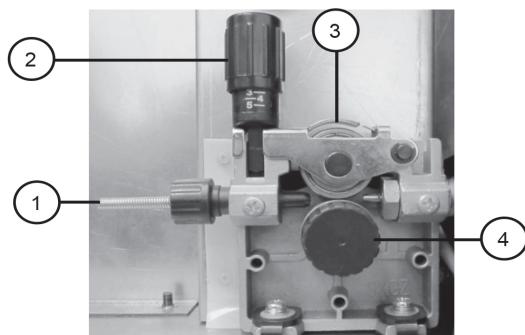

- 1 – канал для дроту
- 2 – рэгулятар ціску прыціскнога роліка
- 3 – прыціскны ролік
- 4 – ролік які падае

Рыс. 10

**Заўвага!** На рысунку 10 паказаны асноўныя дэталі механизма падачы дроту. Знешні выгляд, колькасць ролікаў і канструкцыя механизму падачы дроту ў Вашым апараце можа адрознівацца.

## 6. ПАДРЫХТОЎКА АПАРАТУ ДА ПРАЦЫ

### 6.1. Падрыхтоўка апарату да працы метадам MIG/MAG

Зварка MIG/MAG - дугавая зварка які плавіцца металічным электродам (дротам) суцэльнага перасеку.

Ужываецца для зваркі розных выглядаў металаў, розных таўшчынъ. Ідэальна падыходзіць для зваркі тонкалістовога металу. Адметнай асаблівасцю гэтага віду зваркі з'яўляецца высокая хуткасць працэсу зваркі.


#### Змена палірнасці

**Клеммы для змены палірнасці (пераключэнні рэжымаў «MIG/MAG з газам/ FLUX без газу»)** - выкарыстоўваюцца для змены рэжыму працы апарату: «зварка з газам» або «зварка без газу».

На заводзе клеммы ўстаноўлены для працы апарату з газам стандартным дротам (перамычка ўстаноўлена на плюсовую клемму). Кабель з заціскам масы падключаетца да мінусовай клеммы на панэлі апарату (рыс. 11а).


Для працы без газу з ужываннем парашковай (FLUX) дроту неабходна памянняць рэжым працы апарату на «зварка без газу». Для гэтага неабходна перамычку перакінуць на мінусавую клемму. Кабель з заціскам масы падлучаецца да плюсовай клеммы на панэлі апарату (рыс. 11б)

З газам

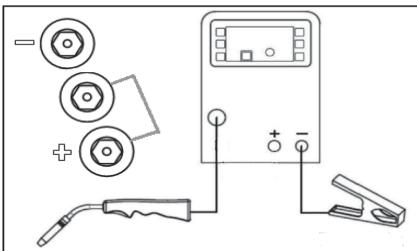

Рыс. 11а

Без газу (FLUX)

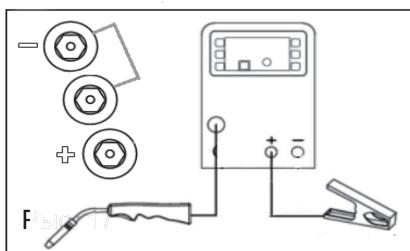

Рыс. 11б

1. Устаўце раз'ём гарэлкі ў раздым (паз. 2, рис. 1) на панэлі зварачнага апарату і зафіксуйце яго.

2. Падлучыце кабель з заціскам масы да мінусовага раз'ёма апарату (паз. 4, рис. 1) і зафіксуйце заціск масы да загатоўкі.

**Увага!** Пры выкарыстанні парашковага дроту метадам зваркі FLUX кабель з заціскам масы падключаетца да плюсовага раздыму апарату (паз. 3, рис. 1), а ў адсеку падачы дроту змяняеца палірнасць (рыс. 11б).

3. Падлучыце газавы шланг да штуцэра (паз. 1, рис. 2) на задній панэлі апарату, а другі яго канец да газавага балона праз рэдуктар.

4. Адкрыйце адсек механізма падачы дроту. Ад круціце пластмасавую гайку-фіксатар на адаптары катушцы і ўсталюеце катушку з дротам на адаптар ка-

тушцы (паз.1, рис. 9). Зафіксуйце катушку на адаптары гайкай.

5. Разблакуйце прыціскны ролік (ролікі) механізму падачы дроту, пацягнуўшы на сябе рэгулятар ціску (паз. 2, рис. 10). Падніміце кулісу з прыціскным ролікам (паз. 3, рис. 10) у верхняе становішча.

6. Адрэжце выгнуты кончык дроту і ўстаўце дрот ва ўваходны канал падаючага механізма (паз. 1, рис. 10) і праз ролік у выхадную адтуліну падаючага механізма прыкладна на 15 см.

7. Пераканайцесь, што канайка падаючага роліка адпавядае дыяметру дроту. Прыцісніце дрот прыціскным ролікам.

**Увага!** Ролік які падае мае дзве канайкі пад розны дыяметр дроту. Калі дыяметр дроту не адпавядае канайцы роліка, то адкруціце вінт які фіксуе ролік (паз. 4, рис. 5) і перавярніце вядучы ролік іншым бокам.

8. Адрэгуюйце сярэдні ціск прыціскнога роліка, закручваючы або адкручваючы ручку рэгулятара ціску прыціскнога роліка.

9. Зніміце з гарэлкі сопла і контактны наканечнік. Для адкручвання контактнага наканечніка выкарыстоўвайце ключ. Адкручваецца контактны наканечнік супраць гадзіннікавай стрэлкі (рис. 12).


10. Падлучыце апарат да электрасеткі і ўключыце апарат выключальнікам (паз. 2, рис. 2) на задній панэлі апарата.

11. На лічбавым дысплеі абярыце рэжым зваркі MIG.

12. Націсніце кнопкі гарэлкі (рис. 13) пакуль з наканечніка гарэлкі не падасца дрот (рис. 13).

Або скарыстайцесь кнопкай працяжкі дрота на панэлі кіравання (паз. 2, рис. 3).

13. Падбярыце контактны наканечнік адпаведны дыяметру дроту і загарніце на гарэлцы контактны наканечнік і надзеньце сопла (рис. 14).

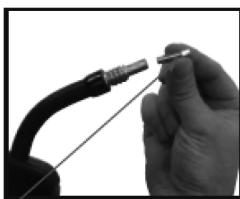

Контактны наканечнік  
Рыс. 12



Курок гарэлкі  
Рыс. 13




Сопло гарэлкі  
Рыс. 14

14. Адкрыйтэ газавы балон і адрэгуюйце на рэдуктары выдатак газу (прывкладна 8-15л/мін).

15. На панэлі кіравання ўсталюеце неабходныя параметры зваркі MIG.

**Схема 2-х тактнага і 4-х тактнага рэжыму гарэлкі  
(ставіцца да рэжымаў MIG/MAG, TIG, CUT)**

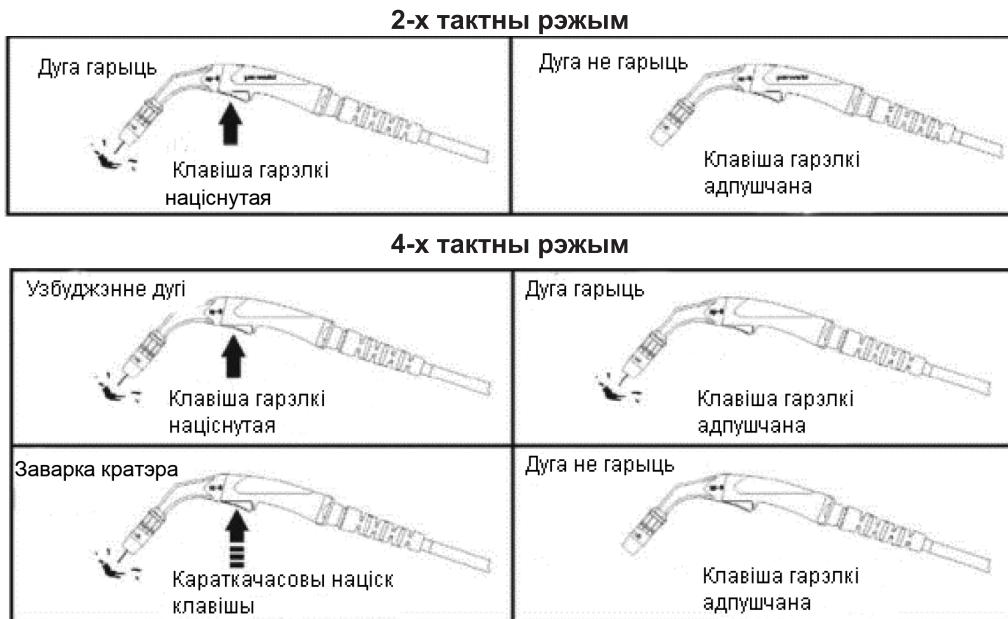

Рыс. 15

**Выбар роліка які падае**

Ролік які падае служыць для перадачы і ператварэнні крутоўнага моманту матора механізму які падае ў паступальны рух дрота (рыс. 16). Ролік мае дзве канайкі пад адпавяджаючы дыяметр дроту. Ролік які падае магчыма ўсталяваць у двух палажэннях. Памер канайкі або дыяметр дроту, на якую разлічана канайка, паказаны на баку роліка.



Рыс. 16

## 6.2. Падрыхтоўка апарату да зваркі метадам MMA


Зварка MMA - ручная электродуговая зварка штучным покрытым электродом.

Зварка MMA выполняется как на прямой (зажим на массу подключаемца да «+» клеммы), так і на зворотной (рис. 17) (зажим на массу подключаемца да «-» клеммы) полярності ў залежнасці ад выкарыстоўванага электрода.

1. Падлучыце зварачныя кабелі да раздымоў апарату (паз. 3 і 4, рис. 1).

2. Падлучыце апарат да электросеткі і ўключыце апарат выключальнікам (паз. 2, рис. 2) на задній панэлі апарату.

3. На лічбавым дысплеі абярыце рэжым зваркі MMA і наладьце неабходныя параметры зваркі.

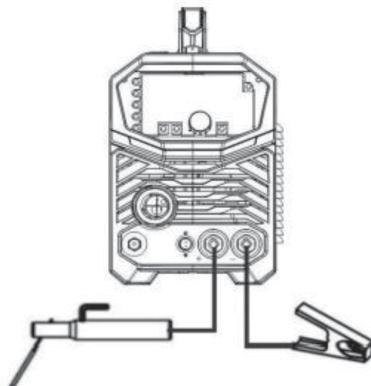

Рыс. 17

## 6.3. Падрыхтоўка апарату да зваркі метадам TIG

TIG - аргонна-дуговая зварка ня-плаўкім вальфрамавым электродам у асяроддзі інертнага ахойнага газу (аргону).

Зварка TIG выполняется на прямой полярности (зажим на массу подключаемца да «+» клеммы) (рис. 18).

У якасці інертнага ахойнага газу прымяняецца аргон.

У якасці прысадачнага матэрыялу выкарыстоўваецца прысадачны пруткі. Матэрыял прутка залежыць ад выгляду зварванага металу (сталь, нержавеющая сталь і т.п.). Присадачны пруток падаецца ўручную ў зварочную ванну.

Для падрыхтоўкі апарату да зваркі метадам TIG неабходны дадатковыя аксесуары (у камплектацыю да апарату не ўваходзіць):

- зварачны гарэлка для зваркі TIG з ручным кіраваннем падачы газу. Газавы шланг ад балона падключаемца напрамую да гарэлкі TIG.


- газавы балон з аргонам.

- рэдуктар на газавы балон з манометрамі.

- шланг ад рэдуктара балона да газавага шлангу гарэлкі з злучальным фітингам шлангаў мяжу сабой (унутраны дыяметр газавага шланга гарэлкі 5мм).

1. Падлучыце зварачны кабель з заціскам масы да плюсавага раздыму апарату (рис. 18).

2. Падлучыце гарэлку TIG да раздымоў 7 і 8 на панэлі кіравання (рис. 1).

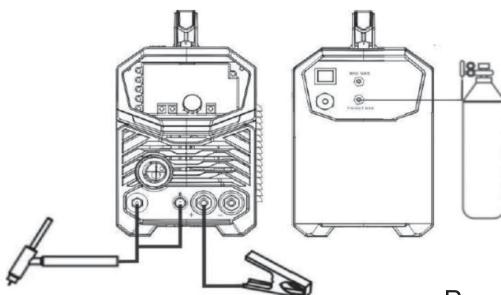

Рыс. 18

3. Падлучыце газавы шланг да штуцера 3 (рыс. 2) на задний панэлі апарату, а іншы яго канец да газавага балона з аргонам праз рэдуктар.

4. Падлучыце апарат да электрасеткі і ўключыце апарат выключальнікам (паз. 2, рыс. 2) на задний панэлі апарату.

5. На лічбавым дысплеі абярыце рэжым зваркі TIG і наладьце неабходныя параметры зваркі.

#### 6.4. Падрыхтоўка апарату да паветрана-плазменнага рэзання CUT.


##### Увага!

Перад пачаткам працэсу паветрана-плазменнага рэзання пераканаецся ў стабільнасці сілкавальнай сеткі. Напружанне ў сетцы харчавання павінна складаць  $230 \pm 5\%$  пад нагрузкай. Пры нестабільнай ці паніжанай напрузе сілкавання прадукцыйнасць апарату змяншаецца.

##### Увага!

Для працы апарату неабходны паветраны кампрэсар (набываеца асона).

Для стабільнай працы апарату з максімальна заяўленай прадукцыйнасцю прадукцыйнасць і ціск паветранага кампрэсара павінны быць не менш (гл. табліцу 2):

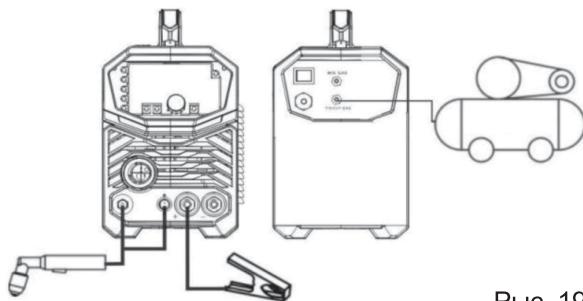

Рыс. 19

Табліца 2

Прадукцыйнасць кампрэсара на ўваходзе, л/мін	Прадукцыйнасць кампрэсара на выхадзе, л/мін	Ціск на выхадзе кампрэсара, бар
500	300	4-5

1. Падлучыце плазматрон да раздышаў 7 і 8 на панэлі кіравання (рыс. 1).

2. Падлучыце зварачны кабель з заціскам масы да плюсавага раздыша апарату (рыс. 19).

3. Усталюйце і падключыце на заднюю панэль апарату рэдуктар з паветраным фільтрам і манометрам (пастаўляеца ў камплекце).

4. Падлучыце шланг ад паветранага кампрэсара да штуцера рэдуктара.

5. Кароткім адрэзкам шланга злучыце выхадны штуцер рэдуктара са штуцерам 3 (рыс. 2) на задний панэлі апарату.

6. Падлучыце апарат і паветраны кампрэсар да электрасеткі і ўключыце апарат выключальнікам (паз. 2, рыс. 2) на задний панэлі апарату.

## 7. ПРАЦА З АПАРАТАМ

### Працоўнае месца:

1. Зварачнае абсталяванне павінна размяшчацца ўдалечыні ад каразійных і гаручых газаў і матэрыялаў, пры вільготнасці не больш за 80%.
2. Пазбягайце працы на адкрытым паветры пры выпадзенні ападкаў, калі толькі зона працы не накрытая ад дажджу, снегу і г.д. Тэмпература навакольнага асяроддзя павінна быць у межах ад - 10 да +40.
3. Мінімальная адлегласць паміж зварачным апаратам і сцяной - 30 см.
4. Падтрымлівайце вентыляцыю падчас працы ў памяшканні.
5. Не стаўце зварачны апарат на «голую» зямлю пры працы на вуліцы.

**Увага!** Выпраменяньванне зварачнай дугі небяспечна для неабароненага вока.


Перад пачаткам працэсу зваркі не забудзьцеся надзець зварачны шлем і папрэдзіць навакольных аб пачатку зваркі. Звычайна зваршчык апавяшчае навакольных камандай “вочы”, што значыць трэба надзець зварачны шлем, альбо адварнуцца ад месца зваркі і не глядзець на зварачную дугу.

У выпадку атрымання апёкаў вока ад зварачнай дугі зварніцесь да лекара.

### 7.1. Рэкамендуемыя наладкі апарату для зваркі MIG

Значэнні зварачнага току і напругі непасрэдна ўплываюць на стабільнасць, якасць і эфектыўнасць зваркі. Каб дасягнуць добрай якасці зварачнага шва значэння току і напругі павінны быць аптымальнымі. У звычайных умовах, усталёўку параметраў зваркі варта вырабляць у адпаведнасці з дыяметрам дрота, катэтам шва, глыбінёй праплаўлення металу і патрабаваннямі да якасці канчатковага прадукта. Кіруйцесь ніжэйпрыведзенымі параметрамі.

### Параметры для зваркі ўстык

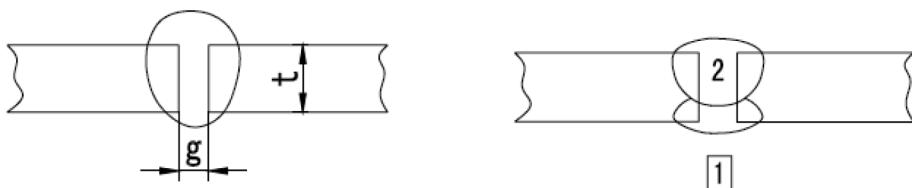


Рыс. 20

Табліца 3

Таўшчыня ліста (t), мм	Зазор (g), мм	Дыяметр дроту, мм	Зварачны ток, А	Працоўнае напружанне, В	Хуткасць зваркі, см/мін	Расход газу, л, мін
0,8	0	0.8-0.9	60-70	16-16.5	50-60	10
1.0	0	0.8-0.9	75-85	17-17.5	50-60	10-15
1.2	0	1.0	70-80	17-18	45-55	10
1.6	0	1.0	80-100	18-19	45-55	10-15
2.0	0-0.5	1.0	100-110	19-20	40-55	10-15
2.3	0.5-1.0	1.0/1.2	110-130	19-20	50-55	10-15
3.2	1.0-1.2	1.0/1.2	130-150	19-21	40-50	10-15
4.5	1.2-1.5	1.2	150-170	21-23	40-50	10-15

**Параметры для зваркі плоскіх вуглавых швоў**

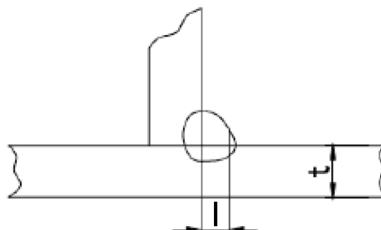

Рыс. 21

Табліца 4

Таўшчыня ліста (t), мм	Катэт шва (l), мм	Дыяметр дроту, мм	Зварачны ток, А	Працоўнае напружанне, В	Хуткасць зваркі, см/мін	Расход газу, л, мін
1.0	2.5-3.0	0.8-0.9	70-80	17-18	50-60	10-15
1.2	2.5-3.0	1.0	70-100	18-19	50-60	10-15
1.6	2.5-3.0	1.0/1.2	90-120	18-20	50-60	10-15
2.0	3.0-3.5	1.0/1.2	100-130	19-20	50-60	10-20
2.3	2.5-3.0	1.0/1.2	120-140	19-21	50-60	10-20
3.2	3.0-4.0	1.0/1.2	130-170	19-21	45-55	10-20
4.5	4.0-4.5	1.2	190-230	22-24	45-55	10-20

## Параметры для зваркі вугловых швоў у вертыкальным становішчы

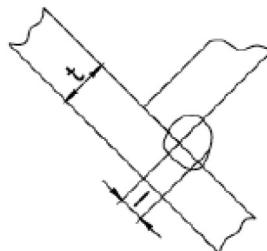


Рис. 22

Табліца 5

Таўшчыня ліста ( $t$ ), мм	Катэт шва ( $l$ ), мм	Дыяметр дроту, мм	Зварачны ток, А	Працоўнае напружанне, В	Хуткасць зваркі, см/мін	Расход газу, л./мін
1.2	2.5-3.0	1.0	70-100	18-19	50-60	10-15
1.6	2.5-3.0	1.0/1.2	90-120	18-20	50-60	10-15
2.0	3.0-3.5	1.0/1.2	100-130	19-20	50-60	10-20
2.3	2.5-3.0	1.0/1.2	120-140	19-21	50-60	10-20
3.2	3.0-4.0	1.0/1.2	130-170	19-21	45-55	10-20
4.5	4.0-4.5	1.2	190-230	22-24	45-55	10-20

## Параметры для зваркі ўнахлёст

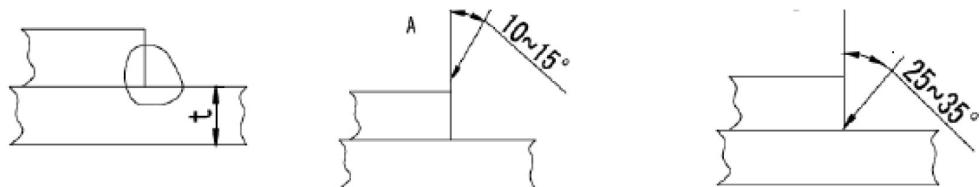


Рис. 23

Табліца 6

Таўшчыня ліста (t), мм	Пазіцыя зваркі	Дыяметр дроту, мм	Зварачны ток, А	Працоўнае напружанне, В	Хуткасць зваркі, см/мін	Расход газу, л/мін
0.8	A	0.8/0.9	60-70	16-17	40-45	10-15
1.2	A	1.0	80-100	18-19	45-55	10-15
1.6	A	1.0/1.2	100-120	18-20	45-55	10-15
2.0	A/B	1.0/1.2	100-130	18-20	45-55	15-20
2.3	B	1.0/1.2	120-140	19-21	45-50	15-20
3.2	B	1.0/1.2	130-160	19-22	45-50	15-20
4.5	B	1.2	150-200	21-24	40-45	15-20

## 7.2. Рэкамендуемыя наладкі апарату для зваркі ММА

Табліца 7

Дыяметр электрода, мм	Таўшчыня металу, які зварваецца, мм	Зварачны ток, А
1,6	1-2	25-50
2	2-3	40-70
3	3-4	70-130
4	4-6	120-170
5	6-8	150-250

### 7.3. Рэкамендуемыя параметры наладкі апарату для зваркі TIG

Табліца 8

Таўшчыня металу, мм	Форма раздзелкі	Коль-ць пластоў зваркі	Дыяметр вальфрам. электрода, мм	Дыяметр дроту, мм	Зварачны ток, А	Расход газу, л/мін
0,5	I	1	1,0	1,0	30-50	8-10
1,0		1	1,6	1,0-2,0	40-60	8-10
1,5		1	2,4	1,0-2,0	60-80	10-12
2,0		1	2,4-3,2	1,0-2,0	80-110	12-14
2,5		1	2,4-3,2	2,0	110-120	12-14
3,0	Y	1-2	2,4-3,2	2,0-3,0	120-140	12-14
4,0		2	2,4-3,2	2,0-3,0	130-150	14-16
5,0		2-3	3,2	3,0	130-150	14-16
6,0		2-3	4,0	3,0-4,0	140-180	14-16
7,0		2-3	4,0	3,0-4,0	140-180	14-16
8,0		3-4	4,0	3,0-4,0	140-180	14-16
10,0	W	4-6	4,0	3,0-4,0	160-200	14-16
20,0		12	4,0	4,0	200-240	12-14
22,0		12	4,0	4,0-5,0	230-250	15-18
25,0		15-16	4,0	3,0-4,0	200-220	16-18
30,0		17-18	4,0	3,0-4,0	200-220	16-18

### 7.4. Паветрана-плазменнае рэзанне


Гэты спосаб рэзкі выкарыстоўвае плазму для перадачы электрычнай светлавой дугі на металічную дэталь, якая плавіцца з-за моцнага награвання.

Апарат працуе пры падачы сціснутага паветра, якое падаецца разам з плазмай.

Для пачатку працэсу плазменнай рэзкі наблізьце сопла гарэлкі да краю апрацоўванай дэталі (прыблізна на 2 мм). Націсніце кнопкі гарэлкі. Прыкладна праз 1 секунду ўзбуджаецца дзяжурная дуга. Калі адлегласць правільнае, дзяжурная дуга неадкладна пераносіцца на дэталь, узбуджаючы рэжуючу дугу.

Раўнамерна правядзіце гарэлку па паверхні дэталі ўздоўж вызначанай лініі.

Адрэгулюйце хуткасць рэзання паводле таўшчыні і абранай сілы току, пераканаўшыся, што дуга, якая выходзіць з ніжнай паверхні дэталі нахіленая на 5-10° адносна вертыкалі ў кірунку, процілеглым кірунку руху (рыс. 24).

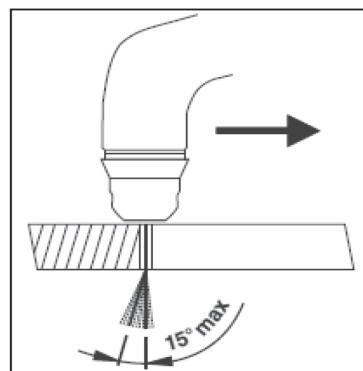

Рыс. 24

## 8. ТЭХNІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ

**Увага!** Не здымайце кажух апарату, гэта прывядзе да зняцца апарату з гарантый.

1. Чысціце пыл перыядычна сухім і чыстым сіснутым паветрам. Ціск сіснутага паветра павінен быць не больш за 2 атмасфер, каб пазбегнуць пашкоджання ў неялікіх частак зварочнага апарату.

2. Пазбягайце траплення вільгаці ўнутр апарату. Калі гэта здарылася, высушыце і праверце ізальцыю пры дапамозе неабходнага абсталявання. Толькі пераканаўшыся, што апарат знаходзіцца ў працоўным стане, пачынайце працу.

3. Перыядычна правярайце стан ізальцынага пакрыцца электракабеля харчавання і зварочнага кабеля. У выпадку выяўлення нясправаў – заменіце кабель.

4. Рэгулярна правярайце злучэнне газавага шланга са штуцерам (пры зварцы мэтадам MIG/MAG і TIG). Пры уцечцы газу абновіце злучэнне шланга са штуцерам.

5. Калі зварачны апарат не выкарыстоўваецца доўгі час - змесціце апарат у арыгінальную ўпакоўку або захавайце.

## 9. МАГЧЫМЫЯ НЯСПРАЎНАСЦІ І МЕТАДЫ ІХ ЛІКВІДАЦЫІ

Табліца 9

Няспраўнасць	Магчымыя прычыны	Метад ухілення
Зварачны апарат падлучаны да электрасеткі, але лічбавыя табло не гараць, німа выходнага току, і вентылятар не	1. Адсутнічае неабходнае ўваходнае напружанне. 2. Адсутнічае ток у сеткавай розетцы. 3. Зварачны апарат нясправны.	1. Праверце напружанне ў сетцы. 2. Праверце наяўнасць току ў сетцы. 3. Звярніцесь ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр.
У працэсе працы спынілася зварка, на дысплеі з'явіўся індыкатар перагрэву апарату 11 (рыс. 3), вентылятар працуе.	Апарат перагрэўся і знаходзіцца ў стане абароны ад перагрэву.	Не выключайце апарат. Дайце апарату астыць 10-15 хвілін. Апарат аўтаматычна вернеца ў працоўны стан.

Зварка метадам MIG/MAG		
Павышаная утварэнне пырскаў металу.	Высокая хуткасць падачы дроту.	Паменшыце хуткасць падачы дроту (ток зваркі).
	Занадта высокое напружанне зваркі.	Паменшыце напружанне зваркі.
	Выбрана няправільная палярнасць.	Памяняйце палярнасць клем.
	Павольная хуткасць вядзення гарэлкі.	Павялічце хуткасць вядзення гарэлкі.
	Брудны метал нарыхтоўкі.	Ачысціце метал нарыхтоўкі ад бруду.
	Брудны/тлусты дрот.	Выкарыстоўвайце чисты дрот.
	Адсутнічае ахоўны газ у месцы зваркі.	Праверце наяўнасць газу ў балоне. Праверце газаправод на ўтапчкі. Праверце, ці правільна адрегуляваны рэдуктар на балоне. Абараніце зварачную ванну ад ветра.
Сіставатасць шва, Утварэнне кратэраў.	Апарат усталяваны ў рэжым FLUX зваркі.	Памяняйце палярнасць у адсеку падачы дроту. Абярыце падачу газу CO2 або MIX.
	Няправільны склад газу.	Пераканайцеся, што газ абраны правільна.
	Няправільна адрегуляваны расход газу.	Праверце, ці правільна адрегуляваны рэдуктар на баллоне.
	Вільготны метал нарыхтоўкі.	Прасушыце метал нарыхтоўкі
	Брудны метал нарыхтоўкі.	Ачысціце метал нарыхтоўкі ад бруду.
	Брудны/тлусты дрот.	Выкарыстоўвайце чисты дрот.
	Засмечілася сопла гарэлкі.	Прачысціце або заменіце сопла гарэлкі.
Згасанне дугі падчас зваркі	Пашкоджаны газавы дыфузар.	Заменіце газавы дыфузар.
	Занадта вялікая адлегласць ад гарэлкі да зварачнай ванны.	Паменшыце адлегласць ад гарэлкі да зварачнай ванны (5-10 мм).
	Нізкае зварочнае напружанне.	Павялічце ток (напружанне) зваркі.
Недастатковы правар металу зварачнай ванны.	Занадта высокая хуткасць падачы дроту.	Паменшыце хуткасць падачы дроту (ток зваркі).
	Брудны метал нарыхтоўкі.	Ачысціце метал нарыхтоўкі ад бруду.
Грапальванне металу нарыхтоўкі ў месцы зваркі.	Недастаткова высокая тэмпература зварачнай ванны.	Павялічце зварачны ток і адрегулюйце хуткасць падачы дроту.
	Занадта высокая тэмпература зварачнай ванны.	Паменшыце напружанне зваркі і хуткасць падачы дроту.
Дрот не падаецца.	Няправільна запраўленая дрот праз механізм падачы.	Праверце / перезапраўце дрот.

Нестабільны/ перарывістая падача дроту.	Няправільна ўсталяваны / выбраны ролік які падае.	Усталюйце ролік з памерам канаўкі, якая адпавядзе дыяметру дроту.
	Няправільна абрачная хуткасць падачы дроту.	Адрэгуюйце хуткасць падачы дроту.
	Занадта павольная хуткасць вядзення гарэлкі.	Павялічце хуткасць вядзення гарэлкі.
	Няправільны памер наканечніка.	Усталюйце памер наканечніка, які адпавядзе дыяметру дроту.
	Перагнуты або пашкоджаны рукаў гарэлкі.	Праверце або заменіце рукаў гарэлкі.
	Занадта вялікі ціск на дрот у механізме падачы.	Прыслабце ціск на дрот у механізме падачы.
	Заблытванне дроту на катушцы.	Праверце намотку дроту на катушцы.
	Забруджаная катушка або дрот.	Ачысціце або заменіце катушку / дрот.
Зварка метадам TIG		
Утварэнне пырсак металу, няякаснае шво, апарат не варыць	1. Скончыўся/не паступае газ. 2. Недастатковы абём газу, які падаецца. 3. Перамыкач рэжымай знаходзіцца ў становішчы MMA ці MIG. 4. Няправільна падабраны зварачны ток.	1. Заменіце балон з газам, праверце газавы шланг на наяўнасць пашкоджання і перагібаў. Пераканайцеся, што вентыль на балоне адчынены. 2. Павялічце расход газу (гл. табл. 2). 3. Перавядзіце перамыкач рэжымай у становішча TIG. 4. Адрэгульюйце зварачны ток (гл. табл. 8).
Зварка метадам MMA		
Падчас зваркі метадам MMA утвараецца няякаснае шво, электрод заліпае.	1. Электрод вільготны. 2. Электрод разлічаны на пёўную паліярнасць. 3. Няправільна падабраны зварачны ток.	1. Прасушыце электрод. 2. Памяняйце паліярнасць. 3. Адрэгульюйце зварачны ток (гл. табл. 7).
Паветрана-плазменнае рэзанне CUT		
Недастатковая глыбіня рэзу або празмерная адкуцыя пырсак металу	1. Занадта высокая скорасць рэзкі. 2. Гарэлка занадта моцна нахіленая. 3. Занадта вялікая таўшчыня матэрыялу. 4. Знос электродаў і сопла гарэлкі. 5. Недастатковая прадукцыйнасць паветранага кампрэсара.	1. Паменшыце скорасць рэзкі. 2. Выконвайце вертыкальнае становішча гарэлкі да плоскасці загатоўкі з максімальным вуглом адхілення 15°. 3. Не перавышайце максімальную таўшчыню рэзу, указаную ў тэхнічных харэктарыстыках. 4. Заменіце зношаныя дэталі. 5. Выкарыстоўвайце кампрэсар з большай прадукцыйнасцю (Гл. табліцу 2).
Перапыненне рэжучай дугі	1. Занадта нізкая хуткасць рэзкі 2. Занадта вялікая адлегласць паміж гарэлкай і матэрыялам.	1. Павялічце скорасць рэзкі 2. Паменшыце адлегласць паміж соплам і матэрыялам.

Крываінейны рэз	1. Няправільнае становішча гарэлкі. 2. Асиметрычны знос адтуліны сопла і/або некарэнтная зборка частак гарэлкі.	1. Выконвайце вертыкальнае становішча гарэлкі да плоскасці загатоўкі з максімальным вуглом адхілення 15°. 2. Заменіце сопла, праверце зборку гарэлкі.
Занадта моцны знос сопла і электрода.	1. Занадта нізкі ціск паветра. 2. Забруджанае паветра (вільготнасць, утриманне алеяў). 3. Занадта частае спрацоўванне пілотнай дугі ў паветры.	1. Мінімальны рэкамендаваны ціск паветра не менш за 4 бар. 2. Выкарыстоўвайце родуктар з фільтрам паветра. 3. Націскайце на кнопкі гарэлкі ў непасрэднай блізкасці да нарыхтоўкі.
Недастатковая глыбіня рэзу або празмерная адкукацыя пырсак металу	1. Занадта высокая скорасць рэзкі. 2. Гарэлка занадта моцна нахіленая. 3. Занадта вялікая таўшчыня матэрыйалу. 4. Знос электродаў і сопла гарэлкі. 5. Недастатковая прадукцыйнасць паветранага кампрэсара.	1. Паменшыце скорасць рэзкі. 2. Выконвайце вертыкальнае становішча гарэлкі да плоскасці загатоўкі з максімальным вуглом адхілення 15°. 3. Не перавышайце максімальную таўшчыню рэзу, указаную ў тэхнічных характеристыках. 4. Заменіце зношаныя дэталі. 5. Выкарыстоўвайце кампрэсар з большай прадукцыйнасцю (Гл. табліцу 2).

## 10. ТРАНСПАРЦІРОЎКА І ЗАХОЎВАННЕ

### Транспарціроўка

Электраінструмент у пакаванні вытворцы можна транспартаваць усімі відамі крытага транспорту пры тэмпературы паветра ад мінус 50 да плюс 50 °C і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы плюс 25°C) У адпаведнасці з правіламі перевозкі грузаў, якія дзейнічаюць на дадзеным выглядзе транспорту.

### Захоўванне

Электраінструмент павінен захоўвацца ў ўпакоўцы вытворцы ў ацепленым вентыляваным памяшканні пры тэмпературе ад плюс 5 да плюс 40°C і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы плюс 25°C).

## 11. УТЫЛІЗАЦЫЯ

Не выкідвойце выраб і яго кампаненты разам з бытавым смеццем. Утылізуюць выраб згодна з дзеючымі правіламі па ўтылізацыі прамысловых адходаў.

## 12. ТЭРМІН СЛУЖБЫ

Выраб ставіцца да прафесійнага класа. Тэрмін службы 10 гадоў.

## 13. ДАДЗЕНЫЯ АБ ВЫТВОРЦУ, ИМПАРЦЁРЫ І СЕРТЫФІКАЦЕ

Дадзеныя аб вытворцу, імпарцёры, афіцыйным прадстаўніку, інфармацыя аб сертыфікаце або дэкларацыі, а таксама інфармацыя пра дату вытворчасці, знаходзіцца ў дадатку №1 да пашпарце вырабы.

## 14. ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ

**Гарантыйны тэрмін на выраб складае 24 месяцы з моманту продажу Спажыўцу.**

**Тэрмін службы вырабы і камплектуючых усталёўваецца вытворцам і паказаны ў пашпарце вырабы.**

На працягу гарантыйнага тэрміну пакупнік мае права на бясплатнае выпраўленне няспраўнасцяў, якія сталі наступствам вытворчых дэфектаў. Рамонт і экспертызу тавару, пры выяўленні заганы, робяць толькі ў аўтарызаваных сэрвісных цэнтрах, актуальны пералік якіх можна знайсці на сایце <https://elitech-tools.ru/sections/service>

Гарантыйны рамонт выконваюць пасля прад'яўлення дакумента набыцця і гарантыйнага талона, а пры адсутнасці - тэрмін пачатку гарантыі адлічваюць са дня выпуску вырабу.

Заменененя па гарантыі дэталі пераходзяць ва ўласнасць майстэрні.

**Гарантыйнае абслугоўванне не распаўсюджваецца на вырабы, дэфекты якіх узніклі з прычыны:**

- парушэнні ўмоў і правілаў эксплуатацыі, захоўвання і/або транспартавання вырабу, а таксама пры адсутнасці або частковай адсутнасці, або па什коджанні маркіравальнай шыльдачкі і/або серыйнага нумара вырабу;
- эксплуатацыі вырабу з прыкметамі няспраўнасці (падвышаны шум, вібрацыя, моцны нагрэй, нераўнамернае кручэнне, страта магутнасці, зніжэнне абаротаў, моцнае іскрэнне, пах гару, нехарактэрны выхлап);
- механічных па什коджанняў (расколін, сколаў, увагнутасцяў, дэфармацый і г.д.);
- па什коджанняў, выкліканых уздзеяннем агрэсіўнага асяродку, высокіх тэмператур ці іншых вонкавых фактараў, пры карозіі металічных частак;
- па什коджанняў, выкліканых моцным унутраным або знешнім забруджваннем, трапляннем у выраб іншародных прадметаў і вадкасцяў, матэрыялаў і рэчываў, запарушванне вентыляцыйных каналаў (адтулін), алейных каналаў, а таксама па什коджанні, якія выніклі з прычыны перагрэву, няправільнага захоўвання, неналежнага догляду;
- натуральнага зносу апорных дэталяў, тых, якія труцца, дэталяў перадатковых механізмаў і матэрыялаў;
- ўмяшальніцтва ў працу або па什коджанні лічыльніка мотагадзін.
- перагрузкі ці няправільнай эксплуатацыі. Безумоўнымі прыкметамі перагрузкі вырабу з'яўляюцца (але гэта не вычарпальная прыкметы): праяўленне пабегласці

колераў, адначасовае вывядзенне з ладу спалучаных ці паслядоўных дэталяў, напрыклад ротара і статара, вывядзенне з ладу шасцерні рэдуктара і якара, першаснай абмоткі трансфарматара, дэфармацыя ці аплаўленне дэталяў, ці дратоў электрарухавіка пад уздзеяннем высокай тэмпературы, а таксама з прычыны неадпаведнасці параметраў электрасеткі паказанаму ў табліцы наміналаў для дадзенага вырабу;

- выхаду са строю зменных прыстасаванняў (зорачак, ланцугоў, шын, фарсунак, дыскаў, нажоў кустарэзай, газонакасілак і трымераў, лёскі і трымерных галовак, ахоўных кажухоў, акумулятараў, свечак запальвання, паліўных і паветраных фільтраў, рамянёў, фільтраў зварачных наканечнікаў, штангаў, пісталетаў і насадак для мыек высокага ціску, элементаў нацяжэння і мацаванні (балтоў, гаек, фланцаў), паветраных фільтраў і да т.п.), а таксама няспраўнасці вырабу, выкліканыя гэтымі відамі зносу;

- невыканання патрабаванняў да складу і якасці паліўнай сумесі, што пацягнула вывядзенне з ладу поршневай групы (залиганне поршневага кольца і/або наяўнасць драпін і задранасцяў на ўнутранай паверхні цыліндра і паверхні поршня, разбурэнне або аплаўленне апорных падшыпнікаў шатуна і поршневага пальца);

- недастатковай колькасці алею ці не адпаведнасцю тыпу алею ў картары кампрэсараў, 4-х тактавых рухавікоў (наяўнасць драпін і задранасцяў на шатуне, каленвале, нават пры наяўнасці датчыка ўзроўня алею);

- выйсця з ладу расходных і хутказношвальных дэталяў, зменных прыстасаванняў і камплектуючых (стартары, прывадныя шасцерні, накіравальныя ролікі, прывадныя рамяні, колы, гумовыя амартызатары, ушчыльняльнікі, сальнікі, стужка тормазу, ахоўныя кажухі падпальных электродав, тэрмапары шчоткі, кіроўныя зорачкі, зварачная фаерка (соплы, наканечнікі і накіравальныя каналы), ствалы, клапаны мыек высокага ціску, і т. п.), а гэтак жа на няспраўнасці вырабу, выкліканыя гэтымі відамі зносу;

- умяшанні з пашкоджаннем шліцоў крапежных элементаў, пломбаў, ахоўных стыкераў і да т.п.;

### **Гарантыйя не распаўсюджваецца:**

- На выраб, у канструкцыю якога былі ўнесены змяненні і дапаўненні;
- на вырабы бытавога прызначэння, якія выкарыстоўваюцца для прадпрымальніцкай дзейнасці або ў прафесійных, прамысловых мэтах (згодна з прызначэннем у інструкцыі па эксплуатацыі);
- На прафілактычнае і тэхнічнае абслугоўванне вырабу (змазку, прамыванне, чыстку, рэгуляванне і г.д.);
- Няспраўнасці вырабу, якія ўзніклі з прычыны выкарыстання прылады, спадарожных і запасных частак, якія не з'яўляюцца арыгінальнымі;

## ГАРАНТЫЙНЫ ТАЛОН

Найменне вырабу: \_\_\_\_\_

Мадэль: \_\_\_\_\_

 
Артыкул мадэлі: \_\_\_\_\_

Дата выпуску: \_\_\_\_\_

Серыйны нумар: \_\_\_\_\_

Дата продажу: \_\_\_\_\_

Штамп гандлёвой арганізацыі:



АДРЫЎНЫ ТАЛОН № \_\_\_\_\_  
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі: \_\_\_\_\_

Сэрвісны цэнтр: \_\_\_\_\_

Нумар заказу-нараду: \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Подпіс кліента: \_\_\_\_\_

Штамп сэрвіснага цэнтра



АДРЫЎНЫ ТАЛОН № \_\_\_\_\_  
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі: \_\_\_\_\_

Сэрвісны цэнтр: \_\_\_\_\_

Нумар заказу-нараду: \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Подпіс кліента: \_\_\_\_\_

Штамп сэрвіснага цэнтра



АДРЫЎНЫ ТАЛОН № \_\_\_\_\_  
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі: \_\_\_\_\_

Сэрвісны цэнтр: \_\_\_\_\_

Нумар заказу-нараду: \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Подпіс кліента: \_\_\_\_\_

Штамп сэрвіснага цэнтра





## ҚҰРМЕТТИ САТЫП АЛУШЫ!

ELITECH өнімдерін таңдағаныңыз үшін рахмет! Біз сізге осы төлкүжатпен мұқият танысып, қауіпсіздік шаралары, жабдықты пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша нұсқауларды мұқият орындауды ұсынамыз.

Төлкүжатта қамтылған ақпарат паспортты шығару сөтіндегі техникалық сипаттамаларға негізделген.

Осы төлкүжат өнімді сенімді және қауіпсіз пайдалану үшін қажетті және жеткілікті ақпаратты қамтиды.

Өнімді жетілдіру жөніндегі тұрақты жұмысқа байланысты өндіруші қосымша ескертүсіз пайдаланудың сенімділігі мен қауіпсіздігіне əсер етпейтін оның конструкциясын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

## МАЗМҰНЫ

1. Мақсаты .....	66
2. Техникалық қауіпсіздік ережелері .....	66
3. Техникалық сипаттамалары.....	68
4. Жиынықталуы .....	69
5. Дәнекерлеу аппаратының құрылымы .....	69
6. Аппаратты жұмысқадайында .....	77
7. Аппаратпен жұмыс істей .....	82
8. Техникалық қызмет көрсету .....	86
9. Үйтималақаулар және оларды жоюәдістер .....	87
10. Тасымалдау және сақтау .....	90
11. Көдеге жарату .....	90
12. Қызмет мерзімі .....	90
13. Өндіруші, импорттаушы, сертификаттар/декларациялар туралы және өндіруші күні туралы мәліметтер .....	90
14. Кепілдік міндеттемелері .....	90


## 1. МАҚСАТЫ

Дәнекерлеу мультижүйесі (бұдан өрі - дәнекерлеу аппараты) тұрақты токты қолданып жартылай автоматты дәнекерлеу (MIG/MAG) әдісімен қорғау газды сым арқылы және қапталған сым (FLUX) арқылы болатты (көміртекті және тот баспайтын болатты) дәнекерлеуге, және де тұтынылмайтын вольфрам электродымен аргон-доғалық дәнекерлеуге (TIG) арналған қорғаныс газын (аргон) қолданып дәнекерлеуше, сондай-ақ электрод қолданып қолмен доғалық дәнекерлеу (MMA) әдісімен дәнекерлеуге, сондай-ақ болатты, алюминийді, мысты, тот баспайтын болатты, титанды және оның қорытпаларын ауа плазмасымен кесуге (CUT) арналған.

## 2. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ

Дәнекерлеу жабдықтары дұрыс пайдаланылмаған жағдайда дәнекерлеушінің өзі үшін де, дәнекерлеу аймагындағы адамдар үшін де қауіпті болуы мүмкін. Жұмыстың бұл түрі қауіпсіздік техникасына қатаң сәйкес келуі керек.

Жұмысшы дәнекерлеу инверторын пайдалану кезінде қауіпсіздік ережелерімен және электр доғалық дәнекерлеу барысына байланысты қауіптермен жақсы таныс болуы керек.
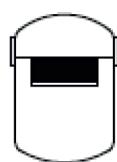
<p>Электр тогының соғуы ауыр зақымға немесе тіпті өлімге әкелуі мүмкін.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Қолданыстағы заңнамага және техникалық қауіпсіздік ережелеріне сәйкес электр қондырығыс мен жерге тұйықтауды орындаңыз. Құрылғының жұмыс бөліктерінің дымқыл қолғаптармен немесе жалаң қолдармен тікелей жанасудан аулақ болыңыз.</li></ul>	
<p>Дәнекерлеу кезінде пайда болатын тұтін мен газ денсаулыққа зиянды.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Дәнекерлеу барысында денсаулыққа қауіп тәндіретін газдар мен аэрозольдер пайда болады. Бұл газдар мен аэрозольдерді тыныс алуandan аулақ болыңыз. Дәнекерлеу кезінде тыныс алу мүшелерін газдар бар аймақта жақындарапаныз.</li><li>Жұмыс орынның жеткілікті жедеттілігін қамтамасыз етіңіз немесе дәнекерлеу барысында пайда болған тұтінді және/немесе газды кетіру үшін арнайы сорғыш жабдықты пайдаланыңыз.</li></ul>	
<p>Доғалық дәнекерлеу кезінде жарық сәулесі кезді зақымдауы және қүйдіруі мүмкін.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Дәнекерлеу жұмыстарын орындау немесе бақылау кезінде кезді шашыратудан және доғаның сәулеленуінен қорғау үшін орындалатын қарангыллану дәрежесі барысына сәйкес келетін сүзгісі бар қорғаныс маскасын пайдаланыңыз.</li><li>Тығыз отқа тәзімді экрандарды орнату арқылы жақын маңдағы адамдарды тиісті қорғауға қамқорлық жасаңыз және / немесе оларды сәулеленуден қорғану қажеттілігі туралы ескертіңіз.</li></ul>	

<p><b>Дәнекерлеу инверторын дұрыс пайдаланбау өртке немесе жарылысқа әкелуі мүмкін.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Дәнекерлеу ұшқындары өрт тудыруы мүмкін. Жанғыш заттар мен материалдарды жұмыс орнынан алып тастау керек.</li> <li>Өрт сөндіргіш болуы керек.</li> <li>Цистерналарды, бәшкелерді немесе өзге де сыйымдылықтарды қыздыруды, кесуді немесе дәнекерлеуді ыдыстың ішіндегі заттардан туындастын жанғыш немесе улы газдар шығарылышарының мүмкін-дігін болдырмайтын әрекеттер жасалғанға дейін орындаңыз.</li> </ul>	
<p><b>Күрылғының қызатын бөліктері қатты қую себебі болуы мүмкін.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Дәнекерлеу қарқынды жылу шыгарумен бірге жүреді.</li> <li>Ыстық беттерге тиу қатты қойык тудырады. Жұмыс кезінде қолғап пен қоласты құралдарды қолдану керек.</li> <li>Ұзақ уақыт жұмыс істеген кезде қүрылғыны мезгіл мезгіл салқындуту керек.</li> </ul>	
<p><b>Дәнекерлеу машинасының қозғалмалы бөліктері зақым келтіруі мүмкін.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Қолдарынызды желдеткіш аймағына кіргізбеніз.</li> <li>Өндіруші орнатқан барлық қорғаныс экрандары мен қаптамалары өз орындарында және тиісті техникалық жағдайда болуы керек. Желдеткіштермен және басқа да осындағы жабдықтармен жұмыс істегендеге, қолдың зақымдануынан және осы қүрылғылардың жұмыс аймағына шаштың, киім мен құралдың және т. б. түсуінен сақ болыңыз.</li> </ul>	
<p><b>Елеулі ақаулар туындаған кезде.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Осы Нұсқаулықтың тиісті бөлімін қараңыз</li> <li>Кәсіби көнесті алу үшін аймақтық бөлімге, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.</li> </ul>	

## Шекті күй критерийлері

**Назар аударыңыз!** Электр құралының жұмысы кезінде бөгде шу пайда болған кезде, электр кабелінің оқшаулашының зақымдануы, корпустың механикалық зақымдануы кезінде электр құралын дереу өшіріп, ақауларды жою үшін авторизацияланған қызмет көрсету орталығына жүгіну қажет.

### 3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

1-кесте

КӨРСЕТКІШТЕР / МОДЕЛЬДЕРІ	WM 200 MULTI
Желілік кернеу, В	230 ±15%
Куатты тұтынуы (макс.), кВт	6,2 (MIG) 4,6 (TIG) 7,3 (MMA) 6,4 (CUT)
Дәнекерлеу тогының диапазоны, А	50-200 (MIG) 10-200 (TIG) 10-200 (MMA) 20-50 (CUT)
Жұмыс циклі, А / %	200/60 (MIG) 200/60 (TIG) 200/60 (MMA) 50/60 (CUT)
Бос жүріс кернеуі, В	64/310 (CUT)
Дәнекерлеу сымының диаметрі, мм	0,6/0,8/1,0
Электродтардың диаметрі (MMA), мм	1,6-5
Электродтардың диаметрі (TIG), мм	1,0 - 4
Кесудің максималды қалындығы (CUT), мм	18
Номиналды ауа қысымы, бар	4-5
Аппараттың номиналды ауа шығыны, л/мин	250
Кіріс компрессорының ұсынылатын өнімділігі, л/мин	500
Шығыстағы компрессордың ұсынылатын өнімділігі, л/мин	300
Куат коэффициенті	0,73
ПӘК, %	77
Қорғаныс класы/сыныбы	IP21S
Оқшаулану класы/сыныбы	H
Кабель ағытпасы	Dx50
Габаритные размеры, мм	543X225X340
Салмағы, кг	19

## 4. ЖИЫНЫҚТАЛУЫ

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Дәнекерлеу аппараты                    | – 1 дана. |
| 2. MIG/MAG дәнекерлеу жанағышы            | – 1 дана. |
| 3. TIG дәнекерлеу жанағышы                | – 1 дана. |
| 4. Плазмотронды CUT                       | – 1 дана. |
| 5. Электрод ұстасы бар дәнекерлеу кабелі  | – 1 дана. |
| 6. Массага қысқышы бар дәнекерлеу кабелі  | – 1 дана. |
| 7. Ая сүзгісі және манометрі бар редуктор | – 1 дана. |
| 8. Өнім төлкүжаты                         | – 1 дана. |


## 5. ДӘНЕКЕРЛЕУ АППАРАТТЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ



1-сурет

- 1 – басқару панелі  
 2 – MIG/MAG жанағыш қосқышы  
 3 – дәнекерлеу кабелінің қосқышы «+»  
 4 – дәнекерлеу кабелінің қосқышы «-»  
 5 – желдету санылаулары  
 6 – тасымалдау тұтқасы  
 7 – TIG және CUT жанағышының қосуға арналған газ/аяу қосқышы  
 8 – TIG және CUT жанағышының қосуға арналған басқару қосқышы


### Артқы тақта

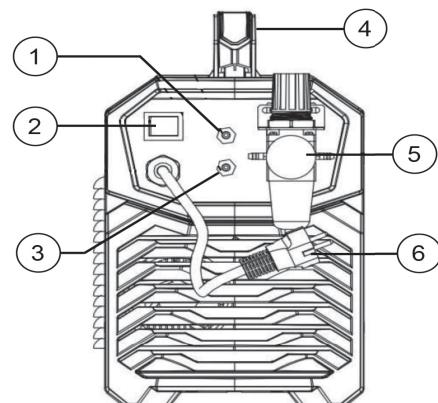

2-сурет

- 1 – MIG/MAG дәнекерлеуге арналған баллоннан газ түтігін қосуға арналған штуцер  
 2 – қуат қосқышы  
 3 – TIG дәнекерлеуге арналған баллон/компрессор/плазмалық кесу CUT – тан газ/аяу шлангісіне қосуға арналған штуцер  
 4 – тасымалдауға арналған тұтқа  
 5 – ая сүзгісі және манометрі бар редуктор (CUT плазмалық кесуге арналған)  
 6 – қуат кабелі


## Жалпы басқару панелі

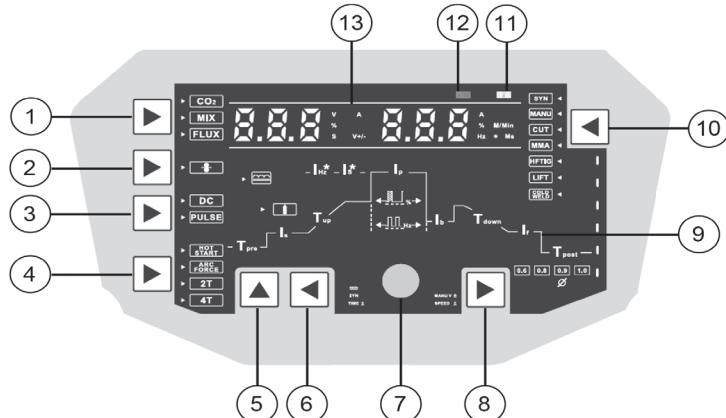

3-Сүрет

1. MIG/MAG әдісімен дәнекерлеу кезінде дәнекерлеу газының құрамын таңдау түймесі (CO<sub>2</sub>, MIX, FLUX).
2. MIG/MAG сым беру түймесі.
3. TIG дәнекерлеу көрсеткіштерін таңдау түймесі.
4. MMA режимінде ыстық іске қосу (HOT START)/ доға қүші ARC FORCE параметрін таңдау түймесі MIG/MAG, TIG, CUT режимінде жанарғы режимін таңдау түймесі (2T/4T).
5. Газды басқару түймесі тек MIG/MAG, TIG, CUT режимінде белсенді.
6. Диаграммадағы реттелетін параметрді таңдау түймесі (солға жылжы).
7. Көрсеткіштерді реттеу тұтқасы.
8. Диаграммадағы реттелетін параметрді таңдау түймесі (онға жылжиды).
9. Реттелетін параметрлер диаграммасы.
10. Дәнекерлеу режимін таңдау түймесі.
11. Аппараттың қызып кетуін ескертетін индикаторы.
12. VRD режимін қосу индикаторы.
13. Цифрлық дисплей.

## MIG/MAG дәнекерлеу режиміндегі басқару панелі

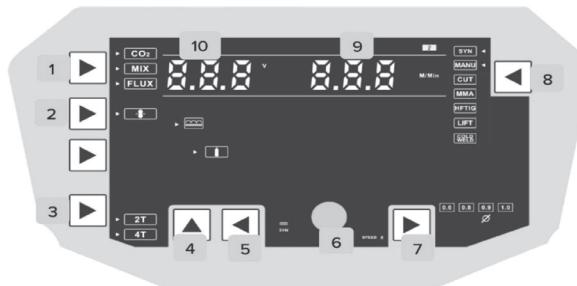

4-Сурет

### 1. Дәнекерлеу газының құрамын таңдау түймесі (CO2, MIX, FLUX).

Газ құрамын MIG/MAG дәнекерлеу режиміне ауыстыру үшін таңдау түймесін басыңыз. Түймені әр басқан сайын келесі режимге ауысады. Таңдалған режимнің жаңындағы жарық диоды индикаторы қосылып көрсетеді.

CO2 – көмірқышқыл газы

MIX - аргон мен көмірқышқыл газының 80% Ar + 20% CO2 қоспасы

FLUX - газсыз ағынды сыммен жартылай автоматты дәнекерлеу әдісі.

### 2. Сымды тарту түймесі режимі.

Сымды беру түймесі тек MIG/MAG дәнекерлеу режимінде белсенді. Бұл түйме сымды алау арнасына жылдам тартуға арналған. Беруді бастау үшін беру түймесін басып, босатыңыз. Беруді тоқтату үшін беру түймесін қайта басыңыз.

### 3. Жанаарғы режимін таңдау түймесі (2T/4T)

Таңдау түймесін басыңыз. Түймені әр басқан сайын келесі режимге ауысады.

### 4. Газды басқару түймесі.

Бұл түйме дәнекерлеу алдында газ беруді тексеруге арналған.

### 5. «Индуктивтілік» реттелетін параметрді таңдау түймесі.

-10 мен +10 аралығындағы 6 тұтқа арқылы реттеледі.

Параметрді реттеу үшін 6 тұтқасын пайдаланыңыз.

6. Параметрлерді реттеуге арналған тұтқа (кернеу, беру жылдамдығы, индуктивтілік).

Параметрді реттеу үшін 6 тұтқасын пайдаланыңыз.

### 7. Сымның диаметрін таңдау түймесі.

8. Синергетикалық басқару режимі (SYN) немесе қолмен реттеу режимін таңдау түймесі параметрлер (MANU)


Синергетикалық басқару режимінде сым беру жылдамдығы сәйкес автоматты түрде реттеледі таңдалған дәнекерлеу кернеуі.

Қол режимінде кернеу мен сым тарту жылдамдығын орнату қолмен орындалады.

### 9. Цифрлық дисплей. Сымның берілу жылдамдығын көрсетеді.

### 10. Цифрлық дисплей. Дәнекерлеу кернеуін көрсетеді.

## Ауа плазмасын кесу CUT режиміндегі басқару панелі

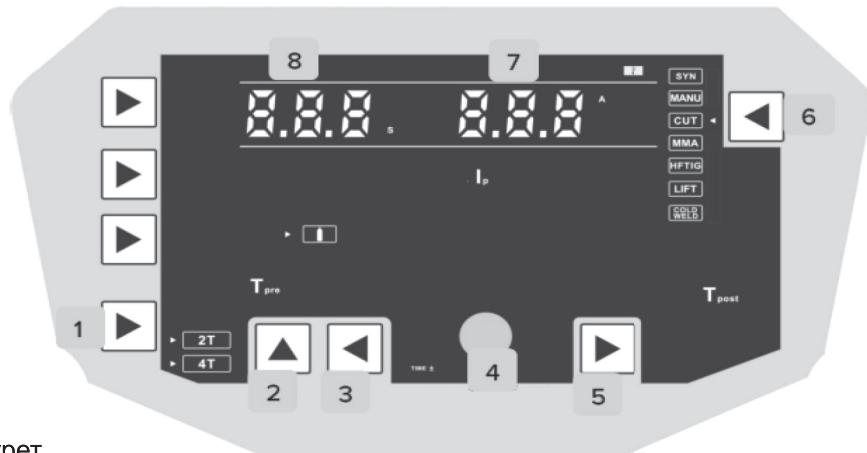

5-Сурет

1. Жанаарғы режимін таңдау түймесі (2T/4T)

Таңдау түймесін басыңыз. Түймені әр басқан сайын келесі режимге аудысады.

2. Газды басқару түймесі

Бұл түйме плазмалық кесуді бастамас бұрын газ беруді тексеруге арналған.

- 3 және 5. Тәңшелетін диаграмма параметрін таңдауға арналған түймелер.

Трe - ауаны алдын ала тазалау уақыты. Реттеу диапазоны 0-5 сек.

Трpost - дәнекерлеуден кейінгі ауаны тазарту уақыты. Реттеу диапазоны 1-10 сек.

Ір- негізгі ток болып табылады. Реттеу диапазоны 20-50A.

Параметрлерді реттеу үшін 4 тұтқасын пайдаланыңыз.


4. Параметрлерді реттеу тұтқасы (ағымдық, тазалау уақыты)

6. CUT ауа плазмасын кесу режимін таңдау түймесі.

7. Цифрлық дисплей. Тоқты көрсетеді.

8. Цифрлық дисплей. Ауамен үрлеп тазалау уақытын көрсетеді.

## MMA дәнекерлеу режиміндегі басқару панелі

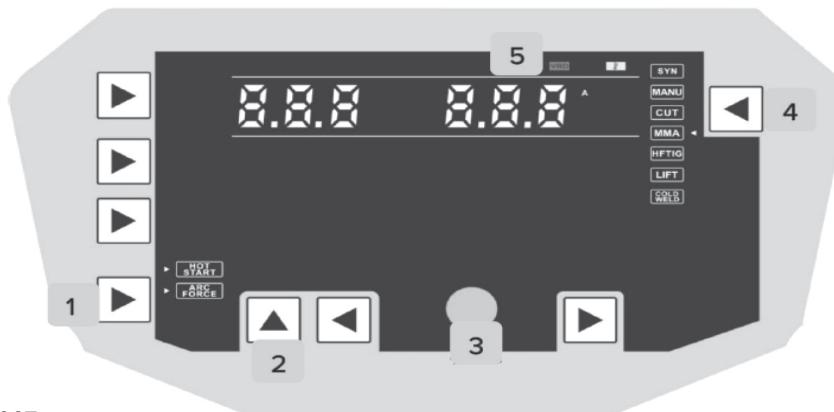

6-Сурет

1. Үстық іске қосу (HOT START) және доға күші (ARC FORCE) параметрін таңдау түймесі.

MMA дәнекерлеу режимінде реттелетін параметрді үстық бастау (HOT START) немесе доға күші (ARC FORCE) таңдау үшін түймені басыңыз. Реттеу диапазоны 0-ден 10% дейін болады. Түймені әр басқан сайын келесі параметрге ауысады. Параметрді реттеу үшін 3 тұтқасын пайдаланыңыз.


2. VRD функциясын қосу/өшіру түймесі. Белсенді VRD функциясы дисплейдің жоғарғы оң жақ бұрышындағы белгішемен көрсетіледі (12-позиция, 3-сурет). VRD функциясы қосылғанда, ашық тізбектегі көрнеу қауіпсіз деңгейге дейін төмөндедейді және доғаның тұтану процесі қыынданай түседі.

3. Параметрлерді реттеу тұтқасы (дәнекерлеу тогы, доға күші, үстық бастау).

4. MMA дәнекерлеу режимін таңдау түймесі.

5. Цифрлық дисплей. Дәнекерлеу тогын, үстық бастау мәнін және доға күшін көрсетеді.

## TIG LIFT дәнекерлеу режиміндегі басқару панелі

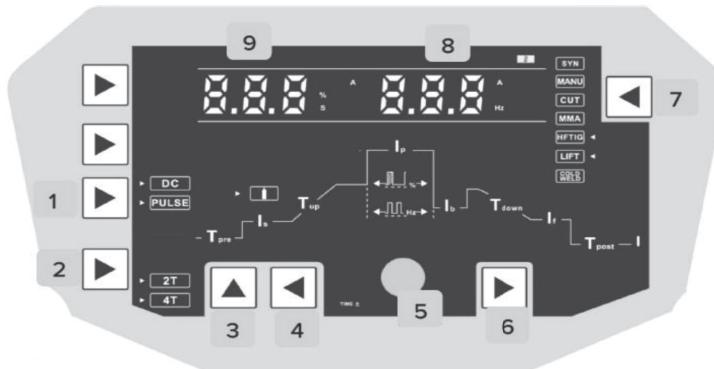

7-сурет

1. Дәнекерлеу параметрлерін таңдау түймесі.

DC Тұрақты токта дәнекерлеу.

PULSE пульсті дәнекерлеу режимі.

2. Жаңарғы режимін таңдау түймесі (2T/4T)

Таңдау түймесін басыңыз. Түймені әр басқан сайын келесі режимге аудысады.

3. Газды басқару түймесі

Газды басқару түймесі.

Бұл түйме дәнекерлеу алдында газ беруді тексеруге арналған.

4 және 6. Теңшелетін диаграмма параметрін таңдауға арналған түймелер.

Tpre - ауаны алдын ала тазалау уақыты. Реттеу диапазоны 0-5 сек.

I<sub>s</sub> - бастапқы ток (4T режимінде). Реттеу диапазоны 10-200A.

Tup - дәнекерлеу тогының ұлғаю уақыты. Реттеу диапазоны 0-5 сек.

I<sub>p</sub> - дәнекерлеу тогы (негізгі). Реттеу диапазоны 10-200A.

I<sub>b</sub> – негізгі ток. Реттеу диапазоны 10-200A.

Ескеरту! Тек импульстік дәнекерлеу режимінде.

Импульстік жұмыс циклі. Реттеу диапазоны 10-100%.

Ескерту! Тек импульстік дәнекерлеу режимінде.

Импульстік жиілік. Басқару диапазоны 0,5-200 Гц.

Tdown - дәнекерлеу тогының төмен түсү уақыты. Реттеу диапазоны 0-5 сек.

Егер кратерді толтыру тогы болса. Реттеу диапазоны 10-200A.

Tpost - дәнекерлеуден кейінгі ауаны тазарту уақыты. Реттеу диапазоны 1-10 сек.

Параметрлерді реттеу үшін 5 тұтқаны пайдаланыңыз.

5. Диаграмма параметрлерін реттеу тұтқасы.

7. Доғаның қозу әдісін таңдау түймесі.


HF TIG - жоғары жиілікті тұтану.

LIFT - контактілі тұтану.

8. Цифрлық дисплей. Импульс жиілігін, негізгі токты көрсетеді.

9. Цифрлық дисплей. Уақытты, пайызды, тоқты көрсетеді.

## «Суық» дәнекерлеу режиміндегі басқару панелі

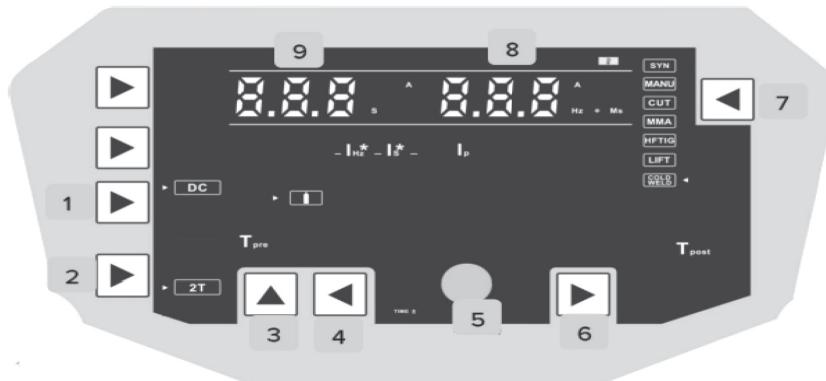

8-сурет

1. Суық дәнекерлеу режимінде импульсті DC параметрін таңдау түймесі.
2. Жанарғы 2Т жұмыс режимін таңдау түймесі.
3. Газды басқару түймесі.

Бұл түйме дәнекерлеу алдында газ беруді тексеруге арналған.

4 және 6. Тәңшелетін диаграмма параметрін таңдауға арналған түймелер.

Tpre - ауаны алдын ала тазалау уақыты. Реттеу диапазоны 0-1 сек.

Tpost - дәнекерлеуден кейінгі ауаны тазарту уақыты. Реттеу диапазоны 1-10 сек.

Iр - дәнекерлеу тогы (негізгі). Реттеу диапазоны 10-200А.

IHz - импульстік жиілік 0-10Гц.

Is - дәнекерлеу уақыты. Реттеу диапазоны 1-200 мс.

5. Диаграмма параметрлерін реттеу тұтқасы.


7. COLD WELD режимін таңдау түймесі.

8. Цифрлық дисплей. Тоқты, дәнекерлеу уақытын, жиілікті көрсетеді.

9. Цифрлық дисплей. Газбен үрлеп тазалау уақытын көрсетеді.

## Сым беру механизмінің бөлімі


9-сурет

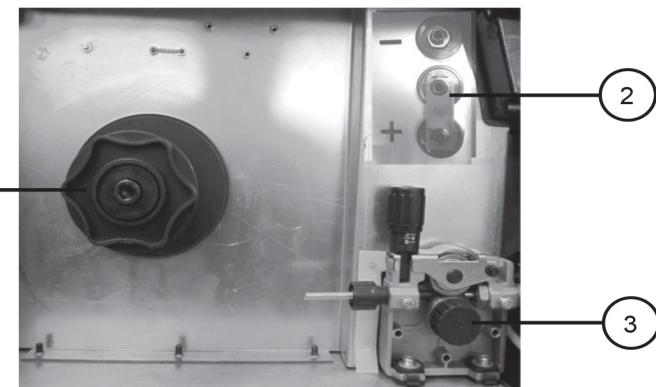

- 1 - сым катушкасының адаптері
- 2 - полярлықты өзгертуге арналған клеммалар
- 3 - сым тарту механизмі

## Сым беру механизмі

**Қысым ролигінің қысым реттегіші** - оның көмегімен сым өтетін жетекші роликке қысым ролигінің қысымы реттеледі. Егер қысым жеткіліксіз болса, онда сым сырғып кетеді. Қысым ролигінің тым көп қысымы сымды деформациялауы мүмкін. Екі жағдайда да дәнекерлеу барысында тұрақсыздыққа әкелетін сымның қажетті жылдамдығы бұзылады.

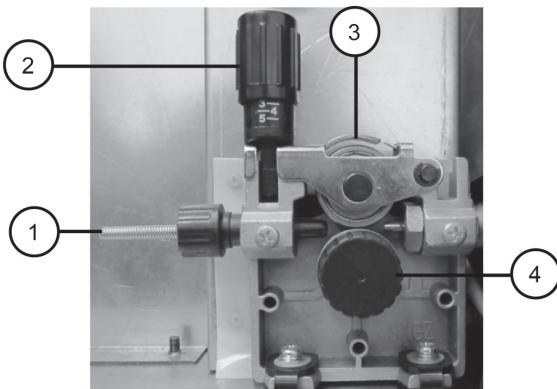

- 1 - сымға аранлған арна
- 2 - қысым ролигінің қысым реттегіші
- 3 - қысқыш ролик
- 4 - жеткізу ролигі

10-сурет

**Ескерту!** 10-суретте сым бергіштің негізгі бөліктері көрсетілген. Құрылғының здағы сым бергіштің сыртқы түрі, роликтер саны және сыртқы келбеті әртүрлі болуы мүмкін.

## 6. АППАРАТТЫ ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

### 6.1. Құрылғыны MIG/MAG әдісімен жұмысқа дайындау

**MIG/MAG дәнекерлеуі** - тұтас қималы тұтынылатын темір электродымен (сыммен) дөғалық дәнекерлеу әдісі.

Ол әртүрлі қалындықтағы темірлерді дәнекерлеу үшін қолданылады. Жұқа қаңылтырды дәнекерлеуге ете ынғайлы. Дәнекерлеудің бұл түрінің айрықша ерекшелігі дәнекерлеу процесінің жоғары жылдамдықта істеуге мүмкіндік беріді.


#### Полярлықты өзгерту

**Полярлықты өзгертуге арналған клеммдер (газы бар MIG/MAG/газсыз FLUX режиміне ауысу)** – аппараттың жұмыс режимін өзгерту үшін қолданылады: «газбен дәнекерлеу» немесе «газсыз дәнекерлеу».

Зауыттан шығарылғанда осы құрылғы стандартты сымды қолданып газбен жұмыс істеуіге арналған клеммдер орнатылады (тосқауыл плюстік клеммге орнатылған). Масса қысқышы бар кабель аппарат панеліндегі минус клемміне қосылған (11а-сурет).


Стандартты ұнтақты (FLUX) сымды қолдану арқылы газсыз жұмыс істеу үшін құрылғының жұмыс режимін «газсыз дәнекерлеуге» деген қүйге өзгерту қажет. Мұны істеу үшін тосқауылды минус клеммге асуыстырып салу керек. Масса қосқышы бар кабель аппараттың панеліндегі плюс клемміне қосылады (11б-сурет).

Газбен

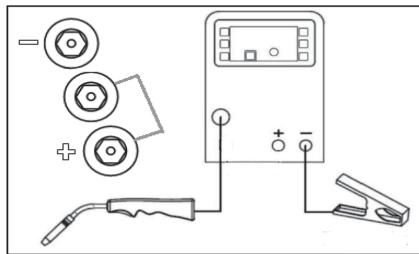

11а-сурет

Газсыз (FLUX)

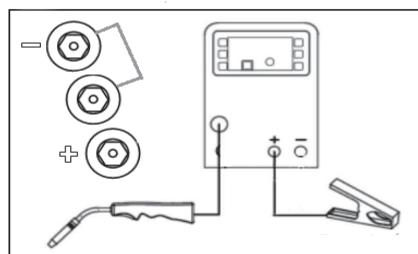

11б-сурет

1. Оттық қосқышын қосқышқа салыңыз (2-позиция, 1-сурет) дәнекерлеу машинасының панелінде және оны бекітіңіз.

2. Масса қысқышы бар кабельді құрылғының минус ағытпасына қосыңыз (4-позиция, 1-сурет) және масса қысқышын дайындаға бекітіңіз.

Назар аударыңыз! Flux дәнекерлеу әдісімен ұнтақты сымды пайдаланған кезде масса қысқышы бар кабель құрылғының он ағытпасына қосылады (3-позиция, 1-сурет), ал сым беру бөлімінде полярлық өзгереді (11б-сурет).

3. Газ құбыршегін құрылғының артқы жағындағы келтекқосқышқа (1-позиция, 2-сурет), ал екінші ұшын редуктор арқылы газ баллонына жалғаңыз.

4. Сым беру механизмінің бөлімін ашыңыз. Катушка адаптеріндегі бекіткіш со-мынды бұрап алышыз және сым катушкасын катушка адаптеріне орнатыңыз (1-по-зиция, 9-сурет). Катушканы адаптерге сомынмен бекітіңіз.

5. Қысым реттегішін тарту арқылы сым беру механизмінің қысым ролигінің (роликтерін) құлпын ашыңыз (2-позиция, 10-сурет). Қысқыш роликпен (3-позиция, 10-сурет) кулисаны жоғарғы қүйге көтеріңіз.

6. Сымның қысық ұшын кесіп, сымды беру механизмінің кіріс арнасына салыңыз (1-позиция, 10-сурет) және ролик арқылы беру механизмінің Шығыс саңылауына шамамен 15 см-ге салыңыз.

7. Жеткізу ролигінің ойығы сымның диаметріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Сымды қысқыш роликпен басыңыз.

**Назар аударыңыз!** Жеткізу ролигінде әртүрлі сым диаметріне арналған екі ойық бар. Егер диаметрі сым роликтің ойығына сәйкес келмесе, бұранданы бұрап алып (4-позиция, 5-сурет), бекіту ролигі және жетекші роликті екінші жағымен аударып орналастырыңыз.

8. Қысым ролигінің қысым реттегішінің тұтқасын бұрау немесе бұрап алу арқылы қысым ролигінің орташа қысымын реттепңіз.

9. Оттықтан шүмекті және байланыс ұшын алышыз. Байланыс ұшын бұрап алу үшін кілтті пайдаланыңыз. Байланыс ұшын сағат тіліне қарсы бұрап алышыз (12-сурет).


10. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз және құрылғының артқы жағындағы ажыратқышпен (2-позиция, 2-сурет) құрылғыны қосыңыз.

11. Цифрлық дисплейде дәнекерлеу MIG режимін таңдаңыз..

12. Оттық түймесін басыңыз (13-сурет) оттық ұшынан сым пайда болғанша (13-сурет).

Немесе басқару панеліндегі жіпті тарті түймесін қолданыңыз (2-позиция, 3-сурет).


13. Сымның диаметріне сәйкес келетін байланыс ұшын алышыз және оттыққа байланыс ұшын орап, шүмекті орнатыңыз (14-сурет).

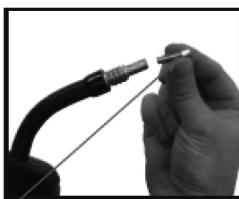

Байланыс ұшы  
12-сурет



Жанаарғы шүріппесі  
13-сурет

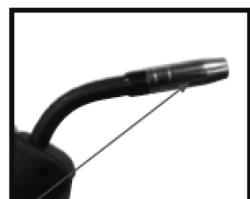


Жанаарғы шүмегі  
14-сурет

14. Газ баллонын ашыңыз және редуктордағы газ шығынын реттепңіз (шамамен 8-15л/мин).

15. Басқару панелінде MIG дәнекерлеу әдісінің қажетті көрсеткіштерді орна-тыңыз.

**Оттықтың 2 және 4 тaktілік режимінің схемасы  
(MIG/MAG, TIG, CUT режиміне қатысты)**

**2 тектілік режим**

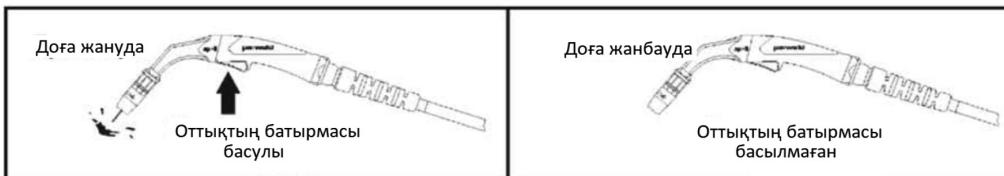

**4 тектілік режим**



15-сурет

**Беру ролигін таңдау**

Беру ролигі беру механизмі қозғалтқышының айналу моментін сымның Алға қозғалысына беру және айналдыру үшін қызмет етеді (16-сурет). Роликтің сым диаметріне сәйкес келетін екі ойығы бар. Беру ролигін екі позицияда орнатуға болады. Ойықтың өлшемі немесе ойық есептелген сымның диаметрі роликтің бүйірінде көрсетілген.



16-сурет

## 6.2. Аппаратты MMA әдісімен дәнекерлеуге дайындау


MMA дәнекерлеу - кесіндімен қапталған электродпен қолмен доғалық дәнекерлеу әдісі.

MMA дәнекерлеу пайдаланылған электродқа байланысты тікелей (масса қысқышы «+» клемміне қосылады) және кері (17-сурет) (масса қысқышы «-» клемміне қосылады) полярлық әдіс бойынша да орындала береді.

1. Дәнекерлеу кабельдерін аппараттың қосқыштарына жалғаңыз (3 және 4-позициялар, 1-сурет).

2. Аппаратты электр желісіне қосыңыз және аппараттың артқы жағындағы қосқышты басып (2-позиция, 2-сурет) аппаратты іске қосыңыз.

3. Цифрлық дисплейде MMA дәнекерлеу режимін таңдап, қажетті дәнекерлеу көрсеткіштерін орнатыңыз.

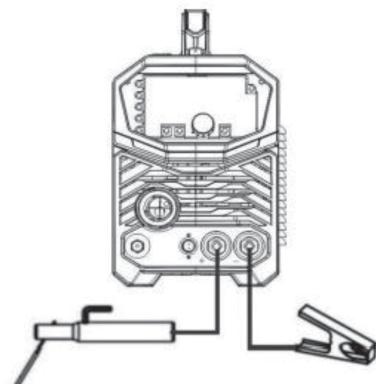

17-сурет

## 6.3. Аппаратты TIG әдісімен дәнекерлеуге дайындау

TIG - инертті қорғаныс газ (аргон) ортасында тұтынылмайтын вольфрам элек тродымен аргон-доғалық дәнекерлеу әдісі.

TIG дәнекерлеуі тікелей полярлықпен орындалады (масса қысқышы «+» клемміне қосылады) (18-сурет).

Инертті қорғаныс газы ретінде Аргон қолданылады.

Қоспа материал ретінде қоспа шыбықша қолданылады. Шыбықша материалы дәнекерленген темірдің түріне байланысты (болат, тот баспайтын болат және т.б.). Қоспа шыбықшасы дәнекерлеу ваннасына қолмен беріледі.


Аппаратты TIG дәнекерлеу әдісіне дайындау үшін қосымша керек-жарақтар қажет (аппаратпен бірге сатылмайды):

- Газ беруді қолмен басқаратын TIG дәнекерлеуге арналған дәнекерлеу шамы. Баллоннан шығатын газ тутігі тікелей TIG жанаарғысына жалғанады.

- аргон құйылған газ баллоны.  
- манометрлер орнатылған газ баллонындағы редуктор.

- баллонды редуктордан жа наарғысынан газ шлангілер арасындағы байланыстыруышы фитингі бар шланг (жанаарғысының газ түтігінің ішкі диаметрі 5 мм).

1. Масса қосқышы бар дәнекерлеу кабелін аппараттың оң қосқышына жалғаңыз (18-сурет).

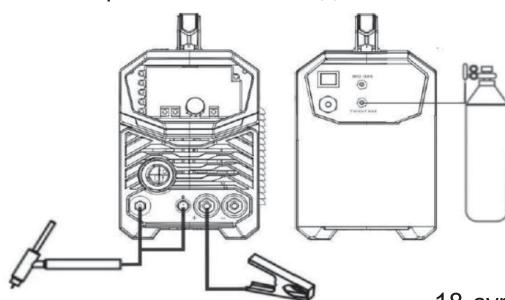

18-сурет

2. TIG жанаргысын басқару панеліндегі 7 және 8 розеткаларға қосыңыз (1-сурет).

3. Газ түтігін құрылғының артқы панеліндегі 3 фитингке (2-сурет), ал оның екінші үшін редуктор арқылы аргоны бар газ баллонына жалғаңыз.

4. Аппаратты электр желісіне қосыңыз және аппараттың артқы жағындағы қосқышты (2-позиция, 2-сурет) пайдаланып аппаратты қосыңыз.

5. Цифрлық дисплейде TIG дәнекерлеу режимін таңдап, қажетті дәнекерлеу параметрлерін орнатыңыз.

#### **6.4. Аппаратты аяу плазмалы кесу CUT-қа дайындау.**

##### **Назар аударыңыз!**

Аяу плазмасымен кесу процесін бастамас бұрын, қуат көзі тұрақты екеніне көз жеткізіңіз. Желінің кернеуі жүктеме кезінде  $230V \pm 5\%$  болуы керек. Егер қоректен-діру кернеуі тұрақсыз немесе төмен болса, аппараттың өнімділігі төмендейді.

##### **Назар аударыңыз!**

Осы аппаратпен жұмыс істеу үшін аяу компрессорын қажет болады (бөлек са-тып алынады).

Ең жогары мәлімделген өнімділікпен жұмыс істеу үшін аяу компрессорының өнімділігі мен қысымы кем дегенде келесі кестеде көрсетілгендей болу керек (2-кестені қараңыз):

2-кесте

Компрессордың кіріс өнімділігі, /мин	Компрессордың шығыс өнімділігі, л/мин	Компрессордың шығыс қысымы, бар
500	300	4-5

1. Плазматронды басқару панеліндегі 7 және 8 қосқыштарға қосыңыз (1-сурет).


2. Масса қосқышы бар дәнекерлеу кабелін аппараттың оң қосқышына жалғаңыз (19-сурет).

3. Аяу сұзгісі және манометр (жинақта берілген) бар редукторды құрылғының артқы панеліне орнатыңыз және қосыңыз.

4. Шлангты аяу компрес-сорынан редуктор штуцеріне жалғаңыз.

5. Тұтіктің қысқа бөлігін пай-даланып, редуктордың шығыс штуцерін аппараттың артқы панеліндегі штуцеріне 3 (2-сурет) жалғаңыз.

6. Аппаратты және аяу ком-прессорын электр желісіне қосыңыз және аппараттың артқы жағындағы ажы-ратқышты (2-позиция, 2-сурет) пайдаланып аппаратты іске қосыңыз.

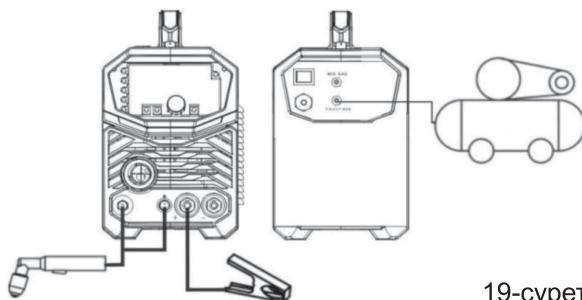

19-сурет

## 7. АППАРАТПЕН ЖҰМЫС ИСТЕУ

### Жұмыс орны:

- Дәнекерлеу жабдығы 80%-дан аспайтын ылғалдылықта коррозиялық және жанғыш газдар мен материалдардан алыс орналасуы тиіс.
- Егер жұмыс аймағы жаңбырдан, қардан және т. б. қорғалмаса, жауын-шашын кезінде ашық аудада жұмыс істеуден аулақ болыңыздар. Қоршаған ортандың температурасы - 10-нан + 40-қа дейін болуы керек.
- Дәнекерлеу құрылғысы мен қабырға арасындағы ең аз қашықтық - 30 см.
- Жұмыс істеліп жатқан жерде жұмыс істегендегі желдетуді сақтаңыз.
- Сыртта жұмыс істеген кезде дәнекерлеу машинасын «жалаңаш» жерге қой-маңыз.


**Назар аударыңыз!** Дәнекерлеу доғасының сөулеленуі қорғалмаған көзге қауіпті. Дәнекерлеу барысын бастамас бұрын, дәнекерлеу дұлғығасын киіп, айналанызыдағы адамдарға дәнекерлеудің басталуы туралы ескертуді ұмытпаңыз. Өдette, дәнекерлеуші басқаларға «Көз!» командасымен дәнекерлеу шлемін кио керек немесе дәнекерлеу орнынан бұрылышп, дәнекерлеу доғасына қарамау керек екенін ескертеді.

Дәнекерлеу доғасынан көз күйіп қалған жағдайда дәрігерге қаралыңыз

### 7.1. MIG дәнекерлеуге арналған құрылғының ұсынылған параметрлері

Дәнекерлеу тогы мен кернеу мәндері дәнекерлеудің тұрақтылығына, сапасына және тиімділігіне тікелей әсер етеді. Дәнекерлеудің жақсы сапасына қол жеткізу үшін ток пен кернеу мәндері оңтайлы болуы керек. Қалыпты жағдайда дәнекерлеу параметрлерін орнату сымның диаметріне, жіктің/тігістің катеттеріне, металдың балқу тереңдігіне және соңғы өнімнің сапасына қойылатын талаптарға сәйкес жүргізілу керек. Тәмендегі параметрлерді басшылыққа алыңыз.

### Түйіспелі дәнекерлеу параметрлері

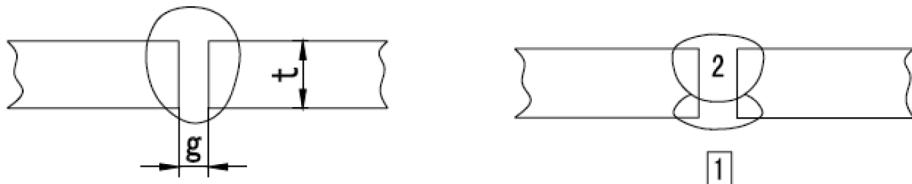


20-сурет

3-кесте

Беттің қалындығы (t), мм	Жіктегі саңылау (g), мм	Сым диаме- трі, мм	Дәнекерлеу тоғы, А	Жұмыс кернеуі, В	Дәнекерлеу жылдам- дығы, см/ мин	Газ шығымы, л/мин
0,8	0	0.8-0.9	60-70	16-16.5	50-60	10
1.0	0	0.8-0.9	75-85	17-17.5	50-60	10-15
1.2	0	1.0	70-80	17-18	45-55	10
1.6	0	1.0	80-100	18-19	45-55	10-15
2.0	0-0.5	1.0	100-110	19-20	40-55	10-15
2.3	0.5-1.0	1.0/1.2	110-130	19-20	50-55	10-15
3.2	1.0-1.2	1.0/1.2	130-150	19-21	40-50	10-15
4.5	1.2-1.5	1.2	150-170	21-23	40-50	10-15

**Тегіс бұрыштық дәнеке**


21-сурет

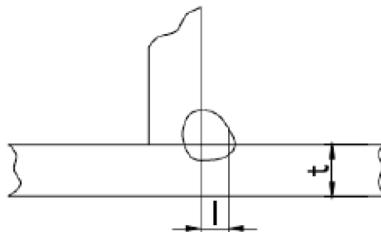

4-кесте

Беттің қалындығы (t), мм	Жік катеті (l), мм	Сым диаме- трі, мм	Дәнекер- леу тоғы, А	Жұмыс кернеуі, В	Дәнекерлеу жылдамдығы, см/мин	Газ шығымы, л/мин
1.0	2.5-3.0	0.8-0.9	70-80	17-18	50-60	10-15
1.2	2.5-3.0	1.0	70-100	18-19	50-60	10-15
1.6	2.5-3.0	1.0/1.2	90-120	18-20	50-60	10-15
2.0	3.0-3.5	1.0/1.2	100-130	19-20	50-60	10-20
2.3	2.5-3.0	1.0/1.2	120-140	19-21	50-60	10-20
3.2	3.0-4.0	1.0/1.2	130-170	19-21	45-55	10-20
4.5	4.0-4.5	1.2	190-230	22-24	45-55	10-20

## Бұрыштық тігістерді тік күйінде дәнекерлеуге арналған параметрлер

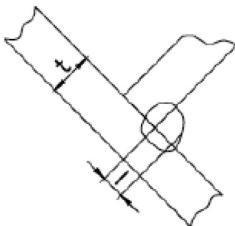


22-сурет

5-кесте

Беттің қалындығы (t), мм	Жік катеті (l), мм	Сым диаме- трі, мм	Дәнекерлеу тоғы, А	Жұмыс кернеуі, В	Дәнекерлеу жылдамдығы, см/мин	Газ шығымы, л,мин
1.2	2.5-3.0	1.0	70-100	18-19	50-60	10-15
1.6	2.5-3.0	1.0/1.2	90-120	18-20	50-60	10-15
2.0	3.0-3.5	1.0/1.2	100-130	19-20	50-60	10-20
2.3	3.0-3.5	1.0/1.2	120-140	19-21	50-60	10-20
3.2	3.0-4.0	1.0/1.2	130-170	21-23	45-55	10-20
4.5	4.0-4.5	1.2	200-250	23-26	45-55	10-20

## Қабаттастыра дәнекерлеу параметрлері

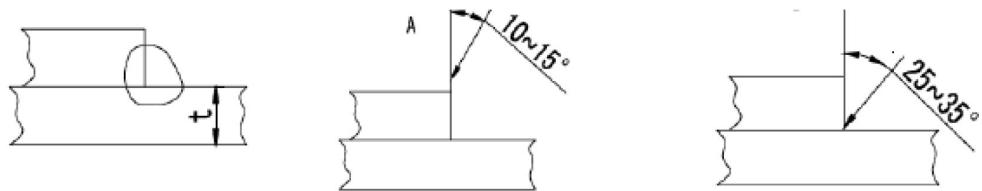

23-сурет

6-кесте

Беттің қалындығы (t), мм	Дәнекерлеу позициясы	Сым диаме- трі, мм	Дәнекерлеу тоғы, А	Жұмыс кернеуі, В	Дәнекерлеу жылдамдығы, см/мин	Газ шығы- мы, л,мин
0.8	А	0.8/0.9	60-70	16-17	40-45	10-15
1.2	А	1.0	80-100	18-19	45-55	10-15
1.6	А	1.0/1.2	100-120	18-20	45-55	10-15
2.0	А/Б	1.0/1.2	100-130	18-20	45-55	15-20
2.3	Б	1.0/1.2	120-140	19-21	45-50	15-20
3.2	Б	1.0/1.2	130-160	19-22	45-50	15-20
4.5	Б	1.2	150-200	21-24	40-45	15-20

## 7.2. Аппараттың ММА әдісімен дәнекерлеуге арналған реттеуі

7-кесте

Электрод диаметрі, мм	Дәнекерленетін металдың қалындығы, мм	Дәнекерлеу тоғы, А
1,6	1-2	25-50
2	2-3	40-70
3	3-4	70-130
4	4-6	120-170
5	6-8	150-250

## 7.3. TIG дәнекерлеуге арналған құрылғының ұсынылған параметрлері

8-кесте

Металл қалындығы, мм	Кесу формасы	Дәнекерлеу қабаттары- ның саны	Вольфрам электроды- ның диаметрі, мм	Сымның диаметрі, мм	Дәнекерлеу тоғы, А	Газ шығымы, л/мин
0,5	I	1	1,0	1,0	30-50	8-10
1,0		1	1,6	1,0-2,0	40-60	8-10
1,5		1	2,4	1,0-2,0	60-80	10-12
2,0		1	2,4-3,2	1,0-2,0	80-110	12-14
2,5		1	2,4-3,2	2,0	110-120	12-14
3,0	Y	1-2	2,4-3,2	2,0-3,0	120-140	12-14
4,0		2	2,4-3,2	2,0-3,0	130-150	14-16
5,0		2-3	3,2	3,0	130-150	14-16
6,0		2-3	4,0	3,0-4,0	140-180	14-16
7,0		2-3	4,0	3,0-4,0	140-180	14-16
8,0		3-4	4,0	3,0-4,0	140-180	14-16
10,0	W	4-6	4,0	3,0-4,0	160-200	14-16
20,0		12	4,0	4,0	200-240	12-14
22,0		12	4,0	4,0-5,0	230-250	15-18
25,0		15-16	4,0	3,0-4,0	200-220	16-18
30,0		17-18	4,0	3,0-4,0	200-220	16-18

## 7.4. Ая-плазмалық кесу жұмысы

Бұл кесу әдісі қарқынды жылу өсерінен балқитын темір бөлікке жарықтың электр дөғасын беру үшін плазманы пайдаланады.


Аппарат плазмамен бірге қозғалатын сығылған ауаны беру арқылы жұмыс істейді.

Плазмалық кесу процесін бастау үшін жанаңыз саптаманы кесуге арналған заттың шетіне (шамамен 2 мм) жақындастырыңыз. Жанаңыз түймешігін басыңыз. Ша-

мамен 1 секундтан кейін дежурлық доға тұтандады. Егер қашықтық дұрыс болса, дежурлық доға кесу доғасын қуаттай отырып, кесуге арналған затқа тиіп кеседі.

Белгіленген сзызық бойымен жанағрыны кесетін заттың беті бойынша біркелкі жүргізіңіз.

Кесу жылдамдығын қалындығына және таңдалған ток күшіне сәйкес реттеп, кесуге арналған заттың төменгі бетінен шығатын доғаның қозғалыс бағытына қарама-қарсы бағытта вертикальдан 5-10° көлбекеу екеніне көз жеткізіңіз (24-сурет).

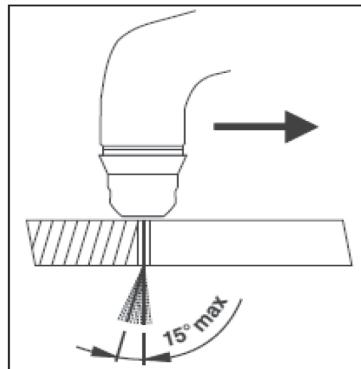

24-сурет

## 8. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

**Назар аударыңыз!** Құрылғының қаптамасын шешпеніз, бұл құрылғыны кепілдіктен шығаруға әкеледі.

1. Шаңды мезгіл-мезгіл құрғақ және таза сығылған ауамен тазалаңыз. Сығылған ауаның қысымы дәнекерлеу аппаратының кішкене бөліктеріне зақым келтірмеу үшін 2 атмосферадан аспауы керек.

2. Құрылғының ішіне ылғалдың түсүіне жол берменіз. Егер бұл орын алса, қажетті жабдықты пайдаланып оқшаулауды құргатыңыз және тексеріңіз. Құрылғының жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізгеннен кейін ғана жұмысты бастаңыз.

3. Қуат кабелі мен дәнекерлеу кабелінің оқшаулағыш жабынының күйін мезгіл-мезгіл тексеріп отырыңыз. Ақаулар анықталған жағдайда-кабельді ауыстырыңыз.

4. Газ құбыршегінің келтеқосқышқа қосылуын (MIG/MAG және TIG өдісімен дәнекерлеу кезінде) үнемі тексеріп отырыңыз. Газ ағып кеткен кезде құбыршектің келтектің қосылуын жаңартыңыз.

5. Егер дәнекерлеу құрылғысы ұзақ уақыт пайдаланылмаса-құрылғыны бастанқы қаптамаға салыңыз немесе ылғал мен шаңыңын түсінен қорғаңыз.

## 9. ҮІКТИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРИ

9-кесте

Ақау	Мүмкін себептер	Түзөу әрекеттері
Дәнекерлеу құрылғысы электр желісіне қосылған, бірақ сандық тақталар жанбайды, Шығыс тогы жоқ және желдеткіш жұмыс істемейді.	1. Қажетті кіріс кернеуі жоқ. 2. Желілік розеткада ток жоқ. 3. Дәнекерлеу машинасы ақаулы.	1. Желідегі кернеуді тексеріңіз. 2. Желідегі тоқтың бар-жоғын тексеріңіз. 3. Үекілдегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Жұмыс барысында дәнекерлеу әрекеті тоқтап қалды, дисплейде құрылғының қызып кету индикаторы 11 пайда болды (3-сурет), желдеткіш жұмыс істеп тұр.	Құрылғы қызып кетті және қызып кетуден қорғалған күйде.	Аппаратты өшірменіз. Құрылғыны 10-15 минут сұтының. Құрылғы автоматты түрде жұмыс қүйіне оралады.
MIG/MAG әдісімен дәнекерлеу		
Металл бүркіндерінің пайда болуының жоғарылауы	Сым берудің жоғары жылдамдығы	Сымның берілу жылдамдығын томендетіңіз (дәнекерлеу тогы).
	Дәнекерлеу кернеуі тым жоғары	Дәнекерлеу кернеуін азайтыңыз.
	Қате полярлық таңдалды.	Клеммалардың полярлығын өзгертіңіз.
	Жанағының баяу жүргізу жылдамдығы.	Жанағыны жүргізу жылдамдығын арттырыңыз.
	Жанағының баяу жүргізу жылдамдығы.	Жанағыны жүргізу жылдамдығын арттырыңыз.
	Лас/майлы сым.	Таза сымды қолданыңыз.
	Дәнекерлеу орнында қорғаныс газы жоқ.	Баллондағы газдың бар-жоғын тексеріңіз. Газ құбырының ағып кетуін тексеріңіз. Баллондағы редуктордың дұрыс реттелгенін тексеріңіз. Дәнекерлеу ваннасын жеден қорғаңыз.
	Құрылғы FLUX дәнекерлеу режимініне орнатылған.	Сым беру бөліміндегі полярлықты өзгертіңіз. CO2 немесе MIG газын беруді таңдаңыз.
Тігістің кеуектілігі, кратерлердің пайда болуы.	Газдың құрамы қате	Газдың дұрыс таңдалғанына көз жеткізіңіз
	Газ шығыны дұрыс реттелмеген, газ тым көп	Баллондағы редуктордың дұрыс реттелгенін тексеріңіз.
	Дайындаған металды дымқылданған	Дайындаманың металын құргаңыңыз
	Дайындаманың металы лас.	Дайындаманың металын кірден тазалаңыз.
	Лас/майлы сым.	Таза сымды қолданыңыз.
	Жанағының шумегі бітеліп қалды	Жанағы шумегін тазалаңыз немесе ауыстырыңыз.
	Газдың құрамы қате	Газдың дұрыс таңдалғанына көз жеткізіңіз

Дәнекерлеу кезінде дөғаның әлсіреуі	Жанаарғыдан дәнекерлеу ваннасына дейін тым үлкен қашықтық.	Жанаарғыдан дәнекерлеу ваннасына дейінгі қашықтықта азайтыныз (5-10 мм).
	Дәнекерлеу кернеуі төмен.	Дәнекерлеу тогын (кернеуді) арттырыныз.
	Сым беру жылдамдығы тым жоғары	Сымның берілу жылдамдығын төмendetініз.
Дәнекерлеу ваннасының металын жеткіліксіз дәнекерленуі.	Дайындаманың металы лас.	Дайындаманың металын кірден тазалаңыз
	Дәнекерлеу ваннасының температурасы жеткіліксіз.	Дәнекерлеу тогын көбейтіп, сымның берілу жылдамдығын реттеңіз.
Дәнекерлеу орнында дайындаманың металын жағу.	Дәнекерлеу ваннасының температурасы тым жоғары.	Дәнекерлеу кернеуін және сымның берілу жылдамдығын төмendetініз.
Сым берілмейді.	Сым беру механизмі арқылы дұрыс салынбаган	Сымды тексеріңіз / қайта толтырыныз.
Тұрақсыз / үзіліспен сым берілуі.	Жеткізу ролигі дұрыс орнатылмаған/таңдалған.	Сымның диаметріне сәйкес келетін арықшаның өлшемі бар беру ролигін орнатыңыз.
	Сымның берілу жылдамдығы дұрыс таңдалмаған.	Сымның берілу жылдамдығын реттеңіз.
	Жанаарғыны жүргізу жылдамдығы тым баяу.	Жанаарғының жүргізу жылдамдығын арттырыңыз.
	Шүмектің өлшемі қате.	Сымның диаметріне сәйкес келетін шүмек өлшемін орнатыңыз.
	Майысқан немесе зақымдалған жанаарғы жені.	Жанаарғының женін тексеріңіз немесе ауыстырыңыз.
	Беру механизміндегі сымға тым көп қысым.	Беру механизміндегі сымға қысымды төмendetініз.
	Шарғыдағы сымның шатасуы.	Шарғыдағы сым орамын тексеріңіз
	Ластанған шарғы немесе сым.	Шарғы /сымды тазалаңыз немесе ауыстырыңыз.
TIG әдісімен дәнекерлеу		
Металл бүркіндерінің пайда болуы, сапасыз тігіс, құрылғы дәнекерлемейді.	1. Газ бітті/берілмейді. 2. Берілетін газдың көлемі жеткіліксіз. 3. Режим қосқышы MMA немесе MIG күйінде. 4. Дәнекерлеу тогы дұрыс таңдалмаған.	1. Газ баллонын ауыстырыңыз, газ түтігінің зақымдануы мен илүін тексеріңіз. Баллондағы шұра ашық екенине көз жеткізіңіз. 2. Газ шығының көбейтінің (2-кестені қараңыз). 3. Режим қосқышын TIG күйіне ауыстырыңыз. 4. Дәнекерлеу тогын реттеңіз (8-кестені қараңыз).

MMA әдісімен дәнекерлеу		
MMA әдісімен дәнекерлеу процесінде сапасыз тіріс пайдада болады, электрод жабысады.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Электрод ылғалды.</li> <li>Электрод белгілі бір полярлықта арналған.</li> <li>Дәнекерлеу тогы дұрыс таңдалмаған.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Электродтарды құрғатыныз.</li> <li>Полярлықты өзгертіңіз.</li> <li>Дәнекерлеу тогын реттеңіз (7-кестені қарандызы).</li> </ol>
Ауа-плазмалы кесу - CUT		
Кесу тереңдігі жеткіліксіз немесе темірдің шашырауы өте көп	<ol style="list-style-type: none"> <li>Кесу жылдамдығы өте жогары.</li> <li>Жанаарғы өте алыс қисайған.</li> <li>Материал өте қалың.</li> <li>Электродтар мен жанаарғы саптамасы тозған.</li> <li>Ауа компрессорының өнімділігі жеткіліксіз.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Кесу жылдамдығын азайтыңыз.</li> <li>Жанаарғыны кесуге арналған затқа 15° бұрышпен тік үстәніз.</li> <li>Техникалық сипаттамада көрсетілген максималды кесу қалыңдығынан асырмаңыз.</li> <li>Тозған бөлшектерді ауыстырыңыз.</li> <li>Өнімділігі жоғары компрессорды пайдаланыңыз (2-кестені қарандызы).</li> </ol>
Кесу дөғасы қайта қайта өшіп қала береді	<ol style="list-style-type: none"> <li>Кесу жылдамдығы тым тәмен</li> <li>Жанаарғы мен материал арасындағы қашықтық өте үлкен.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Кесу жылдамдығын арттырыңыз</li> <li>Саптама мен материал арасындағы қашықтықты азайтыңыз.</li> </ol>
Қысық кесу	<ol style="list-style-type: none"> <li>Жанаарғы дұрыс емес орналасқан.</li> <li>Саптаманың тесіктеп асимметриялық түрде тозған және/немесе жанаарғы бөліктері дұрыс жиналмаған.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Жанаарғыны кесуге арналған затқа 15° бұрышпен тік үстәніз.</li> <li>Саптаманы ауыстырыңыз, жанаарғы жинағын тексеріңіз.</li> </ol>
Саптама және электрод қатты зақымдалады	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ауа қысымы тым тәмен.</li> <li>Ластанған ауа (ылғалдылық, майлылық).</li> <li>Пилоттық дөғаның аудада тым жиі болуы.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ең аз ұсынылатын ауа қысымы кеміндегі 4 бар.</li> <li>Ауа сүзгісі бар редукторды пайдаланыңыз.</li> <li>Дайындауда жақын жерде алау түймесін басыңыз.</li> </ol>
Кесу тереңдігі жеткіліксіз немесе темірдің шашырауы өте көп	<ol style="list-style-type: none"> <li>Кесу жылдамдығы өте жогары.</li> <li>Жанаарғы өте алыс қисайған.</li> <li>Материал өте қалың.</li> <li>Электродтар мен жанаарғы саптамасы тозған.</li> <li>Ауа компрессорының өнімділігі жеткіліксіз.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Кесу жылдамдығын азайтыңыз.</li> <li>Жанаарғыны кесуге арналған затқа 15° бұрышпен тік үстәніз.</li> <li>Техникалық сипаттамада көрсетілген максималды кесу қалыңдығынан асырмаңыз.</li> <li>Тозған бөлшектерді ауыстырыңыз.</li> <li>Өнімділігі жоғары компрессорды пайдаланыңыз (2-кестені қарандызы).</li> </ol>

## **10 ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ**

### **Тасымалдау**

Өндірушінің қаптамасындағы электр құралын жабық көліктің барлық түрлерімен ауа температурасы минус 50-ден плюс 50 °C-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80% - ға дейін (плюс 25°C температурада) көліктің осы түрінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес тасымалдауға болады.

### **Сақтау**

Электр құралы плюс 5-тен плюс 40°C-қа дейінгі температурада және салыстырмалы ылғалдылығы 80% - ға дейін (плюс 25°C температурада) жылтырылатын желдетілетін бөлмеде дайындаушының қаптамасында сақталуы тиіс.

## **11. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ**

Өнімді және оның компоненттерін тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Өнімді қолданыстағы өндірістік қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес тастаңыз.

## **12. ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ**

Өнім кәсіби сыныпқа жатады. Қызмет ету мерзімі-10 жыл.

## **13. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ ЖӘНЕ СЕРТИФИКАТ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР**

Өндіруші, импорттаушы, ресми өкіл туралы деректер, сертификат немесе декларация туралы ақпарат, сондай-ақ өндіріс күні туралы ақпарат өнімнің паспортына №1 қосымшада көрсетілген.

## **14. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРИ**

**Өнімнің кепілдік мерзімі тұтынушыға сатылған сәттен бастап 12 ай құрайды.**

**Өнім мен компоненттердің қызмет ету мерзімін өндіруші белгілейді және өнімнің паспортында көрсетілген.**

Кепілдік мерзімі ішінде сатып алушы өндірістік ақаулардың салдары болған

ақауларды тегін түзеуге құқылы. Кемшілігі анықталған жағдайда тауарды сараптау мен жөндеу тек авторизацияланған сервистік орталықтарда жүргізіледі, олардың өзекті тізімін <https://elitech-tools.ru/sections/service> сайтынан табуға болады

Кепілдік жөндеу сатып алу құжаты мен кепілдік талонын көрсетілгенде жүргізіледі, ол болмаған жағдайда - кепілдіктің басталу мерзімі өнім жасалған күннен бастап есептеледі.

Кепілдік бойынша ауыстырылатын бөлшектер шеберхананың меншігіне өтеді.

Кепілдік қызмет көрсету келесі кемшіліктер нәтижесінде пайда болған өнімдерге қолданылмайды:

- өнімді пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзу, сондай-ақ өнімнің таңбалашақ және/немесе сериялық нөмірі болмаған немесе ішінара болмаған немесе бүлінген кезде;
- ақаулық белгілері бар өнімді пайдалану (шуы, дірілі жоғарылауы, қатты қызыу, біркелкі емес айналуы, қуатының жоғалуы, айналымның төмендеуі, қатты ұшқышындауы, күйік иісі, өзіне тән емес газ шығуы) механикалық зақымдану (жарықтар, жарықшақ, ойықтар, деформациялар және т. б.);

- коррозиялық ортаның, жоғары температуралың немесе металл бөліктерінің коррозиясы кезінде басқа сыртқы факторлардың әсерінен болатын зақым;

- қатты ішкі немесе сыртқы ластанудан, бұйымға бөгде заттар мен сұйықтықтардың, материалдар мен заттардың түсінен, желдеткіш арналардың (саңылаулардың), май арналарының бітелуінен, сондай-ақ қызып кетуден, дұрыс сақтамаудан, тиісті күтімнің болмауынан туындаған зақымданулардан туындаған зақымдар;

- тірелетін, үйкелетін, берілісті бөлшектері мен материалдарының табиги тозуы,

- мотосағат есептегішінің жұмысына араласу немесе зақымдануы.

шамадан тыс жүктеме немесе қате қолдану. Өнімнің шамадан тыс жүктелуінің шартсыз белгілеріне мыналар жатады (бірақ олармен шектелмейді): түстерінің құбылуы, ротор мен статор сияқты түйісетін немесе кезектесетін бөлшектердің бір мезгілде істен шығуы, редуктор мен зәкірдің тегершігінің, трансформатордың бастапқы орамасы, бөлшектердің істен шығуы, бұйымның тораптарының немесе электр қозғалтқышының сымдарының жоғары температуралың әсерінен, сондай-ақ өнімнің кестеде көрсетілген номиналдар электр желісі параметрлерінің шартына сай болмауынан деформациялануы немесе балқуы

- ауыстырылатын құрылым бөлшектерінің істен шығуы (жұлдызшалар, шынжырлар, шиналар, саптамалар, дискілер, бұтакесу пышақтары, шөп шабатын машиналар мен триммерлер, қармақ бауы мен триммер бастары, қорғаныс қаптамалары, аккумуляторлар, отын және аяа сүзгілері, белбеулер, арапау пышағы, жұлдызшалар, цангалар, дәнекерлеу ұштары, құбыршектер, тапаншалар және жоғары қысымды жууға арналған саптамалар, кернеу және бекіту элементтері (болттар, сомындар, шентемірлер), аяа сүзгілері және т. б.), сондай-ақ тозудың осы түрлерінен туындаған бұйымның ақаулары;

- поршень тобының істен шығуына әкеп соқкан отын қоспасының құрамы мен сапасына қойылатын талаптарды сақтамау (поршень сақинасының жатуы және/немесе цилиндрдің ішкі бетінде және поршень бетінде сываттар мен бұзушылықтар-

дың болуы, шатун мен поршень саусағының тірек мойынтыректерінің бұзылуы немесе балқуы);

- компрессорлар, 4 тактілі қозғалтқыштар картеріндегі май мөлшерінің жеткіліксіздігі немесе май түрінің сәйкес келмеуі (шатунда, інде білікте, тіпті май денгейінің датчигі болған кезде де сызаттар мен бөгеттердің болуы);

- Шығыс және тез тозатын бөлшектердің, ауыстырылатын құрылғылардың және компоненттердің істен шығуы (стартерлер, жетек берілістері, бағыттаушы роликтер, жетек белдіктері, дөңгелектер, резенке амортизаторлар, тығыздығыштар, майлы тығыздығыштар, тежегіш таспа, қорғаныш қаптамалар, тұтандырғыш электродтар, термопаралар, іліністер, майлау, көмір щеткалары, жетекші жұлдызышлар, дәнекерлеу алауы (саптамалар, ұштар мен бағыттаушы арналар), діңгектер, жоғары қысымды жуу құралдарының клапандары және т. б.), сондай-ақ тозудың осы түрлерінен туындаған бұйымның ақаулары;

- бекітіштердің, пломбалардың, қорғаныш жапсырмалардың және т. б. ой-макілтектерінің зақымдалуымен араласу.

### **Кепілдік қолданылмайды:**

Құрылсына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген өнімге;

- Кәсіпкерлік қызмет үшін немесе көсіптік, өнеркәсіптік мақсаттарда пайдаланылатын тұрмыстық мақсаттағы өнімдерге (пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы мақсатқа сәйкес);

- Өнімнің профилактикалық және техникалық қызмет көрсетуге (майлау, жуу, тазалау, реттеу және т. б.)

- Тұпнұсқа болып табылмайтын керек-жарақтарды, ілеспе және қосалқы бөлшектерді пайдалану нәтижесінде пайда болған бұйымның ақауларына;

## КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Өнімнің атаяуы: \_\_\_\_\_

Моделі: \_\_\_\_\_


Модель артикулі: \_\_\_\_\_

Шығарылған күні: \_\_\_\_\_

Сериялық нөмірі: \_\_\_\_\_

Сату күні: \_\_\_\_\_

Сауда ұйымының мөрі:

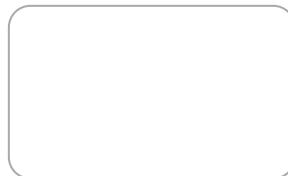

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № \_\_\_\_\_  
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні \_\_\_\_\_

Қызмет көрсету орталығы \_\_\_\_\_

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі \_\_\_\_\_

Берілген күні \_\_\_\_\_

Клиенттің қолы \_\_\_\_\_

Қызмет көрсету орталығының мөрі



ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № \_\_\_\_\_  
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні \_\_\_\_\_

Қызмет көрсету орталығы \_\_\_\_\_

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі \_\_\_\_\_

Берілген күні \_\_\_\_\_

Клиенттің қолы \_\_\_\_\_

Қызмет көрсету орталығының мөрі



ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № \_\_\_\_\_  
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні \_\_\_\_\_

Қызмет көрсету орталығы \_\_\_\_\_

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі \_\_\_\_\_

Берілген күні \_\_\_\_\_

Клиенттің қолы \_\_\_\_\_

Қызмет көрсету орталығының мөрі





## ՀԱՐԳԵԼԻ ԳՆՈՐԴՆԵՐԻ

Ընորհակալություն ELITECH-ի արտադրանքը ընտրելու համար: Խորհուրդ ենք տալիս ուշադիր կարդալ այս անձնագիրը և ուշադիր հետևել սարքավորումների անվտանգության, շահագործման և պահպանման միջոցառումների վերաբերյալ ցուցումներին:

Անձնագրում պարունակվող տեղեկատվությունը հիմնված է անձնագրի թռղարկման պահին առկա տեխնիկական բնութագրերի վրա:

Սույն անձնագիրը պարունակում է տեղեկատվություն, որն անհրաժեշտ և բավարար է ապրանքի հուսալի և անվտանգ շահագործման համար:

Արտադրանքի կատարելագործման ուղղությամբ մշտական աշխատանքի հետ կապված՝ արտադրողն իրավունք է վերապահում փոխել դրա կառուցվածքը, որը չի ազդում շահագործման հուսալիության և անվտանգության վրա՝ առանց լուսացման:

## ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1. Նպատակը .....	96
2. Տեխնիկական անվտանգության կանոններ .....	96
3. Տեխնիկական բնութագիր .....	98
4. Կոմպլեկտավորում .....	99
5. Եռակցման ապարատի կառուցվածքը .....	99
6. Սարքի նախապատրաստում աշխատանքի համար .....	107
7. Աշխատանքապարատի հետ .....	112
8. Տեխնիկականսպասարկում .....	116
9. Հնարավոր անսարքությունները և դրանց վերացման մեթոդները .....	117
10. Փոխադրում և պահեստավորում .....	120
11. Օտարում .....	120
12. Ծառայությանժամկետը .....	120
13. Տեղեկատվություն արտադրողի, ներմուծողի ,հայտարարագրի և արտադրության ամսաթվի մասին .....	120
14. Երաշխիքային պարտավորություններ .....	121


## 1. ՆՊԱՏԱԿԸ

Եռակցման բազմահամակարգը (այսուհետ 'Եռակցման մեքենա') նախատեսված է պրոպատի (ածխածնային և չժանգոտվող) հաստատուն հոսանքով եռակցման համար՝ մետաղալարով կիսաավտոմատ եռակցման (MIG/MAG) մեթոդով պաշտպանիչ գազի միջավայրում և պատված մետաղալարով (FLUX), արգոն-աղեղային եռակցման (TIG) մեթոդով չիալիող վոլֆրումի էլեկտրոդով իներտ պաշտպանիչ գազում (արգոն), Էլեկտրական աղեղային եռակցման (MMA) մեթոդով հատովի պատված էլեկտրոդով, ինչպես նաև պողպատի, այումինի, պղնձի, չժանգոտվող պողպատի, տիտանի և դրա համաձուլվածքների օդա-պլազմային կորուման համար (CUT):

## 2. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Եռակցման աշխատանքները կարող են վտանգավոր լինել ինչպես եռակցողի, այնպես եւ եռակցման գոտում միտակայքում գտնվող մարդկանց համար, եռակցման սարքավորումները սիսալ օգտագործելու դեպքում: Աշխատանքի այս տեսակը պետք է խստորեն համապատասխանի անվտանգության նախազգուշական միջոցներին: Աշխատողը պետք է լավ ծանոթ լինի եռակցման ինվերտոր օգտագործելիս անվտանգության նորմերին և Էլեկտրական աղեղային եռակցման գործընթացի հետ կապված ռիսկերին:

<p><b>Էլեկտրական ցնցումը կարող է հանգեցնել լուրջ վնասների կամ նույնիսկ մահացու եթի:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Կատարեք Էլեկտրական տեղադրումը և հիմնավորումը համաձայն գործող օրենսդրության և տեխնիկական տեխնիկական անվտանգության կանոնակարգերի: Խուսափեք սարքի աշխատանքային մասերի թաց ծեռնոցներով կամ մերկ ծեռքերով անմիջական շփումից:</li></ul>	
<p><b>Եռակցման արդյունքում առաջացած ծովին ու գազը վնասակար են առողջության համար:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Եռակցման գործընթացում առաջանում են գազեր և աերոգոյներ, որոնք առողջության համար վտանգ են ներկայացնում: Խուսափեք այս գազերի ու երոգոյների ներշնչելուց:</li><li>Ապահովեք աշխատավայրի բավարար օդափոխություն, կամ օգտագործեք հատուկ արտանետվող սարքավորումներ՝ Եռակցման ընթացքում առաջացած ծովին և/կամ գազը հեռացնելու համար:</li></ul> <p>Ուշադրություն! Արդյունքում գազը վտանգավոր է առողջության համար: Կատարեք աշխատանքը սենյակում հարկադիր օդափոխությամբ և օգտագործեք շնչառական պաշտպանության միջոցներ:</p>	
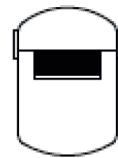
<p><b>Աղեղային եռակցման ժամանակ արտանետվող լուսային ճառագայթը կարող է վնասել աչքերը և առաջացնել այրվածքներ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Եռակցման աշխատանքները կատարելիս կամ դիտարկելիս օգտագործեք պաշտպանիչ դիմակ, որը համապատասխանում է ստվերի աստիճանին համապատասխան՝ աչքերը ցայտելու և աղեղային ճառագայթումից պաշտպանելու համար:</li> <li>Ապահովեք համապատասխան պաշտպանություն մոտակայքում գտնվող մարդկան համար՝ տեղադրելով խնդ հրակայուն վահաններ և/կամ զգուշացնելով նրանց պաշտպանվել ճառագայթումից:</li> </ul>	
<p><b>Եռակցման ինվերտորի սխալ օգտագործումը կարող է առաջացնել հրդեհ կամ պայթյուն:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Կայծերը կարող էն հրդեհի պատճառ դառնալ: Անհրաժեշտ է աշխատավայրի հեռացնել դյուրավա առարկաներն ու կուտերը:</li> <li>Անհրաժեշտ է ունենալ կրակմադիչ:</li> <li>Մի կատարեք ցիստեռների, բարոնների և մնշման տակ աշխատող այլ տարրողությունների տարացում, կորում կամ եռակցում, միևնու քայլեր չենթարկվեն, որոնք կանխեն պայթյունի և այրվող կամ թունակոր գագերի արտանետումների հնարավիրությունը, որոնք առաջանում են տարայի ներսում գտնվող նյութերից:</li> </ul>	
<p><b>Սարքի տաքացվող մասերը կարող են ուժեղ այրվածքներ առաջացնել:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Եռակցումն ուղեկցվում է ջերմության ինտենսիվ արտանետմամբ:</li> <li>Տաք մակերեսներին դիմացելը ուժեղ այրվածք է առաջացնում: Աշխատանքի ընթացքում հարկ է օգտագործել ձեռնոցներ և հմարովիզացված գործիքներ:</li> <li>Երկարատև աշխատանքի դեպքում անհրաժեշտ է պարերաբար հովացնել սարքը:</li> </ul>	
<p><b>Եռակցման ապարատի շարժվող մասերը կարող են վնաս պատճառել:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Թույլ մի տվեք, որ ձեր ձեռքերը հայտնվեն օդափոխիչի գործման տիրույթում:</li> <li>Վրտադրողի կողմից տեղադրված բոլոր պաշտպանիչ եկրաններն ու ծածկոցները պետք է լինեն իրենց տեղում և պատշաճ տեխնիկական վիճակում: Օդափոխիչին և նմանատիհ այլ սարքավորումների հետ աշխատելիս զգուշացեք ձեր ձեռքերը վնասելու և այդ սարքերի աշխատանքային տարածք մուտք գործելուց մազերը, հագուստը և գործիքները և այլն:</li> </ul>	
<p><b>Լուրջ խնդիրների դեպքում:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Դիմել տվայ Անձնագիր համապատասխան բաժնին:</li> <li>Մասնագիտական խորհրդատվության համար դիմեք լիազորված սպասարկման կենտրոնի:</li> </ul>	

## Սահմանային վիճակի չափանիշներ

**Ուշադրություն!** Եթե արտադրանքի շահագործման ընթացքում կողմանակի աղմուկներ են առաջանում, Էլեկտրական մալուխի մեկուսացման վեաս, գործի մեխանիկական վեաս, անհրաժեշտ է անհապաղ անշատել արտադրանքը և կապվել լիազորված սպասարկման կենտրոնի հետ՝ անսարքությունները վերացնելու համար:

### 3. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Աղյուսակ 1

ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ / ՄՈԴԵԼՆԵՐ	WM 200 MULTI
Ցանցի լարումը, Վ	230 ±15%
Էլեկտրաէներգիայի սպառում (առավելագույնը), կվտ	6,2 (MIG) 4,6 (TIG) 7,3 (MMA) 6,4 (CUT)
Եռակցման հոսանքի միջակայք, Ա	50-200 (MIG) 10-200 (TIG) 10-200 (MMA) 20-50 (CUT)
Աշխատանքի ցիկլ, Ա / %	200/60 (MIG) 200/60 (TIG) 200/60 (MMA) 50/60 (CUT)
Պարագ ընթացքի լարում, Վ	64/310 (CUT)
Եռակցման մետաղալարերի տրամագիծը, մմ	0,6/0,8/1,0
Էլեկտրոդների տրամագիծը (MMA), մմ	1,6-5
Էլեկտրոդների տրամագիծը (TIG), մմ	1,0 - 4
Կտրման առավելագույն հաստությունը (CUT), մմ	18
Գնահատված օդի ճնշում, բար	4-5
Սարքի օդի գնահատված սպառումը, լ / րոպե	250
Կոմպրեսորի մուտքի առաջարկվող կատարումը, լ / րոպե	500
Կոմպրեսորի առաջարկվող եթային կատարումը, լ / րոպե	300
Յզրողության գործոն	0,73
Օգգ, %	77
Պաշտպանության դաս	IP21S
Մեկուսացման դաս	H
Մալուխային միակցիչ	Dx50
Ընդհանուր չափերը, մմ	543X225X340
Քաշը, կգ	19

#### 4. ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՎՈՐՈՒՄ

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Եռակցման մեքենա                                | – 1 հատ |
| 2. Եռակցման ջահ MIG/MAG                           | – 1 հատ |
| 3. Եռակցման ջահ TIG                               | – 1 հատ |
| 4. Պլազմատրոն CUT                                 | – 1 հատ |
| 5. Եռակցման մալուխ էլեկտրոդի բռնակով              | – 1 հատ |
| 6. Եռակցման մալուխ հողային սեղմակով               | – 1 հատ |
| 7. Օդային ֆիլտրով և ճնշման չափիչով փոխանցումատուի | – 1 հատ |
| 8. Ապրանքի անձնագիր                               | – 1 հատ |

#### 5. ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԱՊԱՐԱՏԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ




Նկ. 1

- 1 – Կառավարման վահանակ  
2 – այրիչի միակցիչ MIG/MAG  
3 – Եռակցման մալուխի միակցիչ «+»  
4 – Եռակցման մալուխի միակցիչ «-»  
5 – օդափոխման անցքեր

- 6 – տեղափոխման բռնակ  
7 – գազի/օդային միակցիչ այրիչների միացման համար TIG և CUT  
8 – կառավարման միակցիչ՝ այրիչները միացնելու համար TIG և CUT


## ԿՐԵՏՈՒՀԻ ՎԱՀԱՆԱԿ

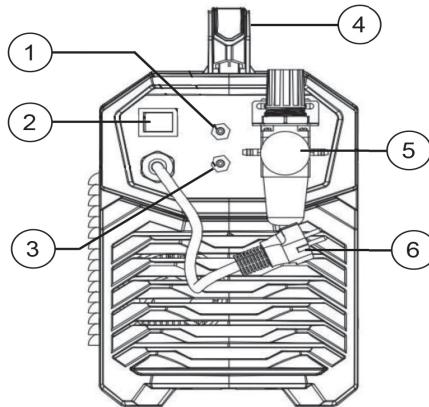

Նկ 2

- 1 – շոռուցեր MIG/MAG եռակցման համար բալոնից գազի փողոքակը միացնելու համար
- 2 – հոսանքի անջատիչ
- 3 – շոռուցեր TIG եռակցման/ պլազմային CUT կտրման համար բալոնից/ կոմպրեսորից գազի/ օդային փողոքակը միացնելու համար
- 4 – տեղափոխման բռնակ
- 5 – փոխանցման տուփ օդային գտիչով և ճնշման չափիչով (պլազմային CUT կտրման համար)
- 6 – հոսանքի մալուխ

## Ընդհանուր կառավարման վահանակ

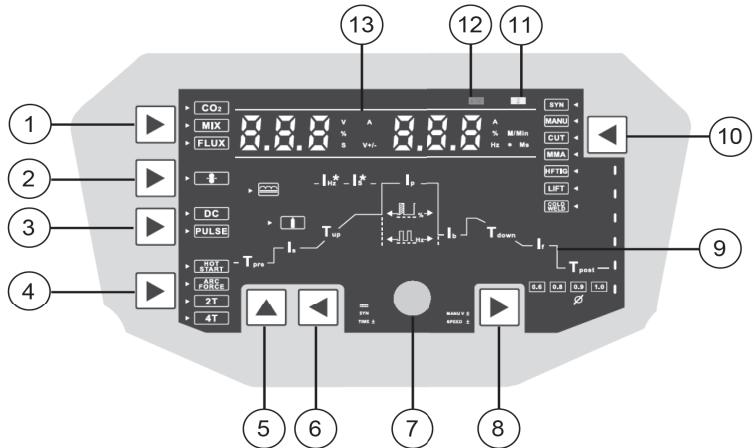


Նկ 3

1. Եռակցման գազի ընտրության կոճակ MIG/MAG (CO2, MIX, FLUX) եռակցման համար:

2. Սետաղալար քաշելու կոճակը MIG/MAG ռեժիմում:
3. TIG եռակցման պարամետրերի ընտրության կոճակ:
4. թեժ մեկսարկ (HOT START)/ աղեղի ֆորսաժ (ARC FORCE) պարամետրերի ընտրության կոճակ MMA ռեժիմում: Զահի ռեժիմի ընտրության կոճակը (2T/4T) MIG/MAG, TIG, CUT ռեժիմում:
5. Գազի կառավարման կոճակը գործում է միայն MIG/MAG, TIG, CUT ռեժիմներում:
6. Դիագրամի վրա կարգավորվող պարամետր ընտրելու կոճակ (տեղափոխվելով դեպի ձախ):
7. Պարամետրի ճշգրտման բռնակ:
8. Դիագրամի վրա կարգավորվող պարամետր ընտրելու կոճակ (տեղափոխվելով դեպի աջ):
9. Կարգավորվող պարամետրերի դիագրամ:
10. Եռակցման ռեժիմի ընտրության կոճակ:
11. Մեքենայի գերտաքացման ցուցիչ:
12. VRD ռեժիմի միացման ցուցիչ:
13. Թվային էկրան:

#### Կառավարման վահանակ MIG/MAG եռակցման ռեժիմում

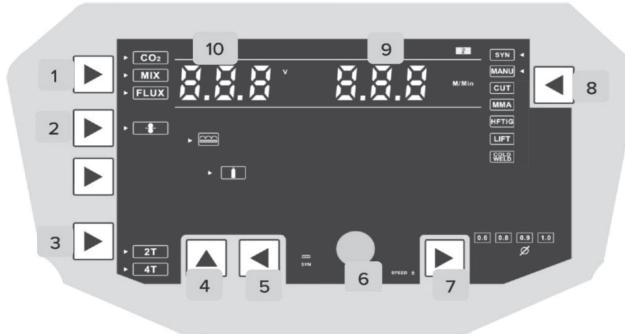

Նկ 4

1. Եռակցման գազի բաղադրության ընտրության կոճակ (CO2, MIX, FLUX): Գազի բաղադրությունը MIG/MAG եռակցման ռեժիմում փոխելու համար սեղմեք ընտրության կոճակը. Կոճակի յուրաքանչյուր սեղմում անցնում է հաջորդ ռեժիմին. ո Ցցիչը լուսավորվում է ընտրված ռեժիմի դիմաց.

CO2 – ածխաթթու գազ

MIX – արգոնի և ածխածնի երկօքսիդի խառնուրդ 80% Ar + 20% CO2

FLUX – կիսաավտոմատ զոդում հոսքային մետաղայրով առանց գազի.

2. Լարերի քաշման կոճակը ռեժիմում.

Լարերի սնուցման կոճակը ակտիվ է միայն MIG/MAG եռակցման ռեժիմում: Այս կոճակը նախատեսված է մետաղալարը ջահի ալիքի մեջ արագ քաշելու համար: Սեղմեք և բաց թողեք սնուցման կոճակը՝ սնուցումը սկսելու համար: Սնուցումը դադարեցնելու համար կրկին սեղմեք սնուցման կոճակը:

### 3. Այրիչի ռեժիմի ընտրության կոճակ (2T/4T)

Սեղմեք ընտրելու կոճակը: Կոճակի յուրաքանչյուր սեղմում անցնում է հաջորդ ռեժիմին:

#### 4. Գազի կառավարման կոճակ

Այս կոճակը եռակցումից առաջ գազի մատակարարումը ստուգելու համար է::

#### 5. «Հնդուկտիվություն» կարգավորվող պարամետրը ընտրելու կոճակ:

Կարգավորելի է 6-րդ գիծիկով -10-ից +10 միջակայքում:

Պարամետրը կարգավորելու համար օգտագործեք կոճակը 6:

6. Պարամետրի ճշգրտման գիշիկ (լարման, սնուցման արագություն, հնդուկտիվություն): Պարամետրը կարգավորելու համար օգտագործեք կոճակը 6:

#### 7. Լարի տրամագծի ընտրության կոճակը.


8. Միներգիկ կառավարման ռեժիմի ընտրության կոճակ (SYN) կամ ձեռքով պարամետրերի կարգավորման ռեժիմ (MANU)

Միներգիկ կառավարման ռեժիմում մետաղալարերի սնուցման արագությունը ավտոմատ կերպով ճշգրտվում է ընտրված եռակցման լարման համապատասխան Ձեռքով ռեժիմում լարման և մետաղալարերի ծգման արագության կարգավորումը կատարվում է ձեռքով:

#### 9. Թվային Եկրան: Ցուցադրում է մետաղալարերի մատուցման արագությունը.

#### 10. Թվային Եկրան: Ցուցադրում է եռակցման լարումը

## Կառավարման վահանակ օդա-պլազմայի կտրման CUT ռեժիմում

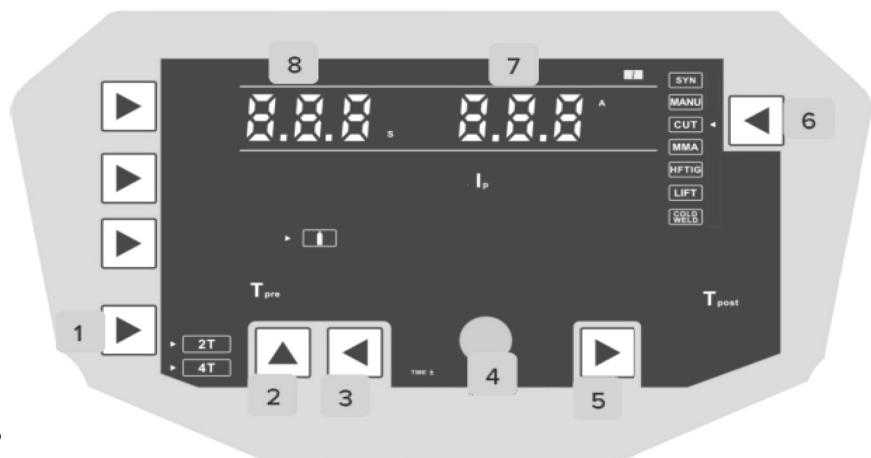

Նկ 5

1. Այրիչի ռեժիմի ընտրության կոճակ (2T/4T)

Սեղմեք ընտրելու կոճակը: Կոճակի յուրաքանչյուր սեղմում անցնում է հաջորդ ռեժիմին:

2. Գազի կառավարման կոճակ:

Այս կոճակը նախատեսված է գազի մատակարարումը ստուգելու համար, նախքան պլազմայի կտրումը սկսելը:

3 և 5. Գծապատկերների մաքսային պարամետրերի ընտրության կոճակներ.

Տրե - օդի նախնական մաքրման ժամանակը: Կարգավորման միջակայքը 0-5 վրկ:

Տրոց - օդի մաքրման ժամանակը եռակցումից հետո: Կարգավորման միջակայքը 1-10 վրկ:

Իր - հիմնական հոսանքը. Կարգավորման միջակայքը 20-50A.

Պարամետրերը կարգավորելու համար օգտագործեք բռնակ 4:


4. Պարամետրի ճշգրտման բռնակ (ընթացիկ, մաքրման ժամանակ)

6.Օդա-պլազմային կտրման ռեժիմի CUT ընտրության կոճակ

7. Թվային Եկրան: Ցուցադրում է հոսանքը:

8. Թվային Եկրան: Ցուցադրում է օդի մաքրման ժամանակը

### Կառավարման վահանակ MMA եռակցման ռեժիմում

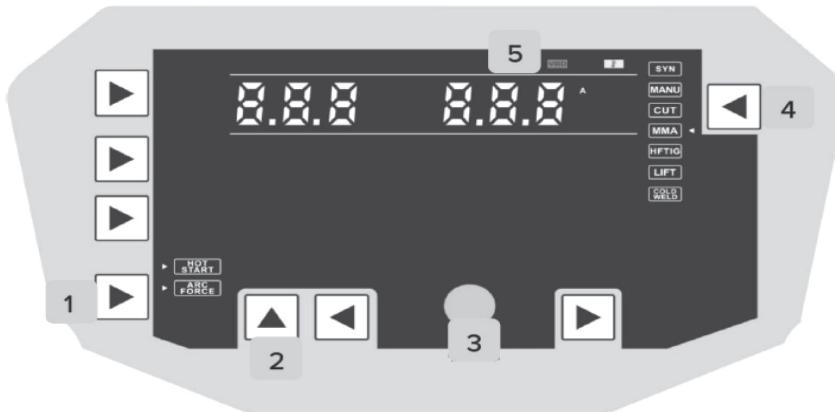

Նկ 6

1. Թեժ մեկնարկ (HOT START)/աղեղի ֆորսաժ (ARC FORCE) պարամետրերի ընտրության կոճակ

MMA եռակցման ռեժիմում սեղմեք կոճակը թեժ մեկնարկ (HOT START)/ աղեղի ֆորսաժ (ARC FORCE) կարգավորվող պարամետրը ընտրելու համար

Կարգավորումը տատանվում է 0-ից 10%: Կոճակի յուրաքանչյուր սեղմում անցնում է հաջորդ պարամետրին: Պարամետրը կարգավորելու համար օգտագործեք կոճակը 3:

2. VRD ֆունկցիայի միացման/անջատման կոճակ. Ակտիվ VRD ֆունկցիան


ցուցադրվում է Եկրանի վերին աջ անկյունում գտնվող պատկերակով (տեղ. 12, նկ. 3): Եթե VRD ֆունկցիան միացված է, բաց միացման լարումը կիշխի անվտանգ մակարդակի, և աղեղի բռնկման գործներացը կդժվարանա:

3. Պարամետրի ճշգրտման բռնակ (Եռակցման հոսանք, աղեղի ֆորսաժ, թեժ մեկնարկ).

4. MMA Եռակցման ռեժիմի ընտրության կոճակ.

5. Թվային Եկրան. Ցուցադրում է Եռակցման հոսանքը, աղեղի ֆորսաժի և թեժ մեկնարկի ցուցանիշները

### Կառավարման վահանակ TIG LIFT Եռակցման ռեժիմում

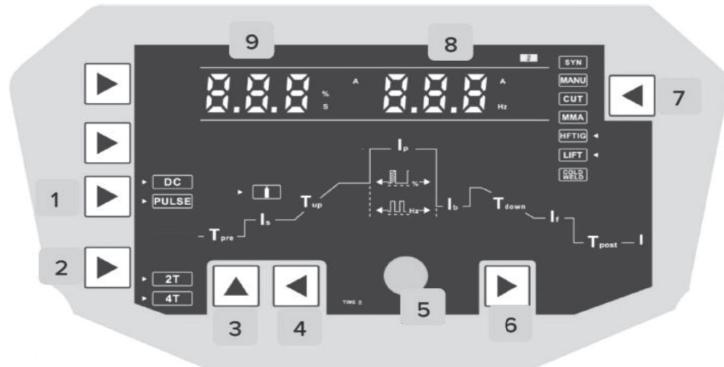

Նկ 7

1. Եռակցման պարամետրերի ընտրության կոճակը.

DC Եռակցում հաստատուն հոսանքով

PULSE իմպուլսային Եռակցման ռեժիմ.

2. Վլիչի ռեժիմի ընտրության կոճակ (2T/4T)

Սեղմեր ընտրելու կոճակը: Կոճակի յուրաքանչյուր սեղմում անցնում է հաջորդ ռեժիմին:

3. Գազի կառավարման կոճակ

Այս կոճակը Եռակցումից առաջ գազի մատակարարումը ստուգելու համար է:

4 և 6. Գծապատկերների մաքսային պարամետրերի ընտրության կոճակներ.

Tpre - օդի նախնական մաքրման ժամանակը: Կարգավորման միջակայքը 0-5 վրկ.

Iis - նախնական հոսանքը (4T ռեժիմում): Կարգավորման միջակայքը 10-200A:

Tup - Եռակցման հոսանքի բարձրացման ժամանակը. Կարգավորման միջակայքը 0-5 վրկ.

Iρ - Եռակցման հոսանք (իիմսական): Կարգավորման միջակայքը 10-200A:

I6 - բազային հոսանք. Կարգավորման միջակայքը 10-200A:

**Ծանոթագրություն!** Միայն իմպուլսային Եռակցման ռեժիմում:

Զարկերակային աշխատանքային ցիկլ. Կարգավորման միջակայքը 10-100%:

**Ծանոթագրություն!** Միայն զարկերակային Եռակցման ռեժիմում.

Իմպուլսի հաճախականությունը: Կարգավորման շրջանակը 0.5-200hz է:

Tdown – Եռակցման հոսանքի անկման ժամանակը: Կարգավորման միջակայք 0-5 վրկ.

If – խառնարանի թրմման հոսանք: Կարգավորման շրջանակը 10-200A.

Tpost - Եռակցումից հետո օդի փշման ժամանակը: Կարգավորման միջակայք 1-10 վրկ.

Պարամետրերը կարգավորելու համար օգտագործեք 5 բռնակ:

5. Գծապատկերի պարամետրերը կարգավորելու գլխիկ:

7. Կոճակ՝ աղեղը գրգռելու եղանակը ընտրելու համար:


HF TIG – բարձր հաճախականության բռնկում.

LIFT – կոնտակտային բռնկում.

8. Թվային Եկրան: Ցուցադրում է իմպուլսի հաճախականությունը, հիմնական հոսանքը.

9. Թվային Եկրան: Ցուցադրում է ժամանակը, տոկոսը, ընթացիկը:

## Կառավարման վահանակ սառը Եռակցման ռեժիմում

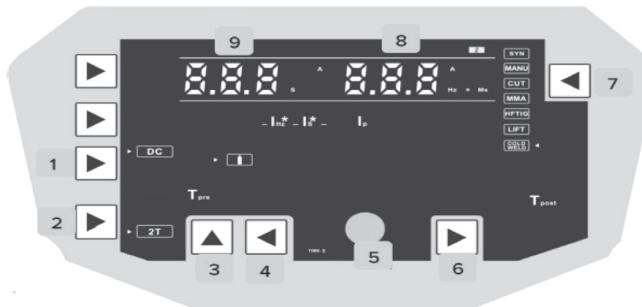

Ակ 8

1. Սառը Եռակցման ռեժիմում իմպուլսով DC պարամետրը ընտրելու կոճակ:

2. Վյոհիչ գործառնական ռեժիմը ընտրելու կոճակ 2T:

3. Գազի կառավարման կոճակ.

Այս կոճակը Եռակցումից առաջ գազի մատակարարումը ստուգելու համար է:

4 և 6. Կոճակներ՝ հատուկ գծապատկերի պարամետր ընտրելու համար:

Tpre - օդի նախնական մաքրման ժամանակը: Կարգավորման միջակայքը 0-1 վրկ.

Tpost - օդի մաքրման ժամանակը Եռակցումից հետո: Կարգավորման միջակայքը 1-10 վրկ.

Iρ - Եռակցման հոսանք (հիմնական): Կարգավորման միջակայքը 10-200A.

IHz – զարկերակային հաճախականություն 0-10 Հց:

Is – Եռակցման ժամանակը. Կառավարման միջակայքը 1-200.

5. Գծապատկերի պարամետրերի ճշգրտման բռնակ.


7. COLD WELD ռեժիմի կոճակ.

8. Թվային Եկրան: Ցուցադրում է ընթացիկ, Եռակցման ժամանակը, հաճախականությունը:

9. Թվային Եկրան: Ցուցադրում է գազի մաքրման ժամանակը:

## Մետաղալարերի մատուցման մեխանիզմի խցիկ


Նկ 9

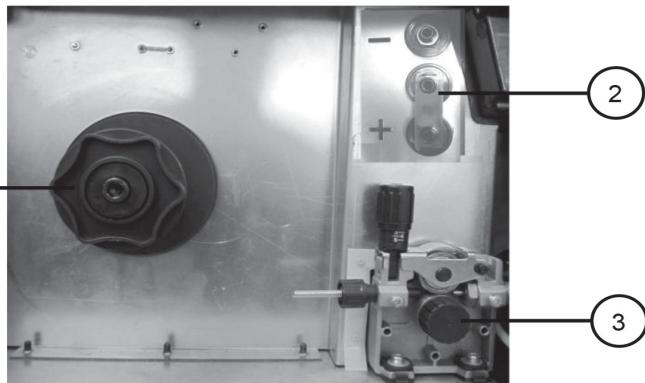

- 1 - մետաղալարով կծիկի աղապտեր
- 2 - բևեռականությունը փոխելու տերմինալսեր
- 3 - մետաղալարերի ձգման մեխանիզմ

## Մետաղալարերի մատուցման մեխանիզմ

Ճնշման գլանի ճնշման կարգավորիչ - դրա օգնությամբ դրանք կարգավորում են ճնշման գլանի ճնշումը առաջատար գլանի վրա, որի երկայնքով անցնում է մետաղալարը: Եթե ճնշումը բավարար չէ, ապա մետաղալարը սայթաբելու է: Ճնշման գլանի չափազանց մեծ ճնշումը կարող է դեֆորմացնել մետաղալարերը: Եթեկու դեպքում էլ հասատվում է մետաղալարերի մատակարարման անհրաժեշտ արագությունը, ինչը կհանգեցնի եռակցման գործընթացի ապակյունացմանը:

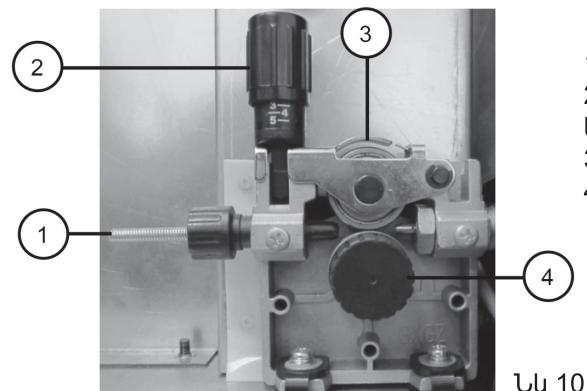

- 1 - մետաղալարի համար այիք
- 2 - ճնշման գլանափաթեթի ճնշման կարգավորիչ
- 3 - ճնշման գլան
- 4 - սնուցող գլան

Նկ 10

**Ծանոթագրություն!** Նկար 10-ը ցույց է տալիս մետաղալարերի մատուցման մեխանիզմի հիմնական մանրամասները. Արտաքին տեսքը, ծովակտորների քանակը և մետաղալարերի մատուցման մեխանիզմի դիզայնը ձեր մերժեայի մոտ կարող են տարբեր լինել:

## 6. ՍԱՐՔԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՍՄԱՐ

### 6.1. Սարքի պատրաստումը MIG/MAG մեթոդով աշխատելու համար

**Եռակցում MIG/MAG** – աղեղային եռակցում այնու հատվածի հավող մետաղական էլեկտրոդով (մետաղալարով):

Օգտագործվում է տարբեր տեսակի մետաղների, տարբեր հաստությունների եռակցման համար. իդեալական է նրբաթիթեղ մետաղի եռակցման համար. Այս տեսակի եռակցման տարբերակից առանձնահատկությունն է եռակցման գործընթացի բարձր արագությունը:


Բևեռականության փոխիչություն

Բևեռականություն փոխող կլեմաներ (ռեժիմների անցում «MIG/MAG գազով/FLUX առանց գազի») - օգտագործվում է սարքի շահագործման ռեժիմը փոխելու համար: «Եռակցում գազով» կամ «Եռակցում առանց գազի»:

Գործարանում կլեմաները տեղադրվում են ստանդարտ մետաղալարով գազով աշխատող սարքի շահագործման համար (միացումը տեղադրված է դրական կլեմաի վրա). Չանգվածային սեղմակով մալուխը միացված է ապարատի վահանակի բացասական կլեմային (Ակ. 11a)


Փոշի մետաղալարով (FLUX) առանց գազի աշխատելու համար անհրաժեշտ է փոխել սարքի աշխատանքային ռեժիմը «Եռակցում առանց գազի»: Դրա համար անհրաժեշտ է միացումը փոխել բացասական կլեմայի վրա. Չանգվածային սեղմակով մալուխը միացվում է սարքի վահանակի դրական կլեմային (Ակ. 11b)

Գազով

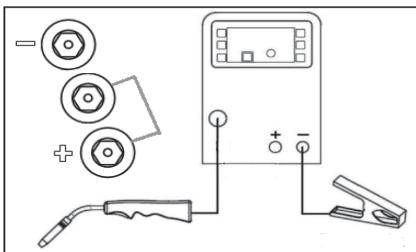

Ակ. 11a

Առանց գազի (FLUX)

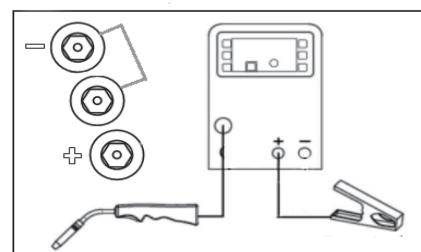

Ակ. 11b

1. Տեղադրեք այլիշի միակցիչը մեջ (դիրք 2, Ակ. 1) եռակցման մեքենայի վահանակի վրա և ամրացրեք այն:

2. Միացրեք մալուխը զանգվածի սեղմակով սարքի մինուս միակցիչին (դիրք 4, Ակ. 1) և ամրացրեք զանգվածի սեղմիչը աշխատանքային մասի վրա:

Ուշադրություն! FLUX եռակցման մեթոդով փոշու մետաղալար օգտագործելիս զանգվածային սեղմակով մալուխը միացված է սարքի դրական միակցիչին (դիրք 3, Ակ. 1), իսկ մետաղալարերի մատակարարման խցիկում բևեռականությունը փոխվում է (Ակ. 11b):

3. Միացրեք գազի գույզանը շտուցերին (դիրք 1, նկ. 2) սարքի հետևի վահանակի վրա, իսկ մյուս ծայրը՝ գազի բալոնին ռեղուկտորի միջոցով:

4. Բացեք մետաղալարերի սնուցման մեխանիզմի խցիկը: Պտուտակեք պյաստիկ ալոիզակ - ֆիբրատորը կծիկի աղապտերի վրա և տեղադրեք մետաղալարերի կծիկը կծիկի աղապտերի վրա (դիրք 1, նկ. 9): Պնդողակով ամրացրեք կծիկը աղապտերի վրա:

5. Բացեք մետաղալարերի սնուցման մեխանիզմի ճնշման գլանը (գլանափաթեթները)՝ ձեր վրա քաշելով ճնշման կարգավորիչը (դիրք 2, նկ. 10). Բարձրացրեք կուլիսը սեղմիչ գլանով (դիրք 3, նկ. 10) վերին դիրք:

6. Կորեք մետաղալարերի կոր ծայրը և մետաղալարը մոցրեք մատակարարման մեխանիզմի մուտքային ալիքի մեջ (դիրք 1, նկ. 10) և գլանի միջոցով մատակարարման մեխանիզմի ելքի մեջ մետ 15 սմ:

7. Յամիզգեք, որ սնուցող գլանի ակոսը համապատասխանում է մետաղալարերի տրամագծին: Սեղմեք մետաղալարը սեղմիչ գլանով:

**Ուշադրություն!** Սնուցող գլանն ունի երկու ակոս տարրեր մետաղալարերի տրամագծի տակ: Եթե մետաղալարերի տրամագծը չի համընկնում գլանափաթեթի ակոսի հետ, ապա ետ պտուտակեք ամրացնող գլանափաթեթի պտուտակը (դիրք 4, նկ. 5) և պտտեք շարժիչը գլանակը մյուս կողմը:

8. Կարգավորեք ճնշման գլանի միջին ճնշումը՝ պտտելով կամ արձակելով ճնշման գլանի ճնշման կարգավորիչի բռնակը:

9. Ճեռացրեք վարդակն ու կոնտակտային ծայրը այրիչից: Օգտագործեք քանային՝ կոնտակտային ծայրը թուլացնելու համար: Կոնտակտային ծայրը պտուտակում է ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ (նկ. 12):

10. Սարքը միացրեք էլեկտրական ցանցին և միացրեք սարքը սնցատիչով (դիրք 2, նկ. 2) սարքի հետևի մասում:

11. Ըստրեք եռակցման ռեժիմը թվային Էկրանին MIG:

12. Սեղմեք ջահի ծգանը (նկ. 13), մինչև ջահի ծայրից մետաղալար դուրս գա (նկ. 13): Կամ օգտագործեք լարերի ծգման կոճակը կառավարման վահանակի վրա (տեղ. 2, նկ. 3):


13. Ըստրեք կոնտակտային գլխադիր, որը համապատասխանում է մետաղալարերի տրամագծին և փաթեթավորեք կոնտակտային գլխադիրը այրիչի վրա և դրեք վարդակը (նկ. 14):



Կոնտակտային գլխադիր



Այրիչի ծգան

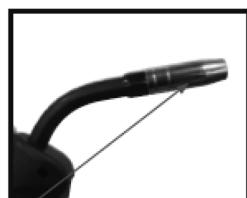

Այրիչի վարդակ

Նկ 12

Նկ 13

Նկ 14


14. Բացեք գազի բալոնը և կարգավորեք գազի հոսքը ռեժիմվորի վրա (մտավորաբեռ 8-15 լ/րոպ):

15. Սահմանեք եռակցման պահանջվող պարամետրերը կառավարման վահանակի վրա MIG:


## 2-հարվածային և 4-հարվածային այրիչի ռեժիմի սխեմա

(վերաբերում է MIG/MAG, TIG, CUT ռեժիմներին)

### 2-հարվածային ռեժիմ

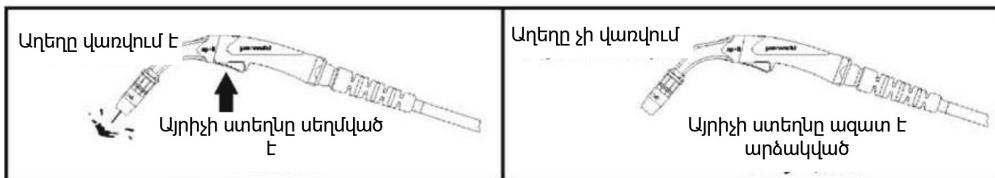

### 4-հարվածային ռեժիմ

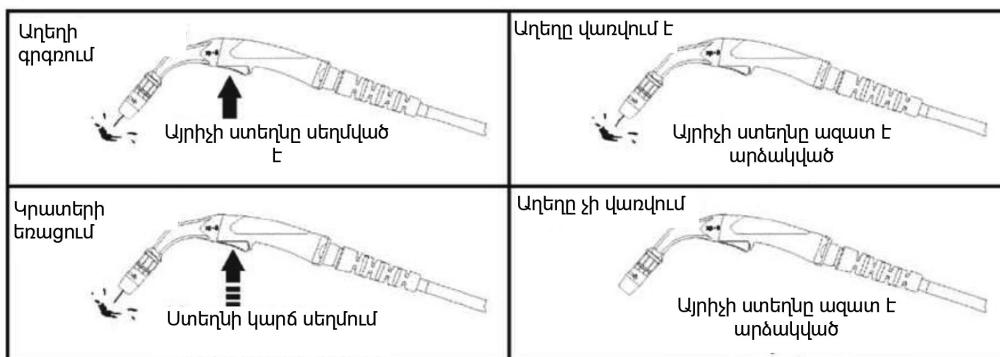

Նկ 15

## Մատակարարման գլանի ընտրություն

Սնուցող գլանը օգտագործվում է մնուցող մեխանիզմի շարժիչի ոլորող գործոնը մետաղարերի առաջընթաց շարժման մեջ փոխանցելու և վերափոխելու համար (Ակ. 16): Գլանն ունի երկու ակոս՝ համապատասխան մետաղալարերի տրամագծի համար: Մատակարարման գլանը կարող է տեղադրվել երկու դիրքում: Ակոսի չափը կամ մետաղալարերի տրամագիծը, որի համար նախատեսված է ակոսը, նշված է գլանի կողքին:



Նկ 16


## 6.2. Սարքի պատրաստում եռակցման համար MMA մեթոդով

**Եռակցում MMA** – ձեռքով աղեղային եռակցում հատավոր փակ Էլեկտրոդով:  
MMA եռակցումը կատարվում է ինչպես ուղիղ (հողային սեղմակը միացված է «+» կլեմային), այսպես էլ հակառակ (Նկ. 17)  
(հողային սեղմիչը միացված է «-» կլեմային)  
բևեռականության վրա՝ կախված օգտագործվող  
Էլեկտրոդից:

1. Եռակցման մալուխները միացրեք մեքենայի վարդակներին (դիրք. 3 և 4, Նկ. 1).

2. Մեքենան միացրեք ցանցին և միացրեք մեքենան՝ օգտագործելով մեքենայի հետևի անշատիչը (դիրք 2, Նկ. 2)

3. Թվային Եկրանին ընտրեք MMA եռակցման ռեժիմը և սահմանեք անհրաժեշտ եռակցման պարամետրերը

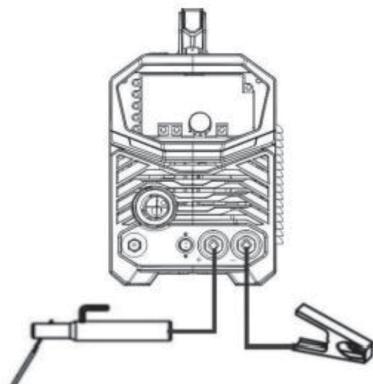

Նկ 17

## 6.3. Մեքենայի պատրաստում TIG եռակցման համար

**TIG** – արգոն-աղեղային եռակցում ոչ ոյուրավառ ֆոլֆրամ Էլեկտրոդով իներտ պաշտպանիչ գազի (արգոն) միջավայրում:

TIG եռակցումը կատարվում է ուղիղ բևեռականությամբ (զանգվածի սեղմիչը միացվում է «+» կլեմային) (Նկ. 18):

Արգոնը օգտագործվում է որպես իներտ պաշտպանիչ գազ:

Որպես լցոնման նյութ, օգտագործվում են լցոնման ծողեր:

Զողի նյութը կախված է եռակցված մետաղի տեսակից (պողպատ, չժանգոտվող պողպատ և այլն): Լցոնման ծողը ձեռքով մատուցվում է եռակցման լրգարանին:

TIG մեթոդով եռակցման համար սարքը պատրաստելու համար անհրաժեշտ են լուացուցիչ պարագաներ (փաթեթը ներառված չէ):

- Եռակցման այրիչ TIG եռակցման համար ձեռքով կառավարվող գազի մատակարարմամբ: Գազային փողորակը բալոնից միացված է անմիջապես TIG շահին-գազի բալոն արգոնով է.

- գազի բալոնի ռեդուկտոր ճշշման չափիչներով.

- փողորակ բալոնային ռեդուկտորից մինչև այրիչի գազիային փողորակ - փողորակերի միջև միացնող կցամասով (այրիչի գազի փողորակի ներքին տրամագիծը 5 մմ է):


1. Միացրեք եռակցման մալուխը զանգվածի սեղմակով մեքենայի դրական միակցիչին (Ակ. 18).

2. Միացրեք TIG այրիչը կառավարման վահանակի 7-րդ և 8-րդ միակցիչներին (Ակ. 1).

3. Միացրեք գազի փողորակը կցամաս 3-ին (Ակ. 2) ապարատի հետևի վահանակի վրա, իսկ մյուս ծայրը՝ ‘գազի բալոնին’ արգոնով, փոխանցումատուիի միջոցով.

4. Սարքը միացրեք Էլեկտրական ցանցին և միացրեք սարքը անշատիչով (Դիրք 2, Ակ. 2) սարքի հետևի մասում։

5. Թվային էկրանին ընտրեք TIG եռակցման ռեժիմը և կարգավորեք եռակցման անհրաժեշտ պարամետրերը.

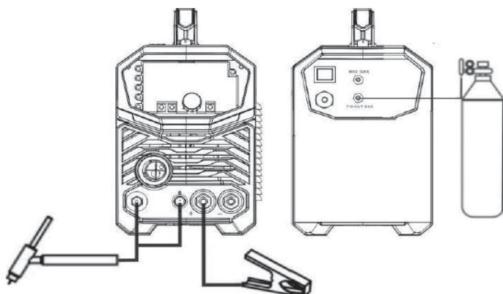

Ակ 18

#### **6.4. Սարքի պատրաստում օդա-պլազմային կտրման համար CUT: Ուշադրություն!**

Նախքան օդային պլազմայի կտրման գրոծընթացը սկսելը, համոզվեք, որ մատակարարման ցանցի կայունությունը: Էլեկտրաէներգիայի ցանցում լարումը պետք է լինի  $230V \pm 5\%$  բերի տակ: Անկայուն կամ ցածր մատակարարման լարման դեպքում սարքի արտադրողականությունը նվազում է:

#### **Ուշադրություն!**

Սարքի շահագործման համար անհրաժեշտ է օդային կոմպրեսոր (ձեռք է բերվում առանձին):

Առավելագույն հայտարարված արտադրողականությամբ սարքի կայուն աշխատանքի համար օդային կոմպրեսորի արտադրողականությունն ու ճնշումը պետք է լինեն առնվազն (տես Աղյուսակ 2):

**Աղյուսակ 2**

Մուտքային կոմպրեսորի հզորությունը, լ/րոպե	Ելքային կոմպրեսորի հզորությունը, լ/րոպե	Կոմպրեսորի եթի ճնշում
500	300	4-5

1. Պլազմային ջահը միացրեք կառավարման վահանակի 7-րդ և 8-րդ միակցիչներին (նկ. 1):


2. Եռակցման մալուխը հողային սեղմակով միացրեք մեքենայի դրական միակցիչին (նկ. 19):

3. Տեղադրեք և միացրեք սարքի հետևի վահանակին օդային գտիչով և ճնշման չափիչով ռեդուկտոր (տրամադրված է կոմպլեկտում):

4. Միացրեք փողորակը օդային կոմպրեսորից դեպի ռեդուկտորի կցամասը.

5. Օգտագործելով գուլպանի կարծ կտոր, միացրեք ռեդուկտորի ելքային կցամասը մեքենայի հետևի վահանակի կցամասին 3 (նկ. 2):

6. Մեքենան և օդային կոմպրեսորը միացրեք ցանցին և միացրեք մեքենան՝ օգտագործելով մեքենայի հետևի անջատիչը (դիրք 2, նկ. 2):

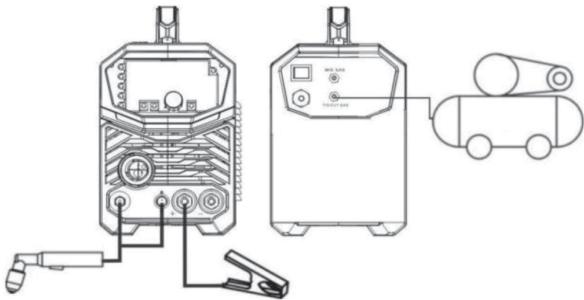

Նկ 19

## 7.ԱՇԽԱՏԱՍՆԹ ԱՊԱՐԱՏԻ ՀԵՏ

### Աշխատավայր.

1. Եռակցման սարքավորումները պետք է տեղակայված լինեն քայլայիշ և այրվող գազերից և նյութերից հեռող, 80% - ից ոչ ավելի խոնավության պայմաններում:

2. Տեղումների ժամանակ խուսափեք դրսում աշխատելուց, եթե աշխատանքային տարածքը ծածկվածչ անձրևից, ձյունից և այլն: Ծրակա միջավայրի շերմաստիճանը պետք է լինի - 10-ից + 40-ի սահմաններում:

3. Եռակցման ապարատի և պատի միջև նվազագույն հեռավորությունը 30 սմ է:

4. Պահպանեք օդափոխությունը ներսում աշխատելիս:

5. Դրսում աշխատելիս եռակցման ապարատը մի դրեք «մերկ» հողի վրա:


**ՈՒշադրություն!** Եռակցման աղեղի ճառագայթումը վտանգավոր է անպաշտան աչքի համար: Նախքան եռակցման գործընթացը սկսելը, մի՛ մոռացեք հագնել եռակցման սաղավարտ և զգուշացնել ուրիշներին եռակցման սկզբի մասին: Սովորաբար, եռակցողը ուրիշներին տեղեկացնում է «աչքերի» հրամանով, ինչը նշանակում է, որ անհրաժեշտ է հագնել եռակցման սաղավարտ, կամ շեղվել եռակցման վայրից և չնայել եռակցման աղեղին:

Եռակցման աղեղից աչքի այրվածքներ ստանալու դեպքում դիմեք բժշկի:

## 7.1. MIG եռակցման ապարատի առաջարկվող պարամետրերը

Եռակցման հոսանքի և լարման արժեքները ուղղակիորեն ազդում են եռակցման կայունության, որակի և արդյունավետության վրա: Եռակցման կարի լավ որակի հասնելու համար հոսանքի և լարման արժեքները պետք է լինեն օպտիմալ: Դասարակ պայմաններում եռակցման պարամետրերի տեղադրումը պետք է իրականացվի մետաղարերի տրամագծի, կարի եջի, մետաղի հալման խորության և վերջնական արտադրանքի որակի պահանջների համաձայն: Ղեկավարվեք ստորև նշված պարամետրերով:

### Պարամետրերը եռակցման ծայրակցատեղում

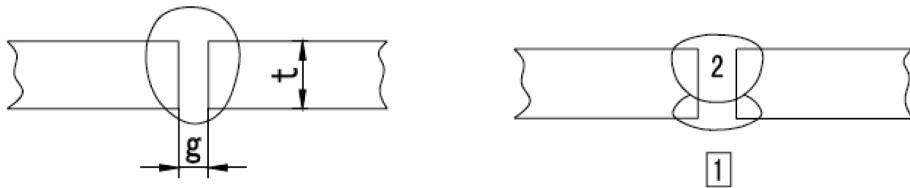


Նկ 20

ԱՍԽՈՒՏԱԿ 3

Թերթի հաստությունը (t), մմ	Բացը (g), մմ	Լարի տրամագիծը, մմ	Եռակցման հոսանք, Ա	Աշխատաքայլն լարում, Վ	Եռակցման արագություն, ս/րոպե	Գագի սպառում, լ, րոպե
0,8	0	0.8-0.9	60-70	16-16.5	50-60	10
1.0	0	0.8-0.9	75-85	17-17.5	50-60	10-15
1.2	0	1.0	70-80	17-18	45-55	10
1.6	0	1.0	80-100	18-19	45-55	10-15
2.0	0-0.5	1.0	100-110	19-20	40-55	10-15
2.3	0.5-1.0	1.0/1.2	110-130	19-20	50-55	10-15
3.2	1.0-1.2	1.0/1.2	130-150	19-21	40-50	10-15
4.5	1.2-1.5	1.2	150-170	21-23	40-50	10-15

### Հարթ անկյունային հոդերի եռակցման պարամետրեր

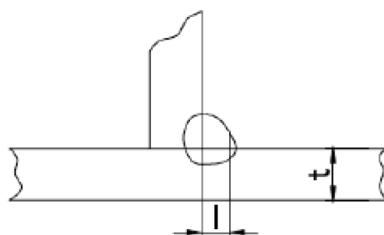


Նկ 21

#### Աղյուսակ 4

Թերթի հաստությունը (t), մմ	Կարի կատեն (I), մմ	Լարի տրամագիծը, մմ	Եռակցման հոսանք, լ	Աշխատակային լարում, Վ	Եռակցման արագություն, սմ/րոպե	Գազի սպառում, լ. րոպե
1.0	2.5-3.0	0.8-0.9	70-80	17-18	50-60	10-15
1.2	2.5-3.0	1.0	70-100	18-19	50-60	10-15
1.6	2.5-3.0	1.0/1.2	90-120	18-20	50-60	10-15
2.0	3.0-3.5	1.0/1.2	100-130	19-20	50-60	10-20
2.3	2.5-3.0	1.0/1.2	120-140	19-21	50-60	10-20
3.2	3.0-4.0	1.0/1.2	130-170	19-21	45-55	10-20
4.5	4.0-4.5	1.2	190-230	22-24	45-55	10-20

#### Ուղղահայաց դիրքում անկյունային հողերի եռակցման պարամետրերը

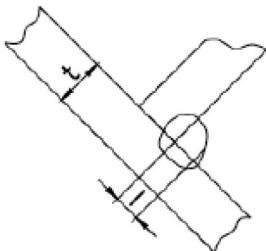


Նկ 22



#### Աղյուսակ 5

Թերթի հաստությունը (t), մմ	Կարի կատեն (I), մմ	Լարի տրամագիծը, մմ	Եռակցման հոսանք, լ	Աշխատակային լարում, Վ	Եռակցման արագություն, սմ/րոպե	Գազի սպառում, լ. րոպե
1.2	2.5-3.0	1.0	70-100	18-19	50-60	10-15
1.6	2.5-3.0	1.0/1.2	90-120	18-20	50-60	10-15
2.0	3.0-3.5	1.0/1.2	100-130	19-20	50-60	10-20
2.3	3.0-3.5	1.0/1.2	120-140	19-21	50-60	10-20
3.2	3.0-4.0	1.0/1.2	130-170	21-23	45-55	10-20
4.5	4.0-4.5	1.2	200-250	23-26	45-55	10-20

#### Համընկնող եռակցման պարամետրեր

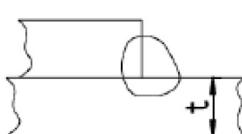

Նկ 23

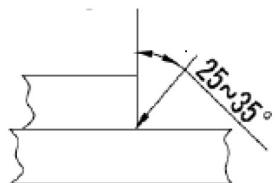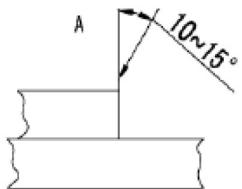

Աղյուսակ 6

Թերթի հաստությունը (t), մմ	Եռակցման դիրքը	Լարի տրամագիծը, մմ	Եռակցման հոսանք, լ	Աշխատանքային լարումը, Վ	Եռակցման արագությունն, սՄ/րոպե	Գագի սպառում, և րոպե
0.8	A	0.8/0.9	60-70	16-17	40-45	10-15
1.2	A	1.0	80-100	18-19	45-55	10-15
1.6	A	1.0/1.2	100-120	18-20	45-55	10-15
2.0	A/Բ	1.0/1.2	100-130	18-20	45-55	15-20
2.3	Բ	1.0/1.2	120-140	19-21	45-50	15-20
3.2	Բ	1.0/1.2	130-160	19-22	45-50	15-20
4.5	Բ	1.2	150-200	21-24	40-45	15-20

7.2. Առաջարկվող մեքենայի կարգավորումներ MMA եռակցման համար

Աղյուսակ 7

Ելեկտրոդի տրամագիծը, մմ	Եռակցվող մետաղի հաստությունը, մմ	Եռակցման հոսանք, լ
1,6	1-2	25-50
2	2-3	40-70
3	3-4	70-130
4	4-6	120-170
5	6-8	150-250

7.3. TIG եռակցման համար ապարատի առաջարկվող

Աղյուսակ 8

Մետաղի հաստությունը, մմ	Կտրման ձև	Եռակցման շերտերի քանակը	Տրամագիծը վլդֆրամ. էլեկտրոդ, մմ	Լարի տրամագիծը, մմ	Եռակցման հոսանք, լ	Գագի սպառում, լ / րոպե
0,5	I	1	1,0	1,0	30-50	8-10
1,0		1	1,6	1,0-2,0	40-60	8-10
1,5		1	2,4	1,0-2,0	60-80	10-12
2,0		1	2,4-3,2	1,0-2,0	80-110	12-14
2,5		1	2,4-3,2	2,0	110-120	12-14
3,0	Y	1-2	2,4-3,2	2,0-3,0	120-140	12-14
4,0		2	2,4-3,2	2,0-3,0	130-150	14-16
5,0		2-3	3,2	3,0	130-150	14-16
6,0		2-3	4,0	3,0-4,0	140-180	14-16
7,0		2-3	4,0	3,0-4,0	140-180	14-16
8,0	W	3-4	4,0	3,0-4,0	140-180	14-16
10,0		4-6	4,0	3,0-4,0	160-200	14-16
20,0		12	4,0	4,0	200-240	12-14
22,0		12	4,0	4,0-5,0	230-250	15-18
25,0		15-16	4,0	3,0-4,0	200-220	16-18
30,0		17-18	4,0	3,0-4,0	200-220	16-18

## 7.4. Օդա-պլազմայի կտրում


Կտրման այս մեթոդը օգտագործում է պլազման էլեկտրական լուսային աղեղը մետաղական դետային փոխանցելու համար, որը հավիւմ է ուժեղ ջերմության պատճառով:

Սարքաշինատումն է, երբ մատակարարվում է սեղմվածող, որը մատակարարվում է պլազմայի հետ միասին:

Պլազմայի կտրման գործընթացը սկսելու համար ջահի վարդակն մոտեցրեք մշակման դետայի եզրին (մոտ 2 մմ): Սեղմեք ջահի կոճակը: Մոտավորապես 1 վայրկյան անց հերթապահ աղեղը բռնկվում է: Եթե հեռավորությունը ճիշտ է, ապա հերթապահ աղեղը անմիջապես տեղափոխվում է աշխատանքային դետայի վրա՝ ակտիվացնելով կտրող աղեղը:

Զահը հավասարաչափ անցկացրեք մասի մակերեսով նշված գծի երկայնքով:

Կտրման արագությունը կարգավորեք ըստ հաստության և ընտրված հոսանքի ուժի՝ համազվելով, որ դետայի ստորին մակերևույթից դուրս եկող աղեղը ուղղահայացից թեքված  $5\text{--}10^\circ$  - ով՝ համեմատած ուղղահայացի հետ՝ շարժման ուղղությանը հակառակ ուղղությամբ (նկ. 24):

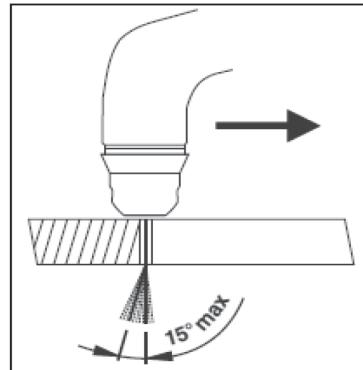

Նկ 24

## 8. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

**Ուշադրություն!** Մի՛ հանեք սարքի պատյանը, դա կիանգեցնի սարքի երաշխիքից հեռացմանը:

1. Պարբերաբար մաքրեք փոշին չոր և մաքուր սեղմված օդով: Ճնշման սեղմված օդը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 2 մթսոլորտ եռակցման ապարատի փոքր մասերի վնասներից խուսափելու համար:

2. Խուսափեք սարքի ներսում խոնավությունից: Եթե դա տեղի է ունենում, չորացրեք և ստուգեք մեկուսացումը անհրաժեշտ սարքավորումներով: Միայն համոզվելով, որ ապարատը գոնվում է աշխատանքային վիճակում, սկսեք աշխատանքը :

3. Պարբերաբար ստուգեք էլեկտրական հոսանքի մալուխի և եռակցման մալուխի մեկուսացման ծածկույթի վիճակը : Անսարքությունների հայտնաբերման դեպքում փոխարինեք մալուխը::

4. Պարբերաբար ստուգեք գազի գուլպաների միացումը կցամասին (MIG/MAG և TIG եռակցման ժամանակ): Գազի արտահոսքի դեպքում թարմացրեք գուլպաների միացումը կցամասին:

5. Եթե եռակցիչը երկար ժամանակ չի օգտագործվում, ապարատը տեղադրեք օրիգինալ փաթեթավորման մեջ կամ աշտպանեք խոնավությունից և փոշուց:

## 9. ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ

Աղյուսակ 9

Անսարքություն	Հնարավոր պատճառը	Վերացման մեթոդ
Եռակցման ապարատը միացված է ցանցին, բայց թվային ցուցանիշները չեն վառվում, ներային հոսանքը չկա, և օդափոխիչը չի աշխատում:	1. Անհրաժեշտ մուտքային լարումը բացակայում է: 2. Ենեկորական վարդակից հոսանք չկա: 3. Եռակցման ապարատը անսարք է:	1. Սոուլգեք ցանցի լարումը: 2. Սոուլգեք հոսանքի առկայությունը ցանցում: 3. Կապվեք լիազորված սպասարկման կենտրոնի հետ:
Գործողության ընթացքում եռակցումը դադարեց, սարքի գերսարացման ուղղից 11 հսյունվեց էլերանին (նկ. 3), օդափոխիչը աշխատում է:	Ապարատը գերտաքացած է և գոտնվում է գերսարացմանց պաշտպանվելու վիճակում:	Մի անջատեք սարքը. Սարքը ավտոմատ կերպով կվերտանան աշխատանքային վիճակի:
MIG/MAG մեթոդով եռակցում		
Մետաղայի մատուցման բարձր արագություն	Եռակցման լրավածությունը չափազանց բարձր է	Նվազեցրեք մետաղայարերի մատուցման արագությունը:
	Ըստրված է սխալ թևեռականություն:	Նվազեցնել եռակցման հոսանքը:
	Այրիշի վարման դանդաղ արագություն:	Փոխեք կիեմաների թևեռականությունը:
	Մշխատանքային մասի կեղսոտ մետաղ	Մաքրել աշխատանքային մասի մետաղը կեղսից:
	Կեղսոտ / յուղոտ մետաղայար:	Օգտագործեք մաքուր մետաղայար:
	Եռակցման վայրում պաշտպանիչ գազ չկա:	Սոուլգեք բայոնում զազի առկայությունը: Սոուլգեք զազատարը արտահոսի համար: Սոուլգեք, թե արոյոք բարոնի ռեզումորը պատշաճ կերպով կարգավորված է: Պաշտպանեք եռակցման վանսան քամուց:
	Ապարատը սահմանվում է եռակցման FLUX ռեժիմում.	Փոխեք թևեռականությունը մետաղայարերի մատակարարման խցիկում: Ըստրեք CO2 կամ MIX զազի մատակարարումը:

	Գագի սխալ կազմ	Դամոգվեք, որ գաղը ճիշտ է ընտրված:
Կարի ծակուտկենություն, կրատերների ձևափորում:	Մխալ է կարգավորվել գագի սպառումը, չափազանց շատ գազ	Ստուգեք, թե արդյոք բայոնի մերուկորոր պատշաճ կերպով կարգավորված է:
	Աշխատանքային մասի խոնավ մետաղ	Չորացրեք աշխատանքային մասի մետաղը
	Աշխատանքային մասի կեղսոտ մետաղ	Մարդեք աշխատանքային մասի մետաղը կեղսող:
	Կեղսոտ / յուլուս մետաղալար:	Օգտագործեք մաքրու մետաղալար:
	Վյրիշի վարդակը խցանված է	Անջատեք կամ փոխարինեք այրիշի վարդակը:
	Վնասված գագի դիֆուլոր	Փոխարինեք գագի դիֆուլորը:
Եռակցման ընթացքում աղեղի թռկացում	Վյրիշից մինչև եռակցման վանսա չափազանց մեծ հեռավորություն:	Նվազեցրեք այրիշից մինչև եռակցման վանսա հեռավորությունը (5-10 մ):
	Եռակցման ցածր լարում:	Ավելացրեք եռակցման հոսանքը (լարում):
	Մետաղալարերի մատուցման արագությունը չափազանց բարձր է:	Նվազեցրեք մետաղալարերի մատուցման արագությունը:
Եռակցման վանսայի մետաղի անբավարար եռում:	Աշխատանքային մասի կեղսոտ մետաղ	Մարդեք աշխատանքային մասի մետաղը կեղսող:
	Եռակցման վանսայի ոչ բավարար բարձր շերմաստիճան:	Ավելացրեք եռակցման հոսանքը և կարգավորեք մետաղալարերի մատուցման արագությունը:
Եռակցման վայրում աշխատանքային մասի մետաղի այրում:	Եռակցման վանսայի չափազանց բարձր շերմաստիճան:	Նվազեցրեք եռակցման լարվածությունը և մետաղալարերի մատուցման արագությունը:
Մետաղալարը չի մատակարարվում:	Մետաղալարը չի մատակարարվում:	Ստուգեք / լիցքավորեք մետաղալարը:
Անկայուն/ ընդհատվող մետաղալարերի մատակարարում:	Մխալ տեղադրված/ըստոված գլաւ:	Տեղադրեք գլաւ ակոսի չափով, որը համապատասխանում է մետաղալարերի տրամագիծին:
	Մխալ է ըստրված մետաղալարերի մատուցման արագությունը:	Կարգավորեք մետաղալարերի մատուցման արագությունը:
	Վյրիշի վարման չափազանց դանուան արագություն:	Ավելացրեք այրիշի վարման արագությունը:
	Ծայրակայի մխալ չափ:	Սահմանեք ծայրակայի չափը, որը համապատասխանում է մետաղալարերի տրամագիծին:
	Վյրիշի թեքված կամ վնասված թև:	Ստուգեք կամ փոխարինեք այրիշի թևը:
	Մատակարարման մեխանիզմում չափազանց մեծ մշում է գործադրությունը	Թուլացրեք մնշումը մետաղալարերի վրա մատուցման մեխանիզմում:
	Կոճի վրա մետաղալարերի խճում:	Ստուգեք մետաղալարերի ոլորումը կոճի վրա:
	Վնասված կոճ կամ մետաղալար:	Մաքրեք կամ փոխարինեք կոճը/ մետաղալարը:

TIG մեթոդով եռակցում		
Մետաղի ցայտերի ձևավորում, անորակ կար, ապարատը չի եփում:	1. Ավարտվել է / գազ չի մտնում: 2. Մասակարարվող գազի անբավարար ծավալ: 3. Ուժին անշատիշը գունվում է MMA կամ MIG դիրքում: 4. Եռակցման հոսանքը սխալ է ընտրված:	1. Փոխարինեք գազի բալոնը, ստուգեք գազի գույզանը վկասների և ծայրերի համար: Համոզվեք, որ բարոնի փականը բար է: 2. Ավելացրեք գազի սպառումը (տես այդուսակ. 2): 3. Սահեցրեք ուժինի անշատիշը TIG դիրքի վրա: 4. Կարգավորեք եռակցման հոսանքը (տես այդուսակը): 8).
MMA մեթոդով եռակցում		
MMA եռակցման գործընթացում ծեսավորվում է անորակ կար, եեկտրողը կաշում է:	1. Եեկտրողը խոնավ է: 2. Եեկտրողը նախատեսված է դրոշչակի բներականության համար: 3. Եռակցման հոսանքը սխալ է ընտրված:	1. Չորացրեք եեկտրողները: 2. Փոխեք բևեռականությունը: 3. Կարգավորեք եռակցման հոսանքը (տես այդուսակը): 7).
Օդա-պլազմային կտրում CUT		
Անբավարար հորություն կտրվածք կամ մետաղի ավեցում ցողում	1. Կտրման արագությունը չափազանց բարձր է: 2. Վյոհից չափազանց շատ է թերթի: 3. Ծովոր չափազանց հաստ է: 4. Եեկտրողների և այրիչի վարդակի մասշվածությունը: 5. Օդային կոմպրեսորի անբավարար արտադրողականություն	1. Նվազեցրեք կտրման արագությունը: 2. Զահը ուղղահայաց պահեք աշխատամքային մասի հարթության վրա՝ առավելագույն շենման անլինուն 15°: 3. Զանուր է գերազանցի տեխնիկական տվյալների մեջ նշված կտրման առավելագույն հաստությունը: 4. Փոխարինեք մաշված մասերը: 5. Օգտագործեք ավելի մեծ հղողության կոմպրեսոր (տես այդուսակ 2):
Կտրող աղեղի ընդհատում	1. Կտրման արագությունը չափազանց ցածր է: 2. Զահի և նյութի միջև չափազանց մեծ հեռավորություն.	1. Բարձրացրեք կտրման արագությունը 2. Կրճատեք վլորդակի և նյութի միջև հեռավորությունը.
Կորագիծ կտրվածք	1.Վյոհից սխալ դիրքը. 2. Այսինքն վարդակի անցքի մաշվածությունը և/կամ այրիչի մասերի սխալ հավաքումը.	1. Զահը ուղղահայաց պահեք աշխատամքային մասի հարթության վրա առավելագույն շենման անլինուն 15° 2. Փոխեք վարդակը, ստուգեք այրիչի հավաքումը:
Վարդակի և եեկտրողի չափից ավելի մաշվածություն:	1. Օդի ճնշումը չափազանց ցածր է. 2. Աղոտուված օն (խոնավություն, յուրի պարունակություն): 3. Չափազանց հաճախակի գիշավոր աղեղի ակտիվացում օդում	1. Օդի նվազագույն առաջարկվող ճնշումը առնվազն 4 բար է. 2. Օգտագործեք ռենդուկտոր օդային գործը: 3. Սեղմեք չափի կոճակը աշխատամքային մասի մոտ
1. Օդի նվազագույն առաջարկվող ճնշումը առնվազն 4 բար է. 2. Օգտագործեք ռենդուկտոր օդային գործով. 3. Սեղմեք չափի կոճակը աշխատամքային մասի մոտ	1. Կտրման արագությունը չափազանց բարձր է 2. Վյոհից չափազանց շատ է թերթի 3. Ծովոր չափազանց հաստ է 4. Եեկտրողների և այրիչի վարդակի մասշվածությունը 5. Օդային կոմպրեսորի անբավարար արտադրողականություն	1. Նվազեցրեք կտրման արագությունը. 2. Զահը ուղղահայաց պահեք աշխատամքային մասի հարթության վրա առավելագույն շենման անլինուն 15° 3. Զանուր է գերազանցի տեխնիկական տվյալների մեջ նշված կտրման առավելագույն հաստությունը: 4. Փոխարինեք մաշված մասերը 5. Օգտագործեք ավելի մեծ հղողության կոմպրեսոր (տես այդուսակ 2):

## 10. ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ ԵՒ ՊԱՐԵՍԱՎՈՐՈՒՄ

### Փոխադրում

Կրտադրողի փաթեթավորված կոմպրեսորը կարող է փոխադրվել բոլոր տեսակի ծածկված տրանսպորտով օդի ջերմաստիճանում - 50-ից +50 °C և հարաբերական խոնավության մինչև 80% (+25 °C ջերմաստիճանում)` համաձայն ապրանքների փոխադրման կանոնների, որը կիրառվի է տրանսպորտի այս տեսակի համար:

### Պահեստավորում

Կոմպրեսորը պետք է պահվի արտադրողի փաթեթավորմամբ ջեռուցվող օդափոխվող սելյակում +5-ից +40°C ջերմաստիճանի և մինչև 80% հարաբերական խոնավության պայմաններում (+25°C ջերմաստիճանում): .

## 11. ՕՏԱՐՈՒՄ

Նետեք ապրանքը և դրա բաղադրիչները կենցաղային աղբի հետ միասին: Օտարեք արտադրանքը արդյունաբերական թափոնների հեռացման գործող կանոնակարգերի համաձայն:

## 12. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

Ապրանքը վերաբերում է պրոֆեսիոնալ գործիքին: Ծառայության ժամկետը 10 տարի:

## 13. ՏԵՂԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ, ՆԵՐՄՈՒԾՈՂԻ, ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ և ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՄՍԱԹՎԻ ՄԱՍԻՆ

Արտադրողի, ներմուծողի, պաշտոնական ներկայացուցչի մասին տվյալները, հավաստագրի կամ հայտարարագրի մասին տեղեկությունները, ինչպես նաև արտադրության ամսաթվի մասին տեղեկությունները գտնվում են ապրանքի անձնագրի թիվ 1 հավելվածում:

## 14. ԵՐԱԾԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

**Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը սպառողին վաճառելու օրվանից 24 ամիս է:**

**Ապրանքի և բաղադրիչների ծառայության ժամկետը սահմանվում է արտադրողի կողմից և նշված է արտադրանքի անձնագրում:**

Երաշխիքային ժամանակահատվածում գնորդն իրավունք ունի անվճար վերանորոգել անսարքությունները, որոնք առաջացել են արտադրական թերությունների հետևանքով։ Ապրանքի վերանորոգումը և փորձաքննությունը, եթե թերություն է հայտնաբերվել, իրականացվում է միայն լիազորված սպասարկման կենտրոններում, որոնց ընթացիկ ցանկը կարող էք գտնել <https://elitech-tools.ru/sections/service> կայքում։

Երաշխիքային վերանորոգումն իրականացվում է գնման փաստաթղթի և երաշխիքային քարտի ներկայացմամբ, իսկ երաշխիքի բացակայության դեպքում երաշխիքի մեկնարկի ամսաթիվը հաշվարկվում է ապրանքի արտադրության օրվանից։

Երաշխիքով փոխարինված մասերը դառնում են արտադրամասի սեփականությունը։

**Երաշխիքային սպասարկումը չի տարածվում այն ապրանքների վրա, որոնց թերությունները առաջացել են հետևյալ պատճառներով.**

- ապրանքի շահագործման, պահպանման և (կամ) տեղափոխման պայմանների և կանոնների խախտում, ինչպես նաև ապրանքի ախտակի և (կամ) սերիական համարի բացակայության կամ մասնակի բացակայության կամ վնասման դեպքում։

- արտադրանքի շահագործումը անսարքության նշաններով (աղմուկի ավելացում, թթոքում, ուժեղ շեռուցում, անհավասար պտույտ, հիսանքի կրուստ, դանդաղում, ուժեղ կայծ, այրվող հոտ, անսվոր արտանետում);

- մեխանիկական վնաս (ճաքեր, քեծվածքներ, փորվածքներ, դեֆորմացիաներ և այլն);

- մետաղական մասերի կոռոզիայի ժամանակագրությունը միջավայրի, բարձր շերմաստիճանի կամ այլ արտաքին գործոնների ազդեցության հետևանքով առաջացած վնաս;

- Ներքին կամ արտաքին ծանր աղտոտման, օտար առարկաների և հեղուկների, նյութերի և նյութերի ներթափականում արտադրանքի մեջ, օդափոխման խողովակների (անցքերի), յուղի ալիքների խցանման հետևանքով առաջացած վնասը, ինչպես նաև գերտաքացումից, ոչ պատշաճ պահպանման, ոչ պատշաճ սպասարկման հետևանքով առաջացած վնասը;

- մղման, քսման, փոխանցման դետալների և նյութերի բնական մաշվածություն ;

- ժամանակի խախտում կամ վնասում:

- գերեթևնվածություն կամ չարաշահում։ Սարքի ծանրաբեռնվածության անվերապահնշաններըներառումեն (բայցչահմանափակվելով) տրանսֆորմատորի ոլորումը, մասերի, արտադրանքի բաղադրիչների կամ ելեկտրական շարժիչի լարերի դեֆորմացիան կամ հալվելը բարձր շերմաստիճանի ազդեցության տակ, ինչպես նաև այս սարքի վարկանիշների աղյուսակում նշված ելեկտրական ցանցի

պարամետրերի անհամապատասխանության պատճառով;

• Փոխարինելի սարքերի խափանում (ճղոցներ, շղթաներ, անվաղողեր, վարդակներ, սկավառակներ, խոզանակի դանակներ, սիզամարգերի հնձիչներ և հարմարածներ, ձկնորսական լարեր և հարմարվողական գույիներ, պաշտպանիչ ծածկոցներ, մարտկոցներ, կայծային մոմեր, վառելիքի և օդի զտիչներ, գոտիներ, սղոցներ, պտուտակներ, կոլեկտորներ, եռակցման ծայրեր, խողովակներ, ատրճանակներ և ճնշման լվացման մեքենաների վարդակներ, լարվածության և ամրացման տարրեր (պտուտակներ, ընկույզներ, եղբեր, օդային զտիչներ և այլն), ինչպես նաև արտադրանքի անսարքություններ, որոնք առաջացել են այս տեսակի մաշվածությունից;

• Վառելիքի խառնուրդի բաղադրության և որակի պահանջներին չհամապատասխանելը, ինչը հանգեցնել է միացի խմբի խափանման (միացի օդակի առաջացում և/կամ քերծվածքների և ճաքերի առկայություն միացի և միացի ներքին մակերեսի վրա, միացնող գավազակի և միացային քրոնի օժանդակ առանցքականի ոչնչացում կամ հալում);

• Կոմպրեսորների, 4 հարվածային շարժիչների բեռնախցիկումյուլի անբավարար քանակություն կամ յուղի տեսակի անհամապատասխանություն (միացնող ծողի, ծնկածորի վրա քերծվածքների և ճաքերի առկայություն, նույնիսկ եթե կա յուղի մակարդակի ցուցիչ);

• Սպառվող և մաշված մասերի, փոխարինվող սարքերի և բաղադրիչների խափանումը (մեկնարկիչներ, շարժիչ շարժակներ, ուղղորդող գլանափաթեթներ, շարժիչ գոտիներ, անխվեր, ռետինե շոկի կլանիչներ, կնիքներ, յուղի կլիքներ, արգելակման ժապավեն, պաշտպանիչ ծածկոցներ, բռնկման էլեկտրոդներ, շերմազույգեր, ճիրաններ, քանայութեր, ածխածնային խոզանակներ, շարժական պտուտակներ, եռակցման շահեր (վարդակներ, ծայրեր և ուղեցույցներ), տականներ, ճնշման լվացման փականներ և այլն), ինչպես նաև արտադրանքի խափանումները, որոնք առաջացել են այս տեսակի մաշվածության հետևանքով ;

• Միջամտություն ամրացումների, կնիքների, պաշտպանիչ կաշուն պիտակների և այլ անցքերի վնասմանը;

## Երաշխիքը չի ներառում.

• ապրանքի վրա,որի դիգայնում կատարվել են միջամտություններ և փոփոխություններ ;

• Կենցաղային նշանակության արտադրատեսակների համար, որոնք օգտագործվում են ծեռնարկատիրական գործունեության կամ մասնագիտական, արդյունաբերական նպատակներով (ըստ շահագործման ծեռնարկում նշված նպատակի);

• Արտադրանքի պրոֆիլակտիկ և տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների համար (քսում, լվացում, մաքրում, ճշգրտում և այլն);

• Արտադրանքի անսարքությունները, որոնք առաջացել են ոչ օրիգինալ պարագաների, աքսեսուարների և պահեստամասերի օգտագործման հետևանքով;

## ԵՐԱԾԽԻՔԻ ՔԱՐՏ

Ապրանքի անվանումը \_\_\_\_\_

Մողելը \_\_\_\_\_

 
Մողելի համարը \_\_\_\_\_

Թողարկման ամսաթիվը \_\_\_\_\_

Սերիական համարը \_\_\_\_\_

Վաճառքի ամսաթիվը \_\_\_\_\_

Առևտրային կազմակերպության կնիքը



ԿՏՐՄԱՆ ԿՏՐՈՆ № \_\_\_\_\_  
(լրացվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)

Ընդունման ամսաթիվը \_\_\_\_\_

Սպասարկման կենտրոն \_\_\_\_\_

Աշխատանքային պատվերի համարը \_\_\_\_\_

Թողարկման ամսաթիվը \_\_\_\_\_

Հաճախորդի ստորագրությունը \_\_\_\_\_

Սպասարկման կենտրոնի կնիք

ԿՏՐՄԱՆ ԿՏՐՈՆ № \_\_\_\_\_  
(լրացվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)

Ընդունման ամսաթիվը \_\_\_\_\_

Սպասարկման կենտրոն \_\_\_\_\_

Աշխատանքային պատվերի համարը \_\_\_\_\_

Թողարկման ամսաթիվը \_\_\_\_\_

Հաճախորդի ստորագրությունը \_\_\_\_\_

Սպասարկման կենտրոնի կնիք

ԿՏՐՄԱՆ ԿՏՐՈՆ № \_\_\_\_\_  
(լրացվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)

Ընդունման ամսաթիվը \_\_\_\_\_

Սպասարկման կենտրոն \_\_\_\_\_

Աշխատանքային պատվերի համարը \_\_\_\_\_

Թողարկման ամսաթիվը \_\_\_\_\_

Հաճախորդի ստորագրությունը \_\_\_\_\_

Սպասարկման կենտրոնի կնիք



8 800 100 51 57

Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.

Вся дополнительная информация о товаре и сервисных центрах на сайте

[elitech.ru](http://elitech.ru)

8 800 100 51 57

Сэрвісны цэнтр Номер кругласутачнай бясплатнай гарачай лініі па РФ.

Уся дадатковая інфармацыя аб тавары і сэрвісных

## ЦЕНТРЫ НА САЙЦЕ

[elitech.ru](http://elitech.ru)

8 800 100 51 57

Ресей Федерациясындағы тәулік бойғы ақысыз сенім телефонының  
қызмет көрсету орталығы.

Өнім және қызмет көрсету туралы барлық қосымша ақпарат  
сайттағы орталықтарда

[elitech.ru](http://elitech.ru)

8 800 100 51 57

Ուլսաստանի Դաշնությունում շուրջօրյա անվճար թեժ գծի համարը:

Ղպրանքի և սպասարկման կենտրոնների մասին բոլոր լրացուցիչ  
տեղեկությունները կայքում

[elitech.ru](http://elitech.ru)